


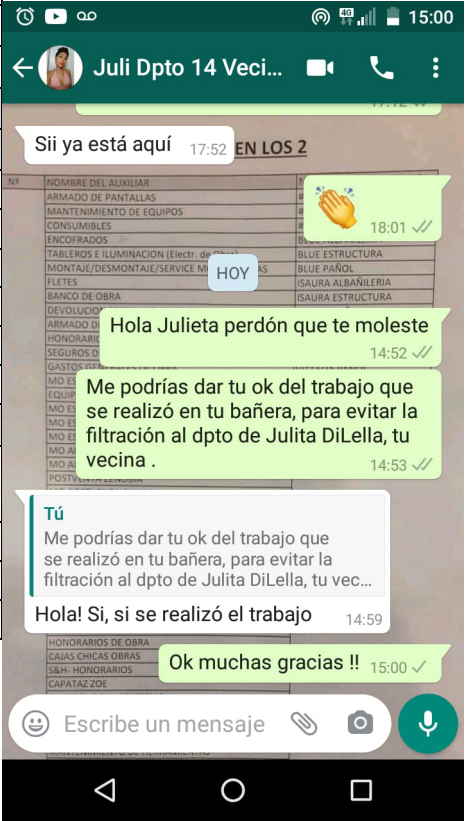
EDIFICIO	DPTO.	PROBLEMAS	SOLUCION DEL PROBLEMA	OPERARIOS	PRESUPUESTO	DIA DE EJECUCION	\$ HORA	HS OCUPADAS	ESTADO	COSTO	OBSERVACION
		PROBLEMA 2 Y 3									
DOM	DPTO 14 B	Humedad junto a la puerta de acceso del dpto. 142. Entre la Montante, la puerta de acceso y el baño del dpto. 141 (está en el grupo de Wsp).	REPARAR LA BAÑERA DE LA VECINA DPTO 14 A . SE RETIRO TODA LA PASTINA QUE QUEDABA SE RELLENO NUEVAMENTE CON PASTINA Y SE COLOCO SELLADOR SIKACRIL. TAMBIEN SE REALIZO EL MISMO TRABAJO EN EL BORDE LATERAL VERTICAL Y EN EL CUADRANTE DE DUCHA.	OFICIAL Medina Jose		19/03/2021	OFICIAL: \$198.25	OFICIAL : 4HS	FINALIZADO	\$ 793.00	

ANEXO:FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO ARGIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 068			
Responsable de Ejecución AFS			
Fecha desolicitud 18-1-2021			
Solicitada por (Apellido y Nombre)Julieta Dilella		Propietario X	Inquilino
Teléfono de Contacto			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Analizar posibles causas.			
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.			
<ul style="list-style-type: none"> - El techodel balcón del dpto. 142 (Dilela) se llueve constantemente, no solo con lluvia, sino cada vez que baldean. 			
<ul style="list-style-type: none"> - Humedad junto a la puerta de acceso del dpto. 142. Entre la Montante, la puerta de acceso y el ba del dpto. 141 			
<ul style="list-style-type: none"> - Grietas en esquina de ventanade living hacia patio interior y grietas en ventana delbalcón 			
SOLUCION DEL RECLAMO			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
<ul style="list-style-type: none"> - Vimos con Luis Ovejero que la pileta de piso estaba sueltaentre esta y la losa es que pasa el agua 			
<ul style="list-style-type: none"> - Reparar la bañera retirando toda pastina vieja y rellenando bien y colocar sellador sikacryl. 			
<ul style="list-style-type: none"> - Reparar las grietas y sellar bien la ventanas 			
<ul style="list-style-type: none"> - Pintar todo lo afectado. 			
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE PAGO	COSTOMAND DE OBRA	COSTO MATERIALES
LINK	EFFECTIVO	\$793	\$0
OBSERVACIONES			
Solo se realizó la reparación de la bañera del dpto. 141			
El resto se realizara bien tenga aprobado el presupuesto ya presentado.			

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO ARGIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 068			
Responsable de Ejecución: AFS			
Fecha de solicitud: 18/01/2021			
Solicitada por: Julieta Dilella (Apellido y Nombre)		PROPIETARIA X	Inquilino
Teléfono de Contacto			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante			
<ul style="list-style-type: none"> - El techo del balcón del dpto. 142 (Dilela) se llueve constantemente, no solo con lluvia, sino cada vez que baldean. 			
<ul style="list-style-type: none"> - Humedad junto a la puerta de acceso del dpto. 142. Entre la Montante, la puerta de acceso y el baño del dpto. 141 			
<ul style="list-style-type: none"> - Grietas en esquina de ventana de living hacia patio interior y grietas en ventana del balcón 			
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente			
<ul style="list-style-type: none"> - Vimos con Luis Ovejero que la pileta de piso estaba suelta y entre esta y la losa es que pasa el agua. 			
<ul style="list-style-type: none"> - Reparar la bañera retirando toda pastina vieja y rellenando bien y colocar sellador sikacryl. 			
<ul style="list-style-type: none"> - Reparar las grietas y sellar bien la ventanas 			
<ul style="list-style-type: none"> - Pintar todo lo afectado. 			
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA			
Fecha de Inicio	19-03-2021	Fecha de Finalización	19-3-2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)			
MEDINA JOSE			
OBSERVACIONES			
Solo se realizó la reparación de la bañera del dpto. 141			
El resto se realizara bien tenga aprobado el presupuesto ya presentado.			
ADJUNTO LA CONFORMIDAD DEL DPTO 141. DONDE SE REAPARO BAÑERA.			



Santillán Anabel
Fecha y firma Responsable de

Anaya Liseth
Fecha y firma Aprobación

SANTILLAN ANABEL
Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA
Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra

ADJUNTO CAPTURAS DE WP
Fecha y firma Conformidad
del Cliente