



## Relatório Técnico - Rede de Computadores Local CMFSA

Este estudo técnico objetiva identificar problemas e apresentar sugestões para melhoria da trafegabilidade de dados na rede de computadores desta Câmara Municipal, contemplando os prédios principal e anexo.

Em primeiro momento, foi realizado um levantamento geral sobre a topologia e condições estruturais da rede, precedendo a etapa de planejamento da nova estrutura, de acordo com o fluxo de trabalho abaixo (Figura 1).

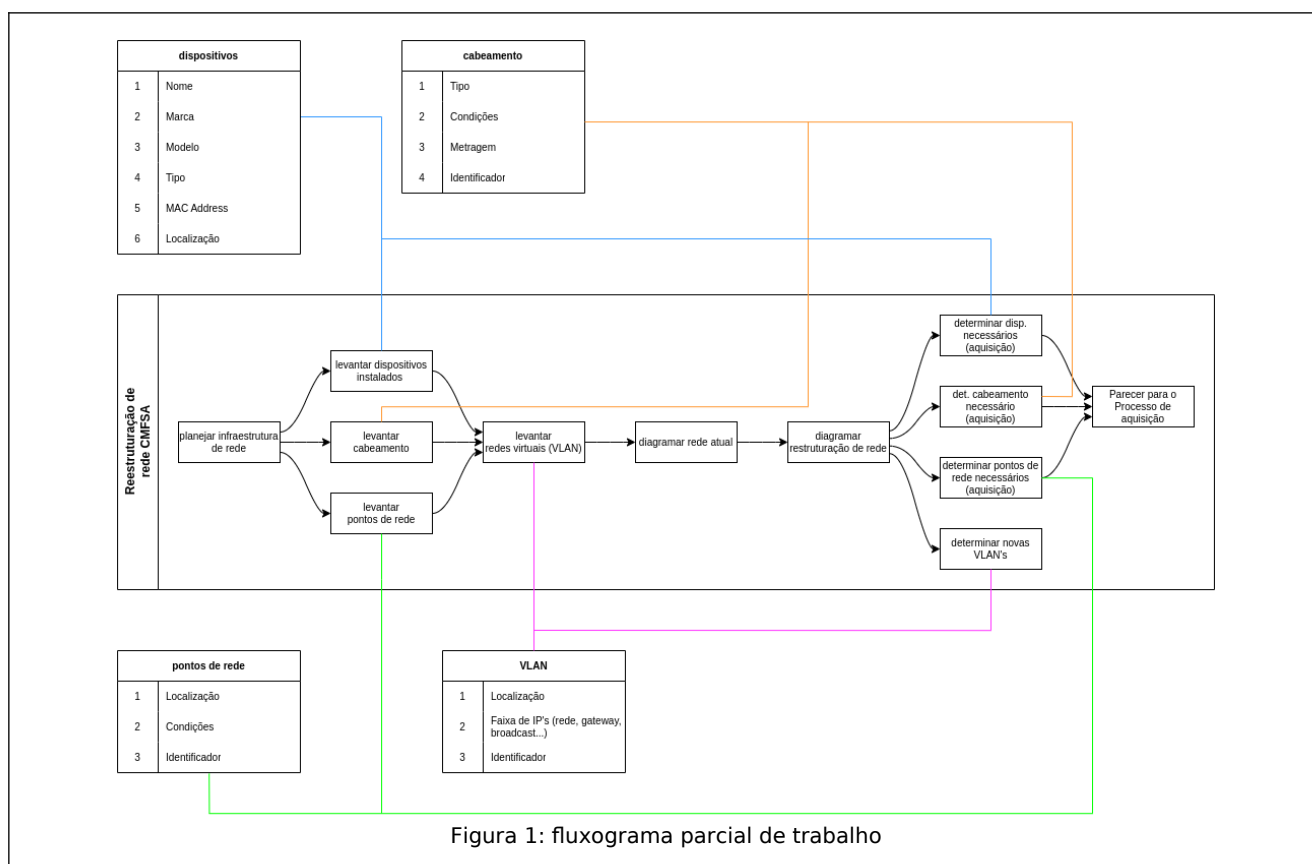

A partir do levantamento realizado na primeira etapa do fluxo de trabalho foi possível a obtenção do diagrama físico da rede principal (Figura 2), que se encontra no rack instalado na atual sala da Divisão de Informática (antiga Corregedoria, prédio principal). Os links de fibra óptica, fornecidos pelos provedores ISP ALGAR e Feira Digital (PMFS), foram identificados na estrutura (atualmente, dois links de internet distintos).

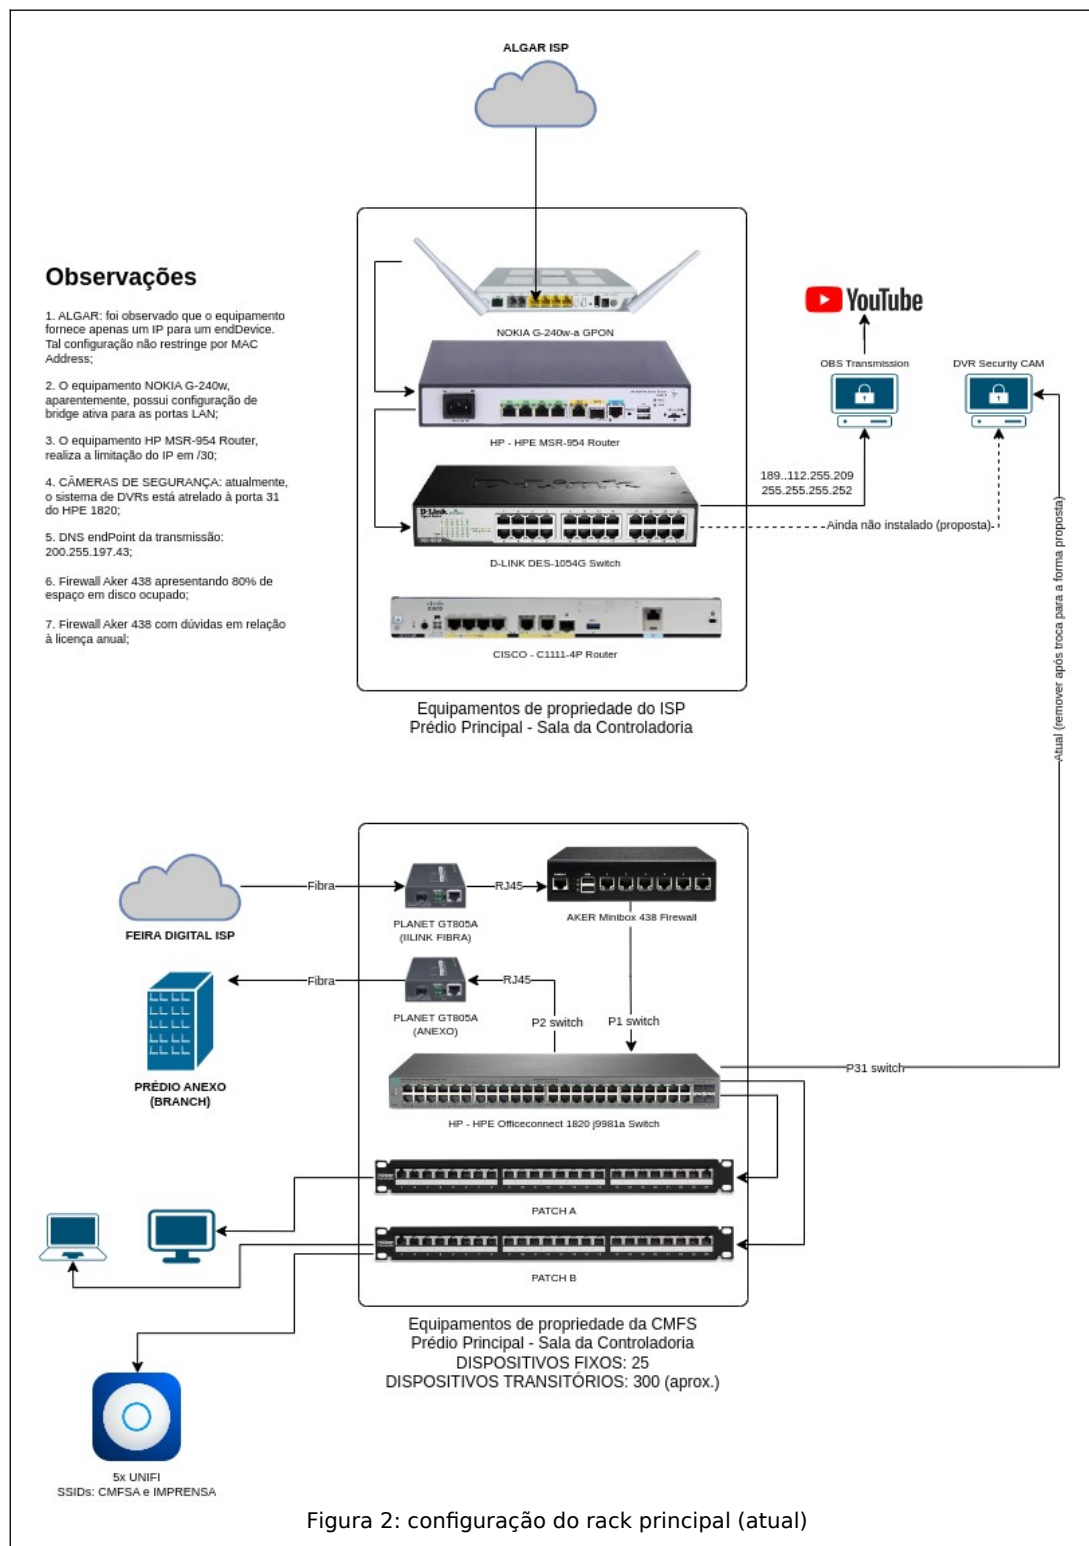

O link de conexão com a internet fornecido pela empresa ALGAR possui velocidade contratual de 150Mbit/s ([processo 011/2022](#)) e é limitado a apenas 01 (um) IP (189.112.255.209/30), sendo a rede identificada pelo IP 189.112.255.208/30 e o gateway 189.112.255.210/30. Este link está destinado, exclusivamente, para a transmissão das

sessões plenárias em computador de propriedade da empresa KONTATO ([CONFORME LICITACAO 008/2022 PP008/2022 PROCESSO 055/2022](#)).

Equipamentos (utilização: transmissão das sessões - local: prédio principal)			
Tipo	Marca	Modelo	Propriedade
Conversor de Mídia	Nokia	G240w	Algar
Roteador	HP	HPE 954	Algar
Switch	D-Link	DES-1054G	Algar
Roteador (inativo)	Cisco	C1111-4P	Algar

Observações sobre o serviço contratado ([processo 011/2022](#)):

1. A velocidade medida experimentalmente corresponde ao contratado (100Mbit/s);
2. Não há especificação contratual versando sobre limitação para o número de endPoints (equipamentos finais) através de rede IP/30 como está sendo feito atualmente pelo fornecedor, o que torna a prática de limitação, adotada pelo fornecedor, ilegal.

O link fornecido pela Feira Digital possui velocidade, informada pelo corpo técnico da PMFS, de 1Gbit/s (compartilhado com secretarias PMFS) e é distribuído para os prédios principal e anexo através de fibra óptica e conversor.

Não há documentação contratual para este fornecimento, o link é cedido pela PMFS por mera liberalidade, o que pode gerar implicações caso ocorram mudanças na política de rede pela gestão da Prefeitura.

Equipamentos (utilização: rede geral - local: prédio principal)			
Tipo	Marca	Modelo	Propriedade
Conversor de Mídia	Planet	GT805A	CMFS
Conversor de Mídia	Planet	GT805A	CMFS
Roteador	HP	HPE 1820 J9981A	CMFS
Firewall	Aker	Minibox 438	CMFS
Patch Panel A	Genérico	CAT 5e	CMFS
Patch Panel B	Genérico	CAT 5e	CMFS

Observações acerca do serviço fornecido pela PMFS (Feira Digital):

1. Detectamos pico de bandwidth TCP/IP, através do Aker Control Center, de 166Mbit/s de tráfego de rede;
2. O link é compartilhado com os demais órgãos da administração direta e indireta da PMFS. A velocidade de 1Gbps, portanto, varia de acordo com a demanda;
3. Não há contrato de prestação de serviço;
4. Detectamos pico de bandwidth TCP/IP, através do Aker Control Center, de 166Mbit/s de tráfego de rede;
5. A velocidade do link, medida experimentalmente, não corresponde ao informado (1Gbit/s) pela equipe técnica da PMFSA e tomadas as seguintes providências:
  - a. Foram realizados testes de velocidade em conjunto com o Sr. Antonio Carlos (WiMax), representante da empresa implantadora da rede;
  - b. Foi detectada limitação de banda pelo Firewall Aker 438 Minibox e posterior contato com o suporte do fabricante do equipamento;
  - c. Foi realizada troca do Hard Disk de 120Gb do Firewall Aker 438 Minibox para SSD de 240Gb;
  - d. Foi realizada atualização do firmware para última versão, com reconfiguração, tendo obtido sucesso e alcance de cerca de 500Mbps de velocidade.

6. Não foi observada a adoção de regras ou políticas para controle de acesso à IPs e portas sobre os protocolos UDP ou TCP no Firewall Aker 438 Minibox:
  - a. se faz necessário adotar regras para bloqueio de sites e portas de risco potencial, necessitando da aprovação de tais medidas pela Gerência/Presidência da Casa;
7. Foram observados problemas de crimpagem e cabeamento em desacordo com a norma ABNT NBR 14565:
  - a. cabo par trançado passando por duto de cabeamento elétrico;
  - b. identificação deficiente ou inexistente em pontos de rede e cabos no patch panel em todos os racks nos dois prédios;
  - c. cabeamento de categoria abaixo da recomendada para a velocidade pretendida da rede;
  - d. crimpagem deficiente em conectores de rede (macho/fêmea) nos dois prédios;
  - e. cabeamento comprometido por tempo de uso ou condições locais;
  - f. problemas com tomadas de ponto de rede, necessitando troca;
  - g. Mini switch D-Link no setor FINANCEIRO em cascata, utilizando o ponto de rede P94;
  - h. Mini switch D-Link no setor REDATORIA em cascata, utilizando o ponto de rede de identificação desconhecida;
  - i. Mini switch D-Link no setor PROCURADORIA (prédio anexo) em cascata, utilizando o ponto de identificação desconhecida;
  - j. Mini switch D-Link no setor COMPRAS em cascata, utilizando o ponto de rede de identificação desconhecida;
  - k. Mini switch D-Link no setor RH em cascata, utilizando o ponto de rede de identificação desconhecida;
  - l. Mini switch D-Link no setor ARQUIVO (prédio anexo) em cascata, utilizando o ponto de rede de identificação desconhecida (switch removido do local, em poder da Divisão de Informática);
  - m. Access Point no PLENÁRIO (legislativo), utilizando o ponto de rede de identificação desconhecida.

**Prédio principal - Rack (links internet, servidor de domínio e armazenamento)**




Rack principal (diagrama da Figura 2)




Rack principal (diagrama da Figura 2)



Rack principal (Servidor, Storage, nobreaks)

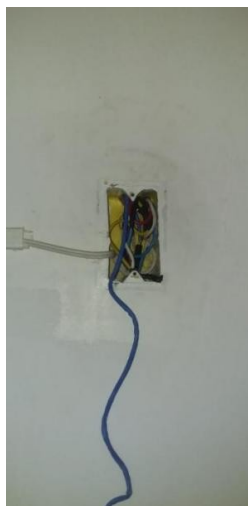

cabeamento em duto da rede elétrica - sala presidência

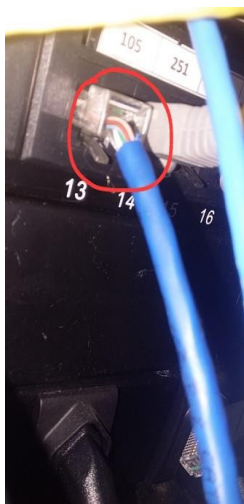


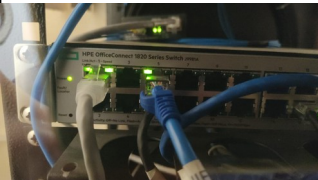
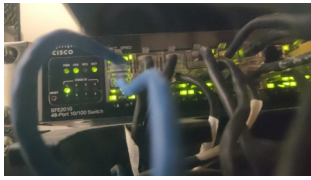


Crimpagem em desconformidade com a norma NBR14565 - Patch Panel A




Crimpagem em desconformidade com a norma NBR14565 - Setor Financeiro




Tomada necessitando troca/reparo - Setor Financeiro

rack térreo (ASCOM)	rack andar 1 (Biblioteca)	rack andar 2 (Sala 208)	rack andar 3 (Procuradoria)
			
			


### Diagrama lógico da topologia de rede atual

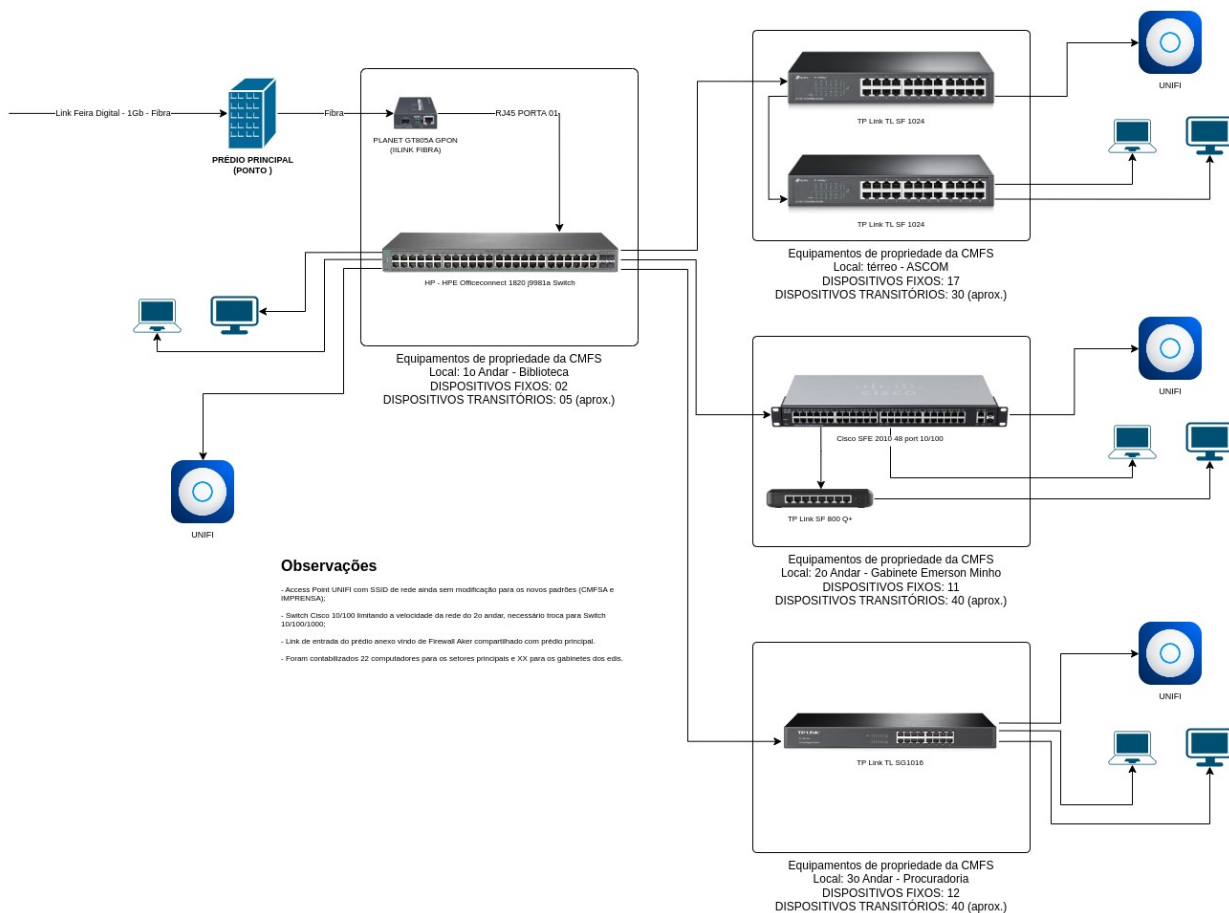




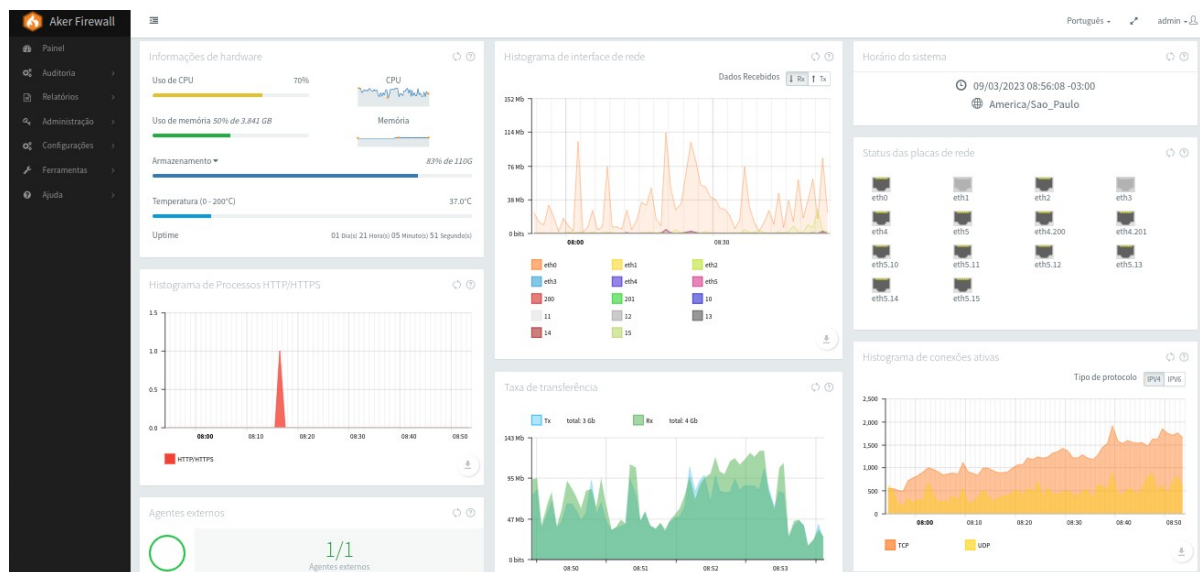

Painel de controle do Firewall de rede Aker 438 Minibox - rack principal (dia de sessão plenária)

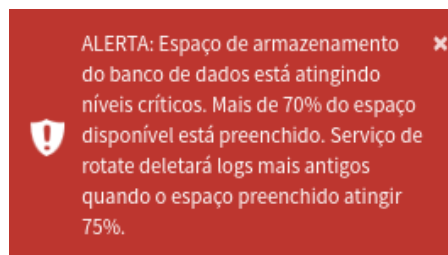

mensagem de alerta Firewall Aker 438 Minibox

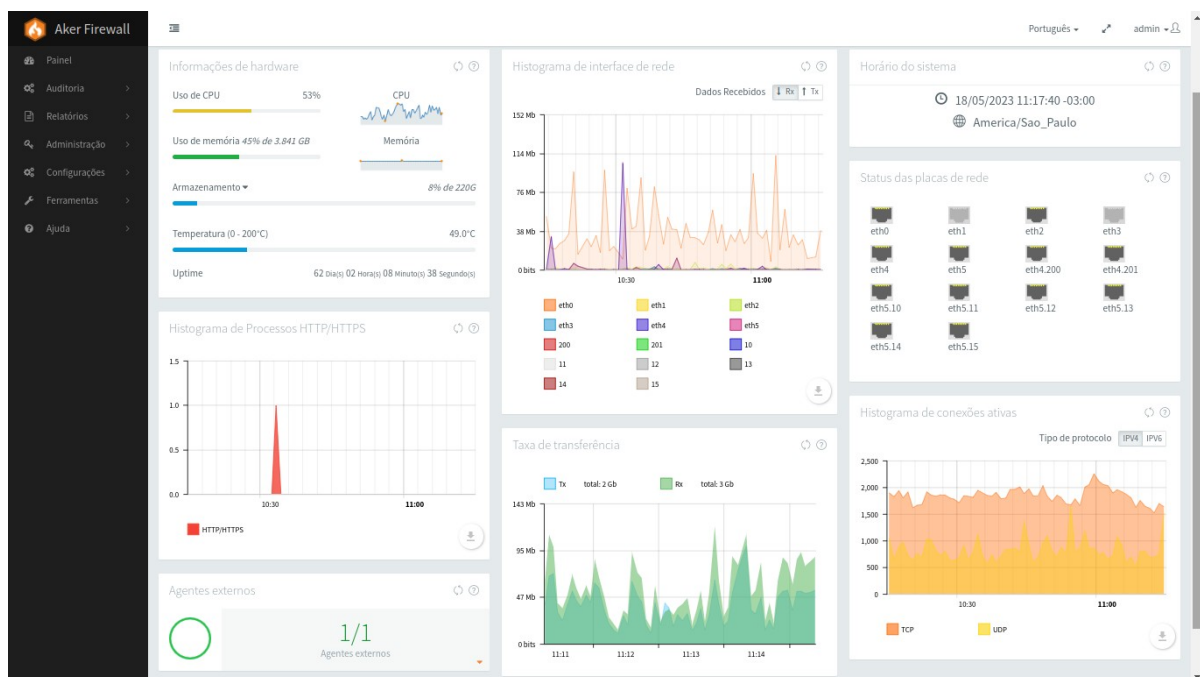

Painel de controle do Firewall de rede Aker 438 Minibox - rack principal (pós-manutenção - dia de sessão plenária)

<b>Aker Firewall</b>		Português admin	
Painel Auditoria Relatórios Administração Configurações Ferramentas Ajuda		IPs bloqueados	
		Desbloquear Filtrar Atualizar	
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		IP de origem Data de expiração Nível de log Módulo	
		<input type="checkbox"/> 89.248.163.144 09/03/2023 20:56:36 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 102.65.66.145 09/03/2023 13:11:25 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 167.94.138.145 10/03/2023 06:23:08 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 167.248.133.149 09/03/2023 16:49:58 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 92.63.197.149 09/03/2023 21:42:54 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 185.216.71.151 10/03/2023 04:07:22 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 92.63.197.153 09/03/2023 17:59:34 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 185.156.73.154 09/03/2023 22:52:21 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 43.129.40.155 09/03/2023 18:08:52 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 167.94.138.158 09/03/2023 09:21:15 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 167.248.133.164 09/03/2023 21:24:39 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 167.248.133.165 10/03/2023 08:27:07 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 167.248.133.174 10/03/2023 02:57:40 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 43.131.91.178 09/03/2023 20:49:45 Alerta Portscan	
		<input type="checkbox"/> 89.248.163.180 09/03/2023 16:30:55 Alerta Portscan	

Relatório de ataques bloqueados. Foram listados 147 ataques ou bloqueios em 24 horas de análise

3. Quantidade excessiva de SSIDs (nomes de identificação) para acesso WiFi (PATIO\_02, GRATIS, IMPRENSA, LEGISLATIVO, REDATORIA, ANEXO, etc).
4. Sub aproveitamento dos equipamentos WiFi UBIQUITI UNIFI, os quais possuem suporte à topologia de rede mesh. Sugestões no item a e providências já adotadas no item b:

- a) Implementação de Captive Portal para controle de acesso de visitantes;
- b) remoção, atualização e reconfiguração dos dispositivos de Access Point UNIFI, inicialmente no prédio principal, com a adoção de apenas duas redes de acesso com SSIDs distintos e com a implementação de VLANs (redes virtual) para separação entre público interno (servidores e vereadores) e externo (imprensa e demais visitantes), permitindo maior segurança, melhor cobertura e facilidade no acesso WiFi. Cada um dos equipamentos UNIFI foi configurado com as três redes da tabela abaixo e distribuídos em pontos estratégicos, conforme Figura 3:

c)

SSID	senha	IP
CMFSA	C4m4r4@1nt3rn0	172.16.11.0/24
CMFSA_ADM	info10.2023.app (senha provisória)	192.168.0.0/24
IMPRENSA	1234569870	172.16.10.0/24



**SSID:**

**1. IMPRENSA**

172.16.10.1/24

255.255.255.0

Captive Portal

Tag = 10

1234569870

**2. CMFSA**

172.16.11.1/24

255.255.255.0

Tag = 11

C4m4r4@1nt3rn0


**3. CMFSA\_ADM**

192.168.0.1/24

255.255.255.0

Tag = untaged

info10.2023.app

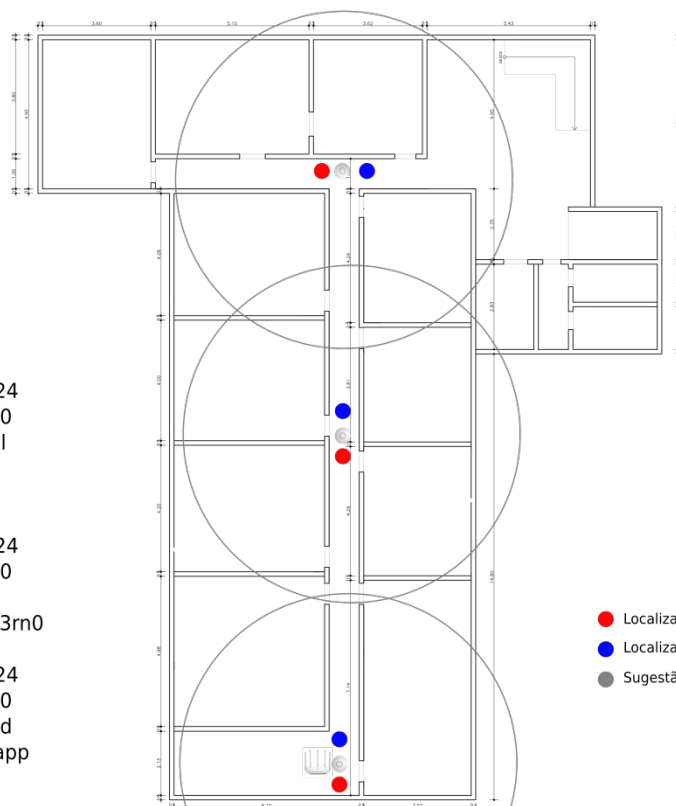

- Localização antiga do dispositivo
- Localização atual do dispositivo
- Sugestão de localização do novo dispositivo

PROJETO ARQUITETÔNICO	
CLIENTE	
PROJETO	PLANTA BAIXA 3º PAV. - ANEXO
PROJETO	14/05/2023
PROJETO	05/05

Figura 3: distribuição dos Pontos de Acesso WiFi em topologia Mesh, com SSIDs IMPRENSA, CMFSA e CMFSA\_ADM.

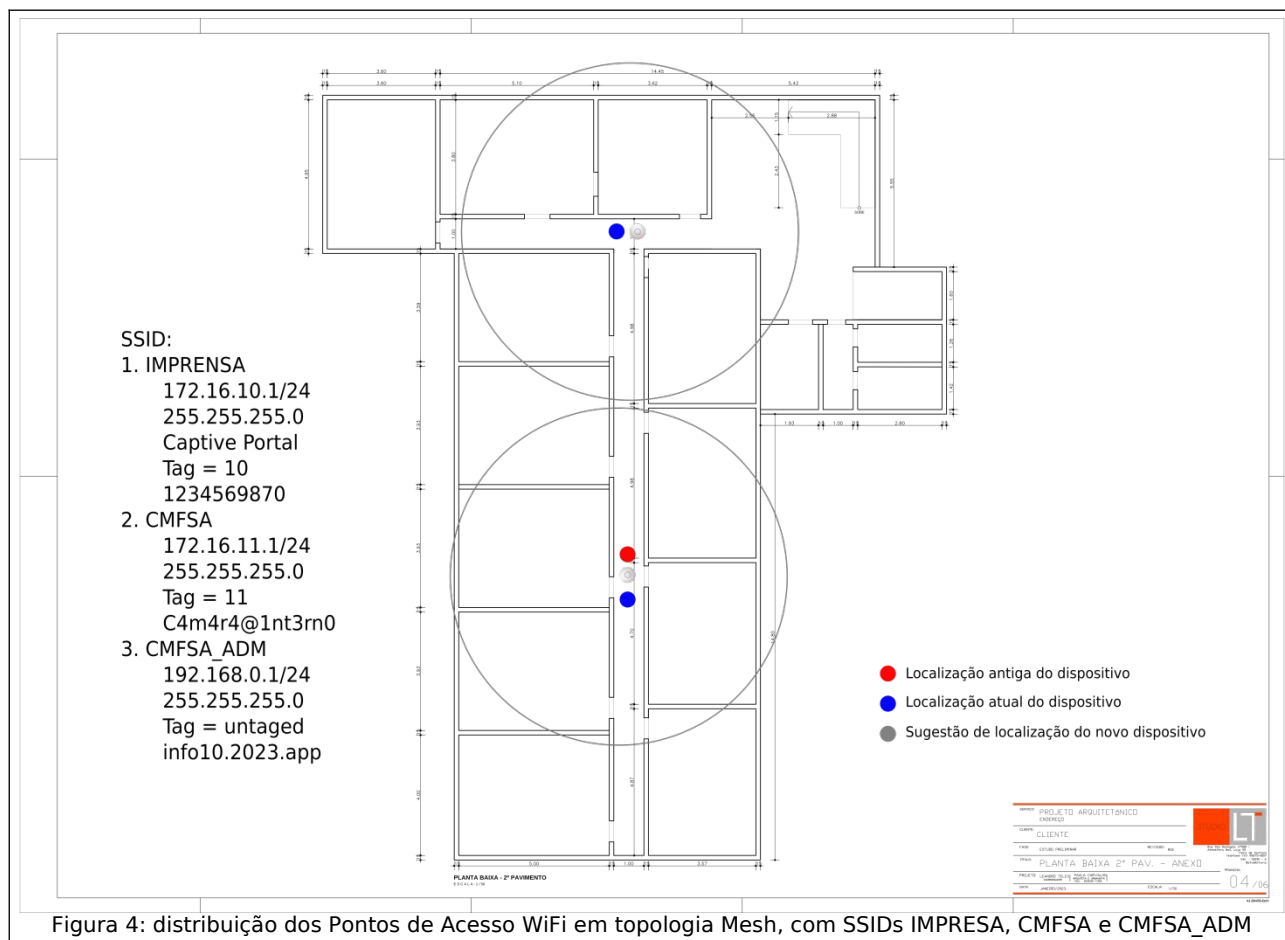


Figura 4: distribuição dos Pontos de Acesso WiFi em topologia Mesh, com SSIDs IMPRENSA, CMFSA e CMFSA\_ADM

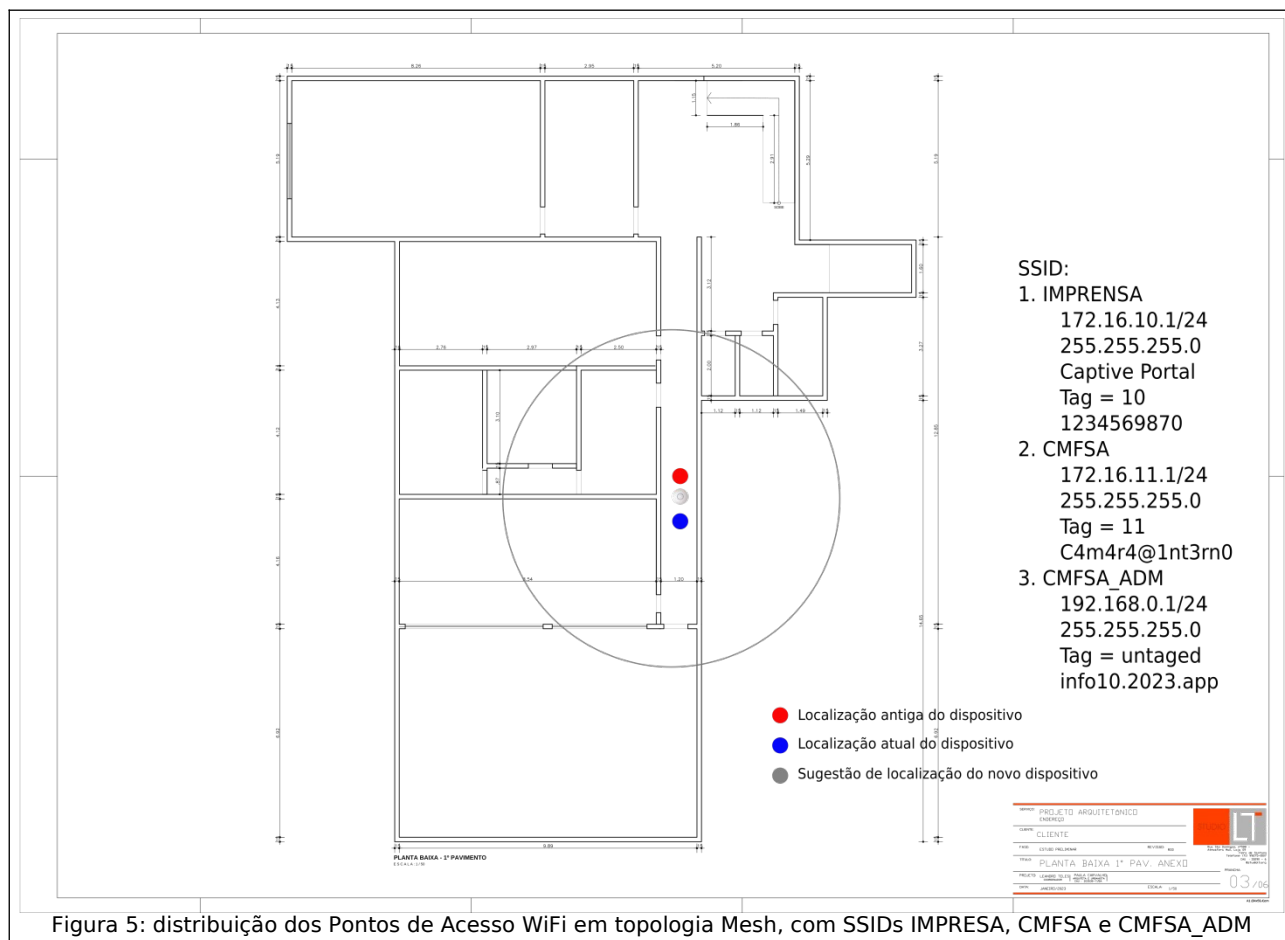


Figura 5: distribuição dos Pontos de Acesso WiFi em topologia Mesh, com SSIDs IMPRESA, CMFSA e CMFSA\_ADM

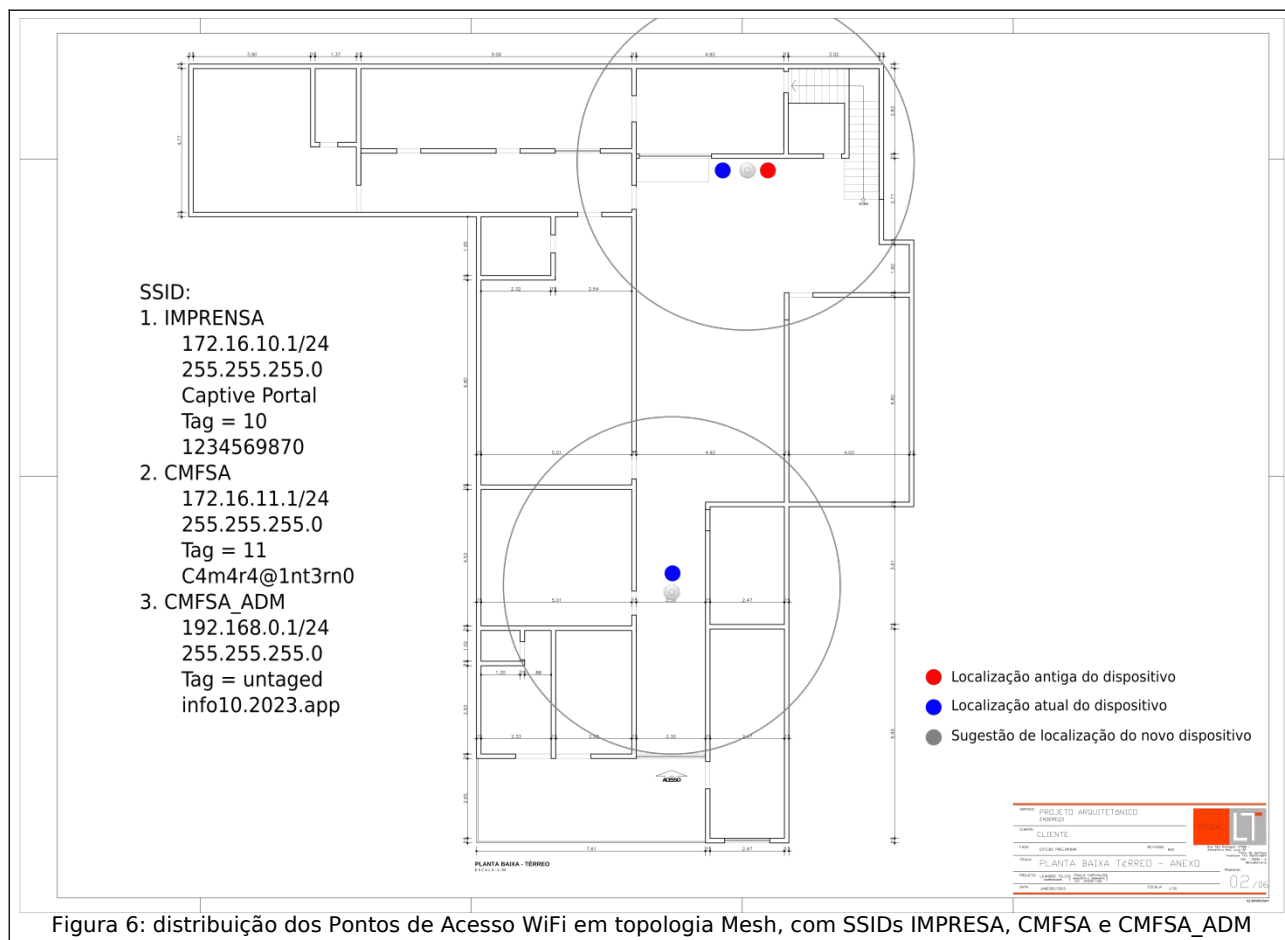


Figura 6: distribuição dos Pontos de Acesso WiFi em topologia Mesh, com SSIDs IMPRESA, CMFSA e CMFSA\_ADM



