

RE.QPS - 14. Embasamento – Pavimento Topo – Segurança do Trabalho




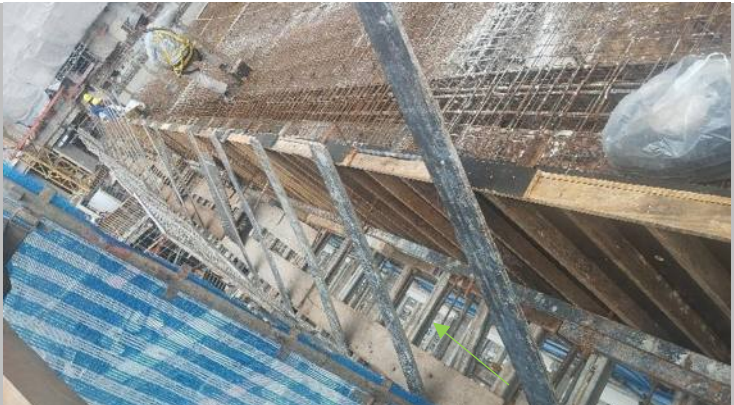
Data 20/03/25

Com vista a manutenção do bem-estar e segurança dos colaboradores da obra, tendo como guia de regra e prática a NR-18, aqui enfatizando o **item 18.9 Medidas de prevenção contra queda de altura** e todos os seus subitens, com destaque:

“18.9.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra, projetada por profissional legalmente habilitado.”

Realizamos uma vistoria no pavimento topo do embasamento em construção no dia 20/03/25. Durante a vistoria, registramos pontos de melhoria e ajustes necessários para garantir a conformidade da execução com as normas de segurança. As fotos anexas a este relatório ilustram os pontos de melhoria identificados no momento da concretagem.

Item	Local	Documento/Observação	Excerto Texto/Imagem
1	Emb. Pav Topo	Vista do pavimento Topo embasamento, em execução a concretagem, constado a presença de guarda corpo em nível inferior a execução com falhas de instalação, colaboradores na região de borda sem utilização do ponto de ancoragem, e ausência no uso de EPI's, principalmente protetores auriculares.	
2	Emb. Pav Topo	Colaboradores sem a utilização de ponto de ancoragem com fechamento lateral em nível inferior ao piso da execução.	

3	Emb. Pav Topo	Situação do fechamento lateral da foto 02	
4	Emb. Pav Topo	Colaboradores sem a utilização de ponto de ancoragem com fechamento lateral em nível inferior ao piso da execução e linhas de vida com folga ficando numa altura inadequada.	
5	Emb. Pav Topo	Fechamento lateral em nível inferior ao piso da execução e linhas de vida com folga ficando numa altura inadequada.	
6	Emb. Pav T	Piso de trabalho incompleto, indicando a execução as precedentes em condição insegura.	

7	Emb. Pav T	Execução de armação no dia 11/03/25, com piso incompleto e ausência de guarda corpo. Apresentado na reunião do 14/03/25.	
8	Emb. Pav Térreo	Acesso da escada para o pavimento do escoramento com a proteções incompletas.	
9	Emb. Pav Térreo	Abertura no piso possibilitando a queda de materiais/ferramentas	

No momento da vistoria não foi verificada presença de técnico de segurança próximo ao local do trabalho.

Recomendações:

- Realizar uma análise detalhada dos pontos de melhoria identificados nas fotos e implementar as ações corretivas necessárias com urgência.
- Reforçar a conscientização dos trabalhadores sobre os riscos de queda e a importância do uso correto dos EPIs e das proteções coletivas.
- Realizar inspeções periódicas para garantir a manutenção das condições de segurança no canteiro de obras.

Acreditamos que, com a implementação das medidas corretivas e preventivas adequadas, será possível garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores.

Colocamo-nos à disposição.

CTP – Qualidade e Produção PG37