



# 1.1 当 CNC 系统作为服务器



通过 CNC 设置页面获取当前系统的 IP 地址，在电脑端打开此电脑输入 <ftp://192.168.186.1/>，（192.168.186.1 要和电脑的 IP 网段是同一网段）并按下回车。

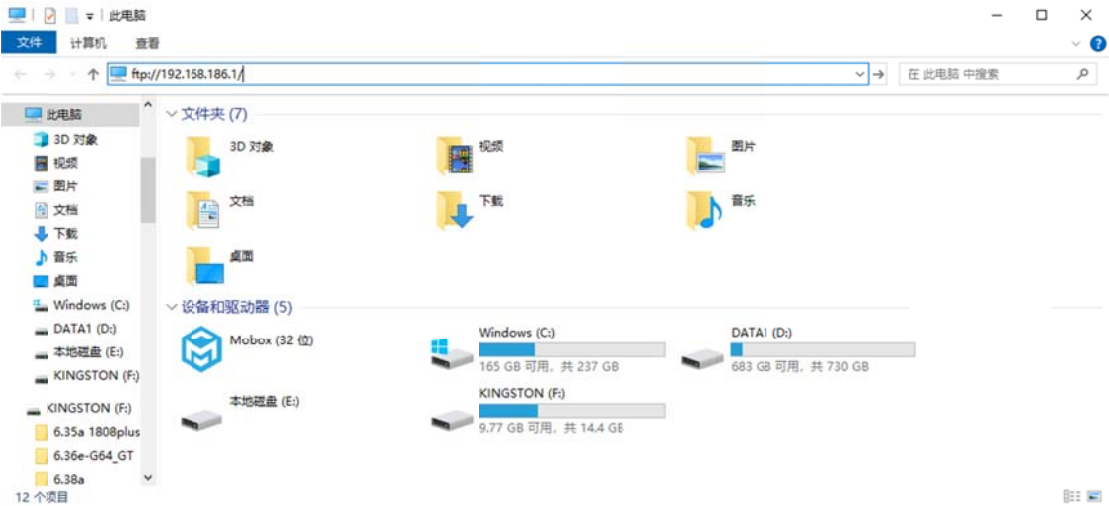


然后用户名输入 USER。

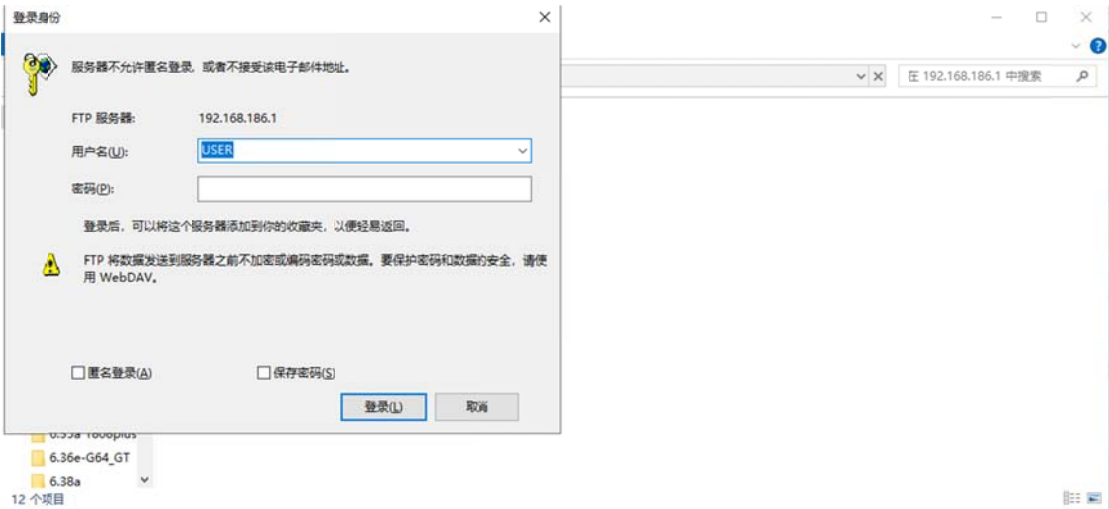


### 1.1.1 密码：输入 CNC 三级权限密码，系统的 CNC 程序全部显示出来

- 将.NC,.TXT 格式的文件传入 CNC，CNC 会自动将.NC,.TXT 格式保存为 CNC 格式程序,程序名不变。
- 若系统参数 878(任意程序名是否有效)无效,传入的程序名不是 0+4 个数字的标准程序,可导入 CNC，但在 CNC 程序目录无显示,若要显示需将 878 设置为 1。

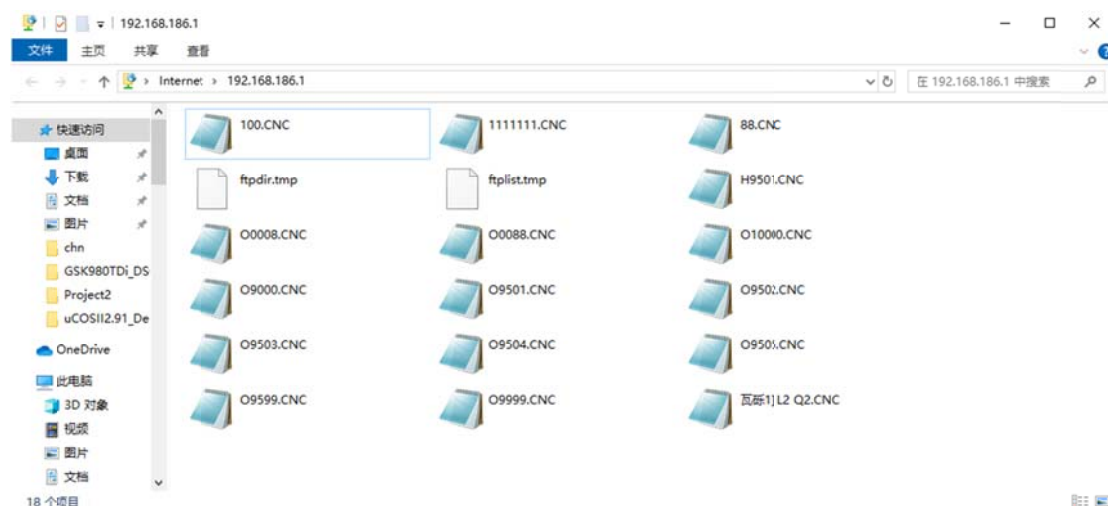

### 1.1.2 密码：输入 CNC 二级权限密码，将系统的 PLC 全部显示出来。

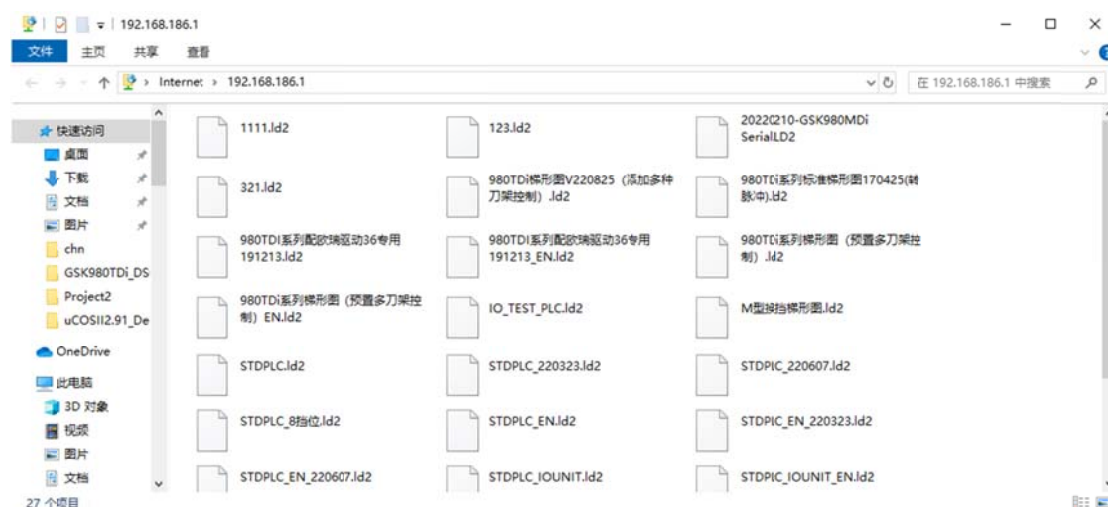


通过操作图上的界面对文件上传或者下载。

- 再次登录可点击右键可重新登录。


## 1.2 当 CNC 系统作为客户端

当 CNC 系统作为客户端时：需要先安装 FileZilla 服务器软件  
在 PC 端双击 FileZilla\_Server.exe 安装 FTP 服务器软件


### 1.2.1 FTP 服务器软件安装

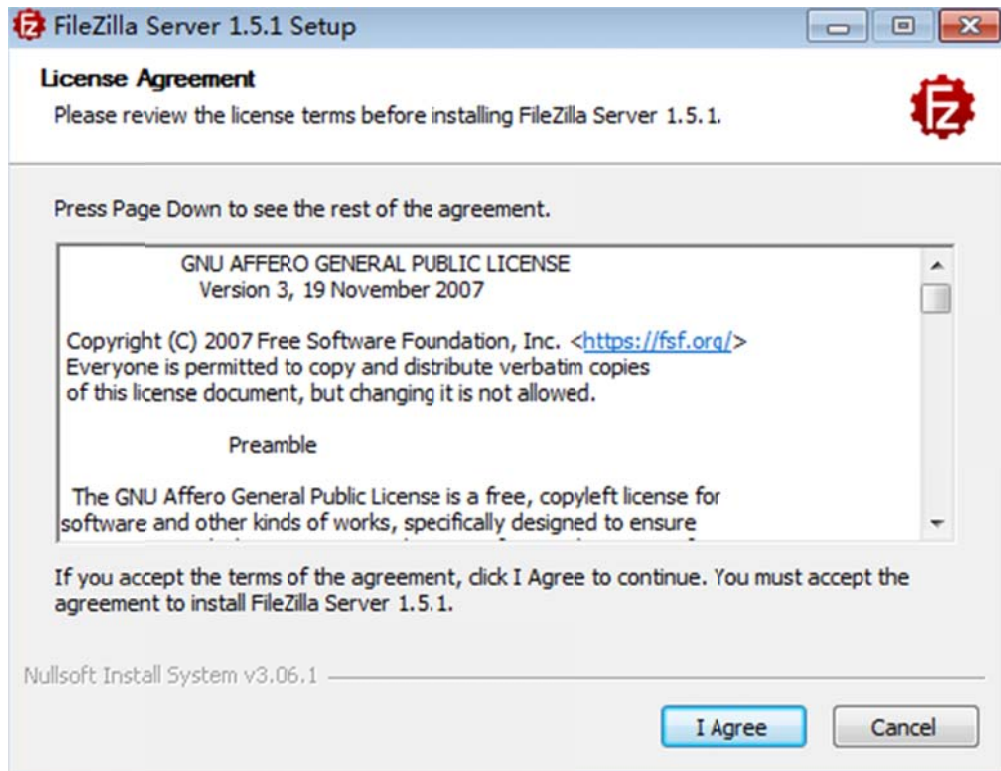


点击 I Agree

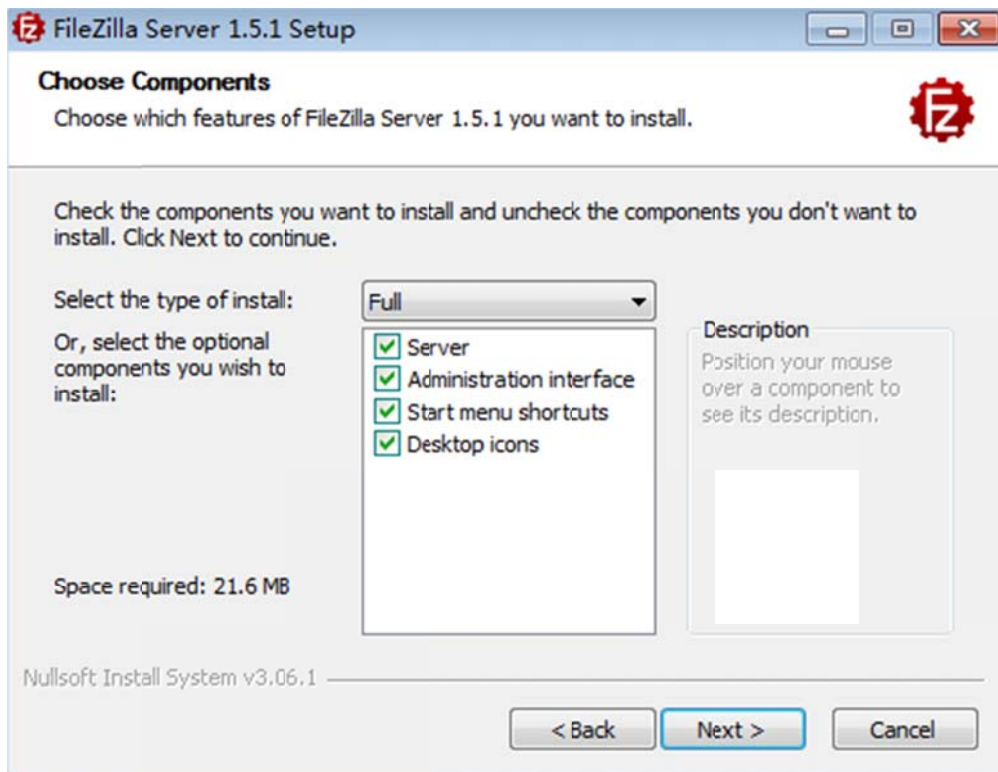


点击 Next

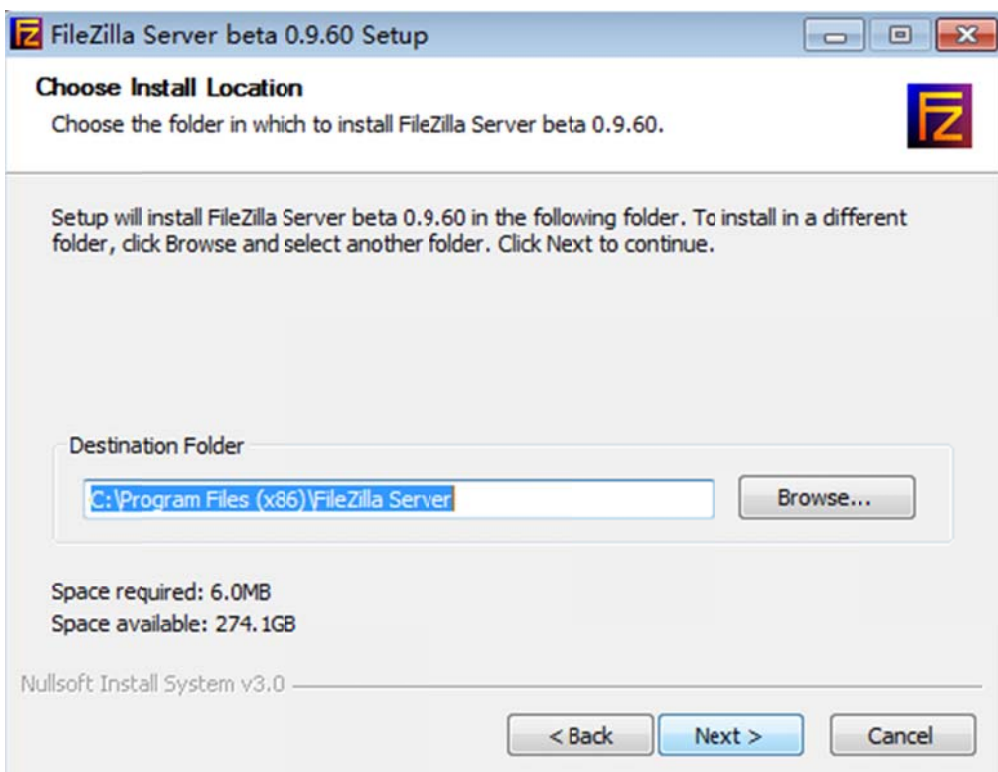

选择安装路径，可默认，点击 Next

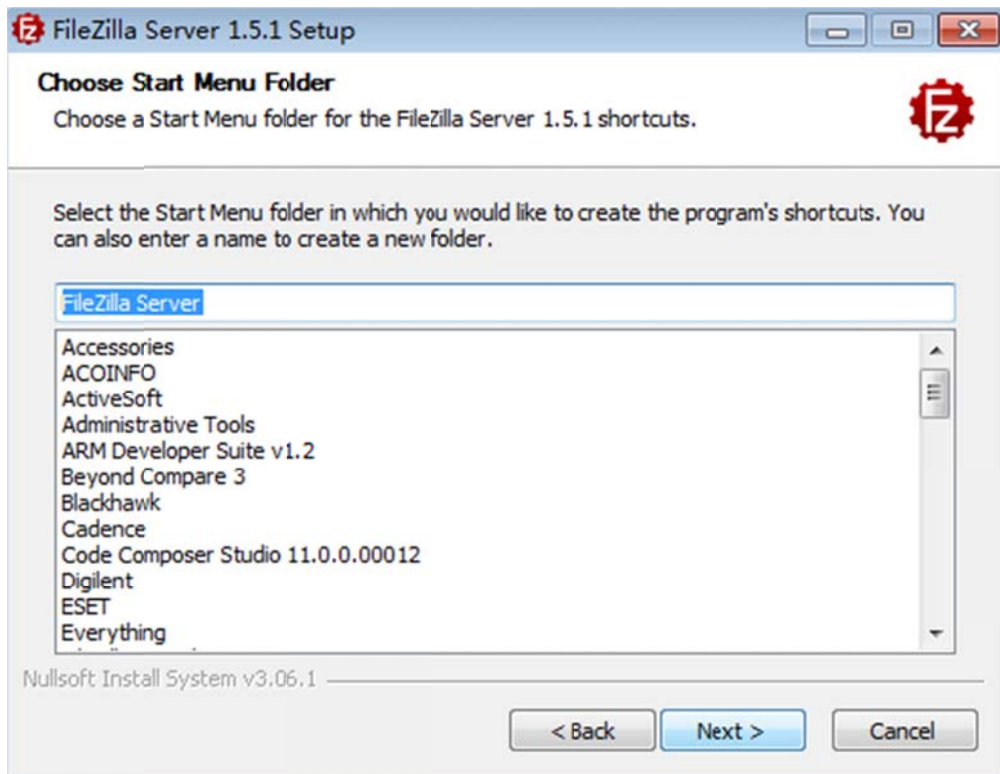


点击 Next

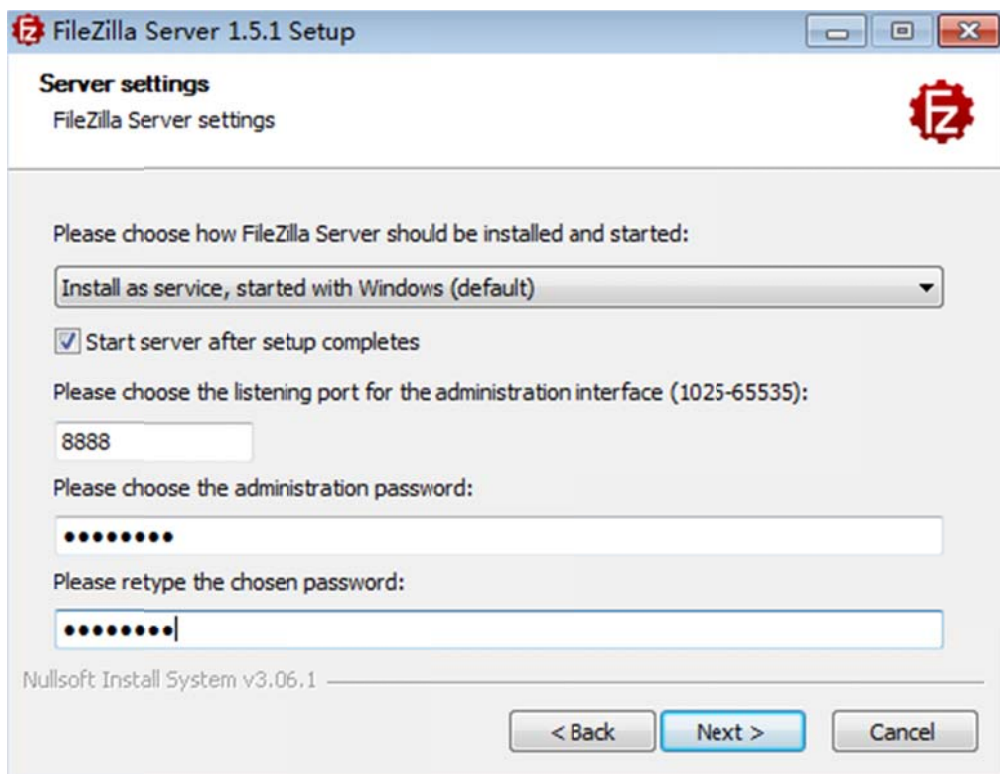



输入端口号并记住，如 8888(记住，后面用到)

输入密码并记住，如 12345678(记住，后面用到)

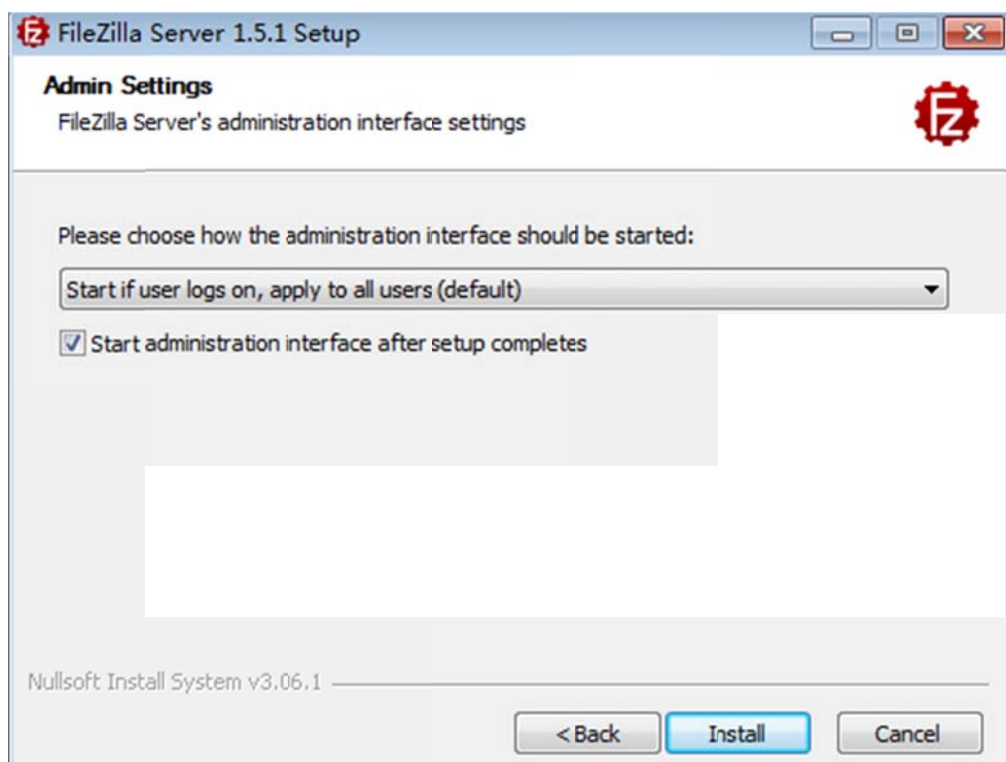


点击 Install



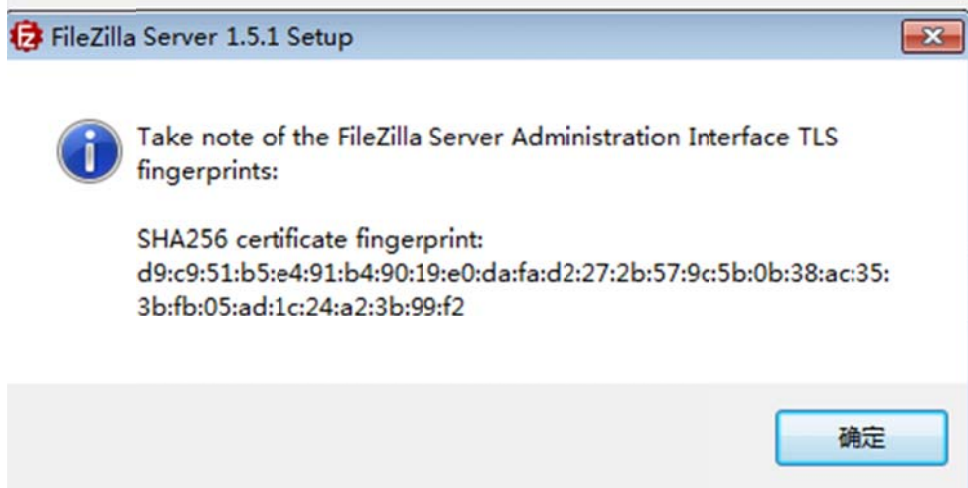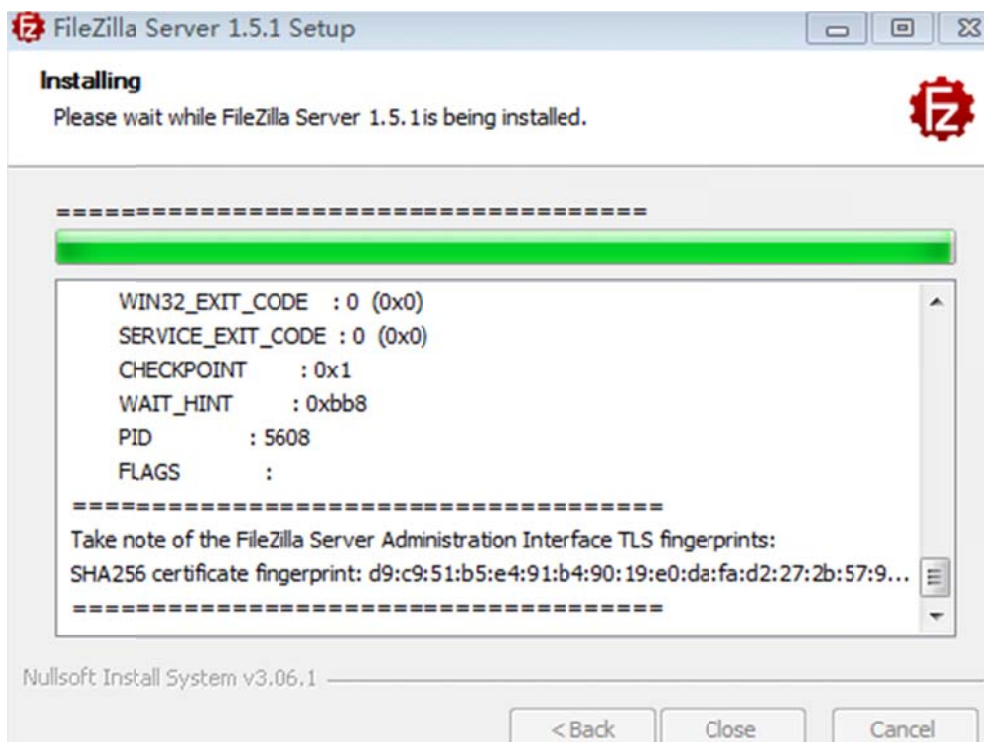


确定

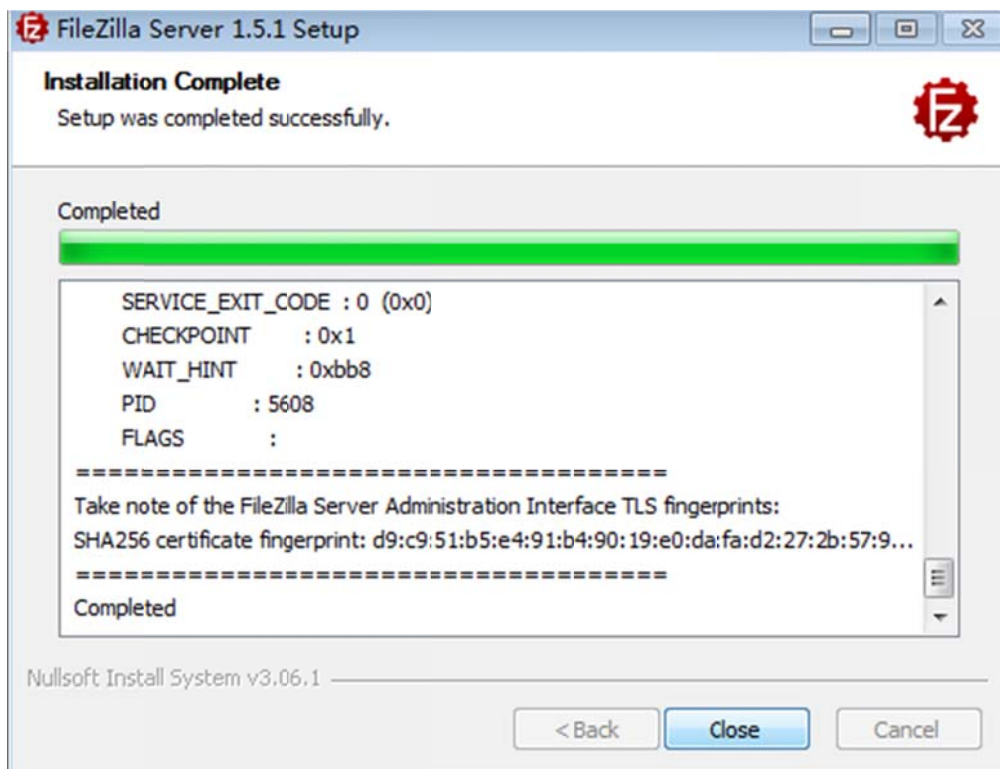


Close 完成安装。

## 1.2.2 FTP 服务器设置

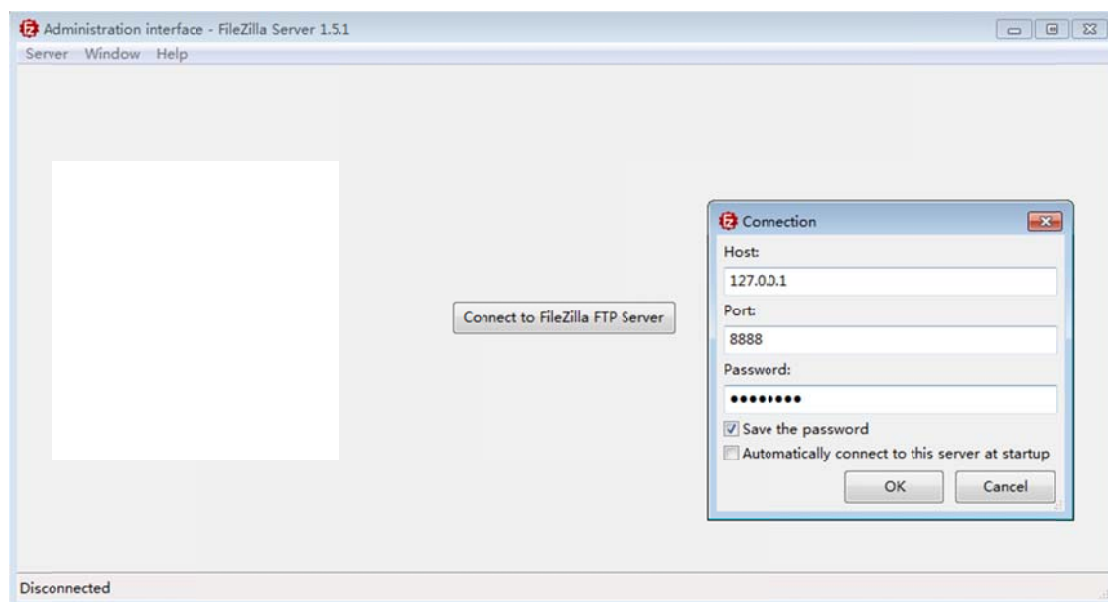


点击 Connect to FileZilla FTP Server，或选择左上角菜单 Server 下的 Connect。  
Host 默认 127.0.0.1，Port 填写安装软件时填的端口号，如 8888，Password 填写安装时填的密码如 12345678。点击 OK 确认。



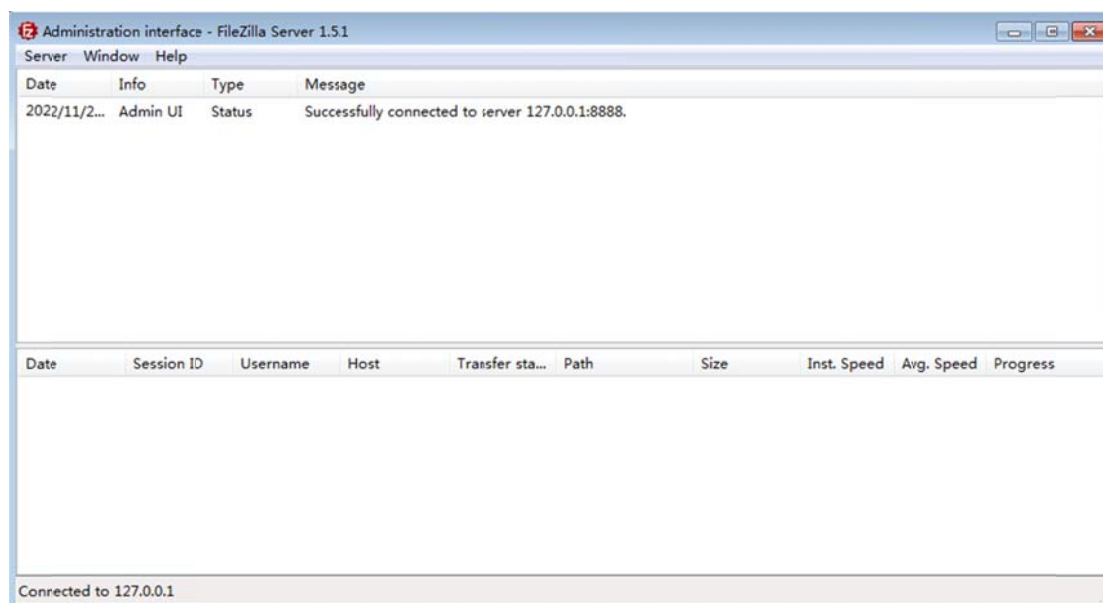


如上图所示，FTP 服务器设置成功。如有红色字体提示表示配置不成功，请检查 Port 和密码是否正确。

选择左上解菜单 Server/Configure，左边选择“Users”页面

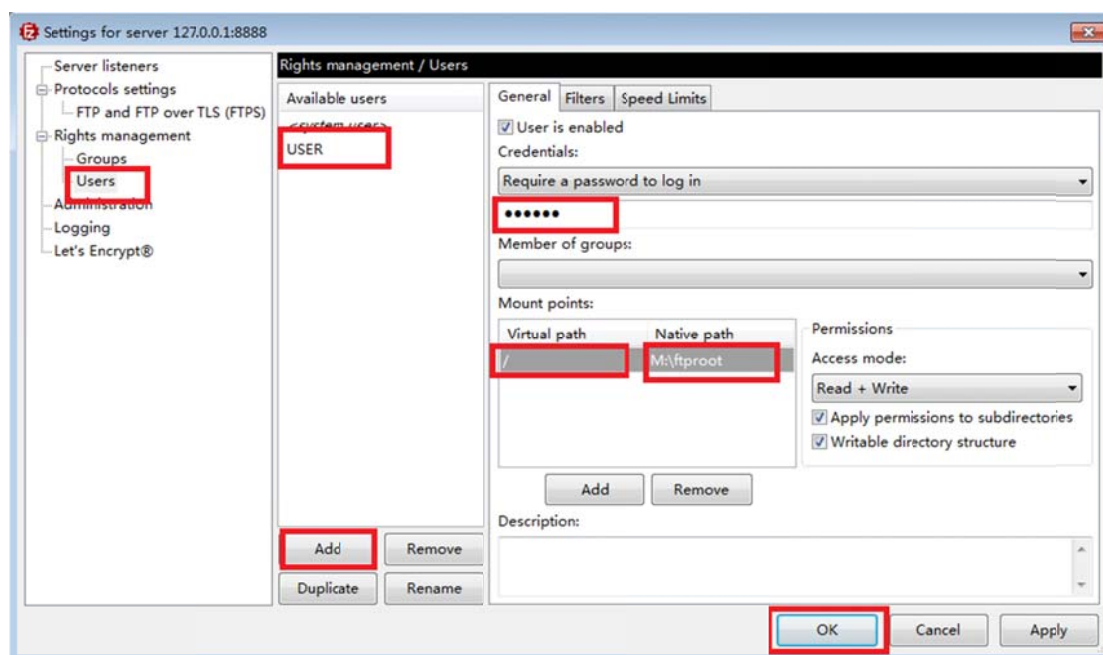

如上图所示，点击 Add 添国 FTP 用户名，如 **USER** (记住，后面用到)，在 Require a password to log in 下方填入密码如 **123456**(记住，后面用到)，在 Virtual path 输入左斜杠/，在 Native path 输入可被访问的文件目录的路径，如 M:\ftproot。最后点击 OK 确认。（如果你电脑没有 M 盘则换成 C 盘或者 D 盘 如 C:\ftproot）

记录该 FTP 服务器软件所在 PC 的 IP 地址，可在网络设置查看，如下图 IP 为：192.168.186.123。

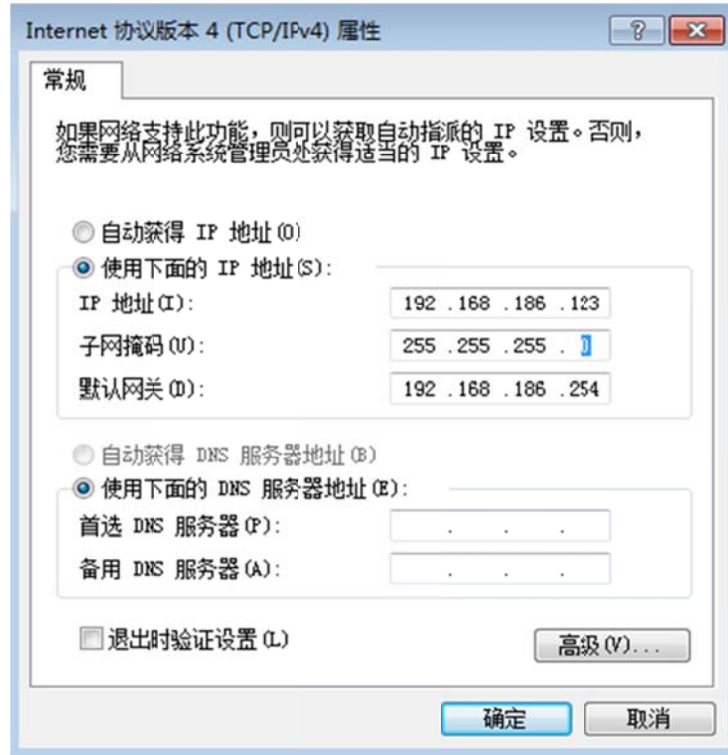

### 1.2.3 CNC 端的 FTP 客户端设置

在本地目录页面进入 FTP 文件传输



去到“FTP 设置”页面，“FTP 地址”输入以上安装的服务器端软件所在 PC 的 IP 地址如：192.168.186.123，“端口”输入 21，“FTP 账户”输入上面“FTP 服务器设置”步骤中的用户名如 USER，“FTP 密码”输入“FTP 服务器设置”步骤中设置的 log in 密码如 123456。



在“FTP 列表”页面下按 **FTP 刷新**，应可列出服务器端文本文件的文件列表。通过左右移动光标或者按“转换”键，可对文件进行上传和下载。