

同步轴功能说明

➤ 同步轴参数设置:

数据参数:

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------|
| 1 | 0 | 2 | 6 | | 第四轴同步轴号设置 |
|---|---|---|---|--|-----------|

A4 轴的同步轴号(0:无效; 1:X 轴; 2:Y 轴; 3:Z 轴)

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------|
| 1 | 0 | 2 | 7 | | 第五轴同步轴号设置 |
|---|---|---|---|--|-----------|

A5 轴的同步轴号(0:无效; 1:X 轴; 2:Y 轴; 3:Z 轴)

注意:

设置第四轴同步轴有效时，需将状态 187 号参数 A4 轴 ROS4,ROT4 设置为 00: 设定第四轴为直线轴，否则第四轴同步功能将无效。同理设置第五轴同步功能有效时，需将第五轴设置为直线轴，否则同步功能无效。

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| 0 | 8 | 0 | 1 | *** | *** | *** | *** | A45CAN | *** | *** | *** |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|

A45CAN = 0 : 不显示同步轴坐标信息;

=1 : 显示同步轴坐标信息。