

고리원자력본부 제2발전소	제 목 : 환기계통 제어반 (RK-UA-926)	절차서 번호	경보-26
		개 정 번 호	11
		페이지	8 / 45

CONTAINMENT AREA AIR TEMP HI	경보창 위치 : RK-UA-926-A-9 설 정 치 : 120 °F 발 생 원 : GN-TS-28 컴퓨터 I·D : T5000, T5001, T5002, T5003
------------------------------------	--

## 1.0 원인

- 1.1 CONTAINMENT FAN COOLER가 정상운전이 아닐 때
- 1.2 CONTAINMENT FAN COOLER의 CCW SUPPLY V/V(EG-HV134, HV141, HV144, HV147, HV234, HV241, HV244, HV247) 및 중앙냉각수 공급밸브(GB-HV154, HV155, HV201, HV202, HV158, HV159, HV160, HV161)가 CLOSE 되었을 때
- 1.3 온도스위치(GN-TS-28) 불량
- 1.4 FAN BLADE 불량

## 2.0 자동동작사항 : 없 음

## 3.0 결과

- 3.1 CV 온도 상승

## 4.0 긴급조치

- 4.1 CV FAN CLR가 정상인가 확인하고 운전한다.

## 5.0 후속조치

- 5.1 CCW 및 중앙냉각수 공급밸브를 점검한다.
- 5.2 FAN BLADE를 점검한다.
- 5.3 온도스위치(GN-TS-28)를 점검 및 교정한다.

## 6.0 관련 신호 : 없 음

## 7.0 참조

- 7.1 3-M-GN-F001
- 7.2 3-J-GN-207

**RK-UA-926-A-9(JP013)**