

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 고리원자력본부 제2발전소 | 제 목 : 안전설비 제어반 (RK-UA-905)(4호기용) | 절차서 번호 | 경보-05 |
| | | 개정 번호 | 11 |
| | | 페이지 | 36 / 53 |

| | |
|------------------------------------|--|
| SG 3 WTR LEVEL LO-LO RX TRIP | 경보창 위치 : RK-UA-905-D-3 설 정 치 : 17 % 발 생 원 : AE-LB494A,495A,496A,493A 컴퓨터 I·D : L0440, L0441, L0442, L0443 |
|------------------------------------|--|

1.0 원인

- 1.1 증기유량 과다 또는 급수유량 과소
- 1.2 급수유량 조절밸브의 고장
- 1.3 저온의 급수유량 과다
- 1.4 증기발생기내 압력의 급상승
- 1.5 운전중 주증기 차단밸브 닫힘
- 1.6 계기고장

2.0 자동동작사항

- 2.1 모든 제어 및 정지봉 바닥 지시등 켜짐
- 2.2 원자로 트립 차단기 및 우회차단기 개방
- 2.3 모든 고압 및 저압터빈 정지밸브 닫힘
- 2.4 두대의 전동기구동 보조급수 펌프 기동(2/4)

3.0 결과

- 3.1 원자로 트립
- 3.2 터빈 트립

4.0 긴급조치

- 4.1 원자로 및 터빈트립을 확인한다.
- 4.2 계기고장 아님을 확인 후 트립되지 않았으면 수동으로 트립한다.
- 4.3 비상-0(원자로 트립 또는 안전주입)을 수행한다.

5.0 후속조치

- 5.1 계기 고장으로 인한 오동작 발생시 정비 의뢰하여 원상 복구한다.

6.0 관련 신호

- 6.1 TB 2-9 (6120,SO,NO)

7.0 참조

- 7.1 Functional Diagram(9557D18-SH2, 7, 15)
- 7.2 3-J-PCD-F007, 10, 11
- 7.3 고리3,4호기 설정치 종합목록

RK-UA-905-D-3(JP005)