

고리원자력본부 제2발전소	제 목 : 안전설비 제어반 (RK-UA-905)(4호기용)	절차서 번호	경보-05
		개정 번호	11
		페이지	4 / 53

NIS HI FLUX INTM RANGE RX TRIP	경보창 위치 : RK-UA-905-A-4 설 정 치 : 25 % 등가전류 (I.R 2.5E-4 amp) 발 생 원 : SE-NC-35F, 36F 컴퓨터 I·D : N0035, N0036
--------------------------------------	---

## 1.0 원인

- 1.1 원자로 기동중 급격한 출력증발
- 1.2 P-10에서 Block 하지 않고 출력증발
- 1.3 계기고장

## 2.0 자동동작사항

- 2.1 모든 제어 및 정지봉 바닥 지시등 켜짐
- 2.2 원자로 트립 차단기 및 우회차단기 개방
- 2.3 모든 고압 및 저압터빈 정지밸브 닫힘

## 3.0 결과

- 3.1 원자로 트립
- 3.2 터빈 트립

## 4.0 긴급조치

- 4.1 원자로 및 터빈트립을 확인한다.
- 4.2 계기고장 아님을 확인 후 트립되지 않았으면 수동으로 트립한다.
- 4.3 비상-0(원자로 트립 또는 안전주입)을 수행한다.

## 5.0 후속조치

- 5.1 계기 고장으로 인한 오동작 발생시 정비 의뢰하여 원상 복구한다.

## 6.0 관련 신호

- 6.1 TB 2-10 (6270,SO,NO)

## 7.0 참조

- 7.1 Functional Diagram(9557D18-SH2, 3)
- 7.2 3-J-SB-201
- 7.3 고리3,4호기 설정치 종합목록

**RK-UA-905-A-4(JP005)**