



KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.

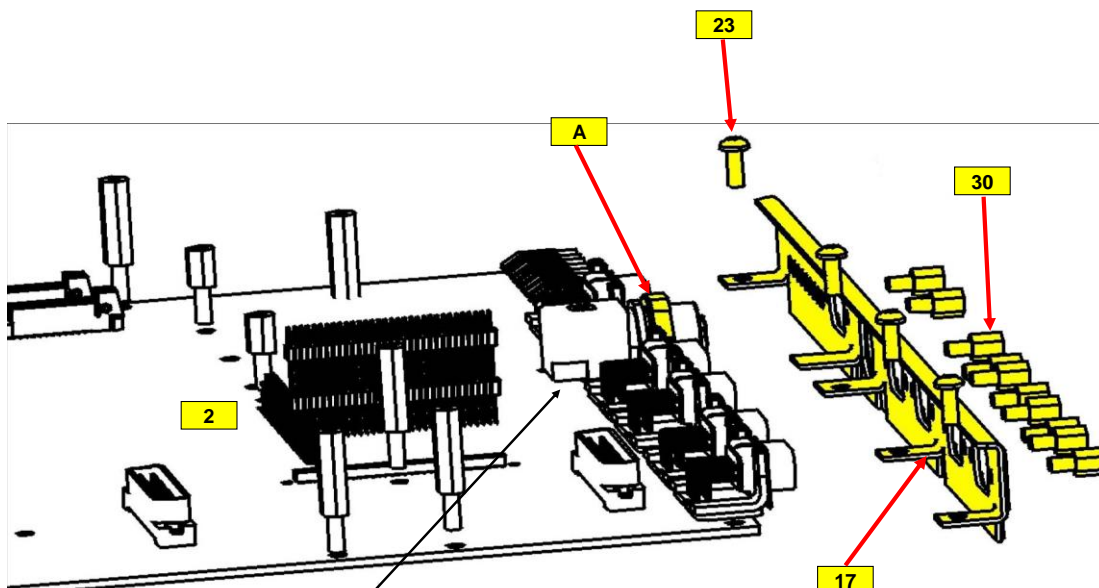

ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
2	Tag fram baskort DTCC 751L	1st	
A	Tag loss och spara muttern	1st	
17	Placera kontaktplåt	1st	
23	Skruva fast kontaktplåten med skruv	4st	0,85Nm
A	Skruva fast muttern med verktyg V110269	1st	2Nm
30	Skruva fast distanser i kontaktplåten, OBS använd loctite 243	10st	0,85Nm

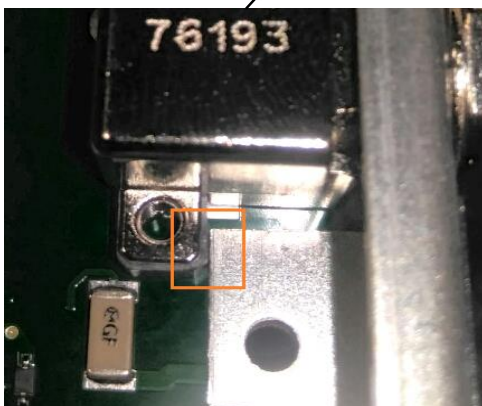


OBS, var försiktig med montering av pos 17 då den kan komma för nära M2-kontakten (3EST000215-7160) på kortet.

Passar det inte, prova med en annan frontplåt eller klipp av 1mm från plåten med plåtsax.

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.

Monteras först

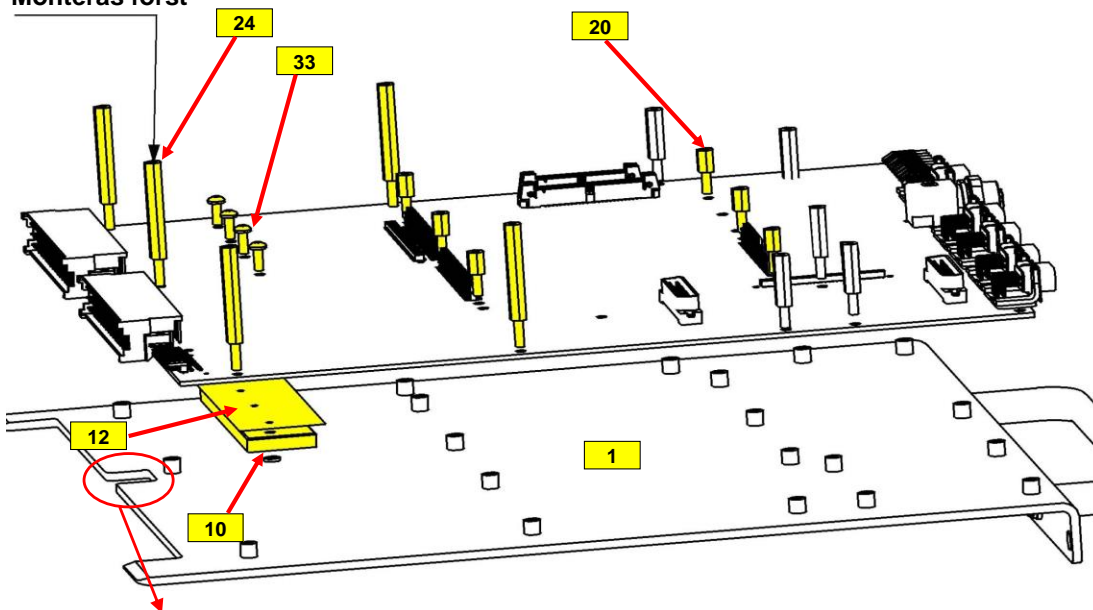

OBS ! Stort urtag

KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.

ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
1	Tag fram bottenplattan. OBS ! Stort urtag på plåten	1st	
10	Placera kylblocket på bottenplattan	1st	
12	Placera polyamidfilmen på kylblocket	1st	
24	Skruva fast distanser i baskortet, börja med den utpekade distansen	5st	0,85Nm
33	Skruva fast kylblocket med skruv	4st	0,85Nm
20	Skruva fast distanser	6st	0,85Nm

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.

KONTROLLERA


- 1.
- 2.
- 3.


ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
22	Skruva fast distanser	5st	0,85Nm
3	Placera DTPC 753A på distanser	1st	
19	Skruva fast distanser i DTPC 753A	2st	0,85Nm
20	Skruva fast distans i DTPC 753A	1st	0,85Nm

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.

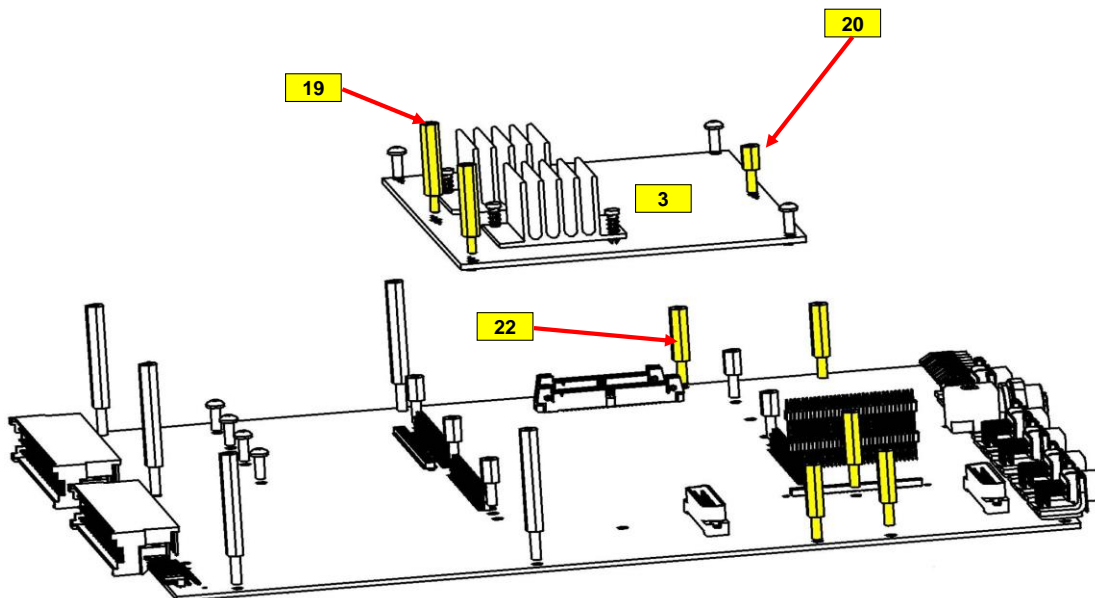

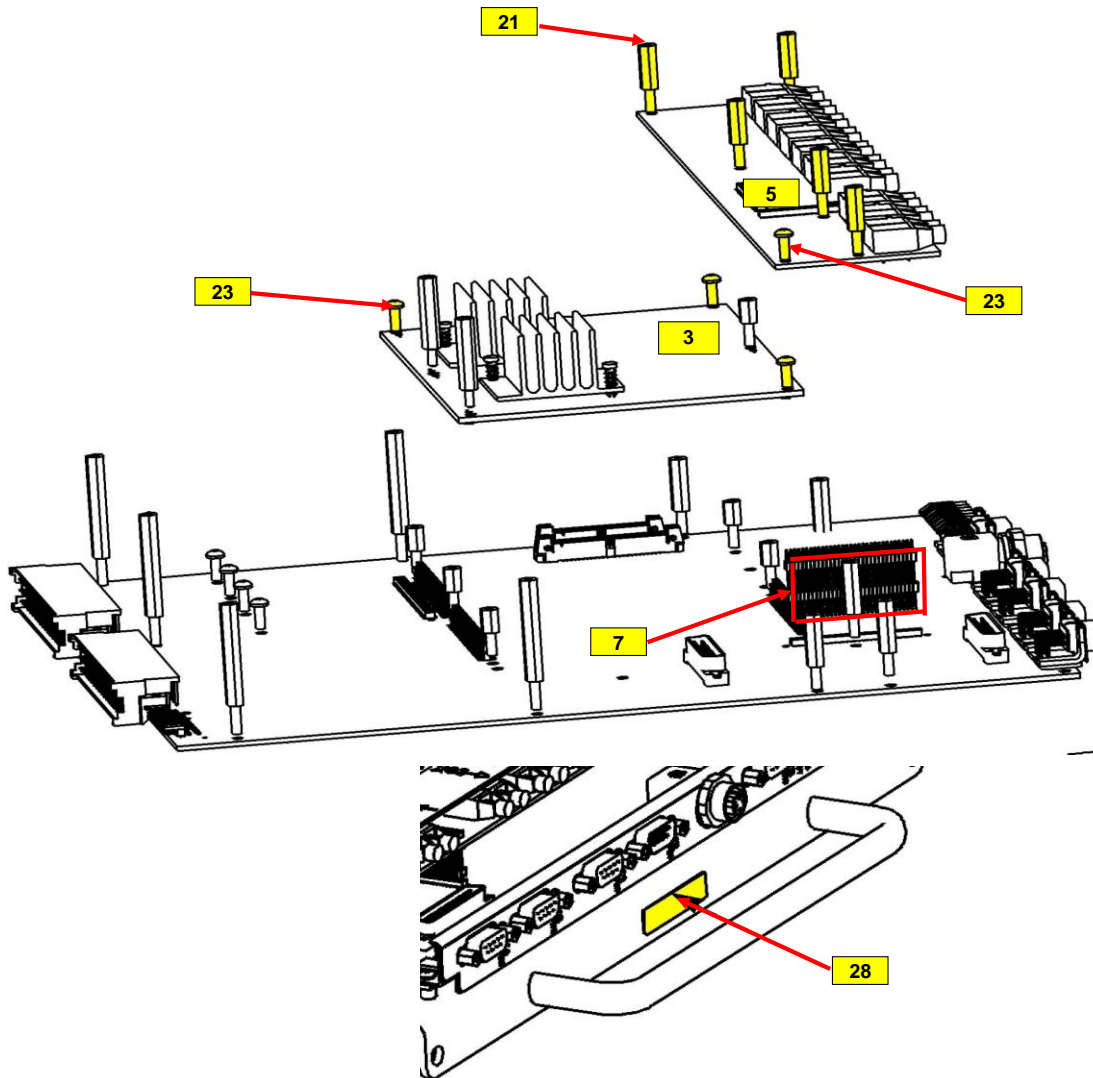


- KONTROLLERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.

ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
23	Skruva fast DTPC 753A med skruv	3st	0,85Nm
7	Placera boardstacker	1st	
5	Placera DTDX 753B på distanser	1st	
21	Skruva fast DTDX 753B med distanser	5st	0,85Nm
23	Skruva fast DTDX 753B med skruv	1st	0,85Nm
28	Läs ihop alla ingående kort och placera etikett	1st	

- VERIFIERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.

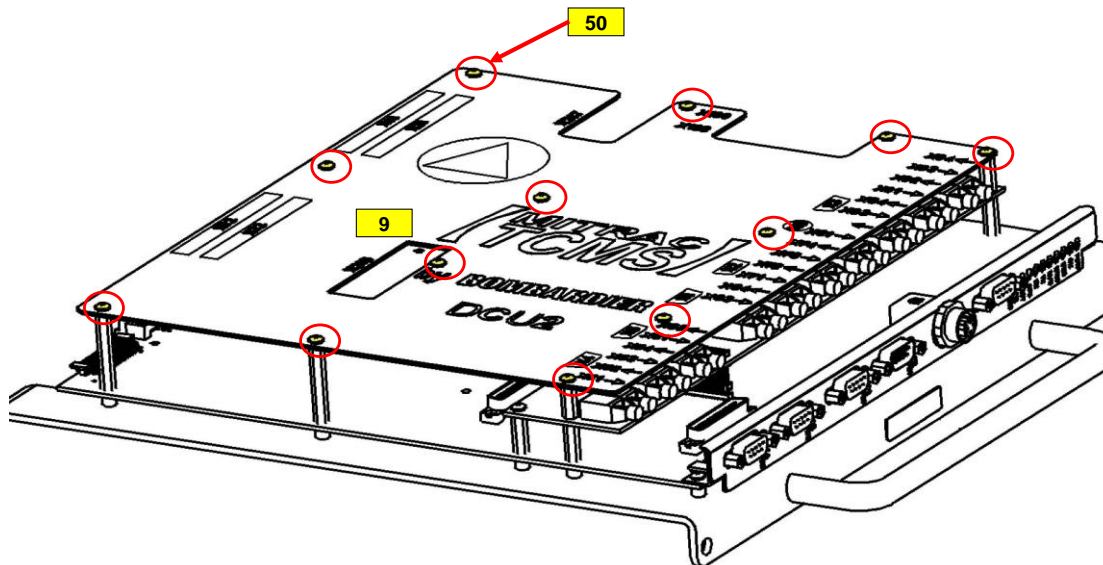

- KONTROLLERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.

ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
9	Placera täckplåten på enheten	1st	
50	Skruva fast täckplåten med M3x6 skruv.	12st	0,85Nm

- VERIFIERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.