



自動輪郭処理（手抜き）解説書

NCVC Ver1.60 ～ 用
2008 年 4 月 初版
2021 年 7 月 T_EX 化

目 次

1	形状認識処理	1
1.1	CAD データの読み込み	1
1.2	形状認識処理	1
2	自動輪郭処理	2
2.1	自動輪郭処理	2
3	内外の手動入れ替え	3
3.1	手動輪郭指示	3
4	オフセット交点除去	7
5	NC 生成	8

1. 形状認識処理

1.1 CAD データの読み込み

とりあえず普通に CAD データを開いてください。ここではサンプルの maizuru.jww を開きます。

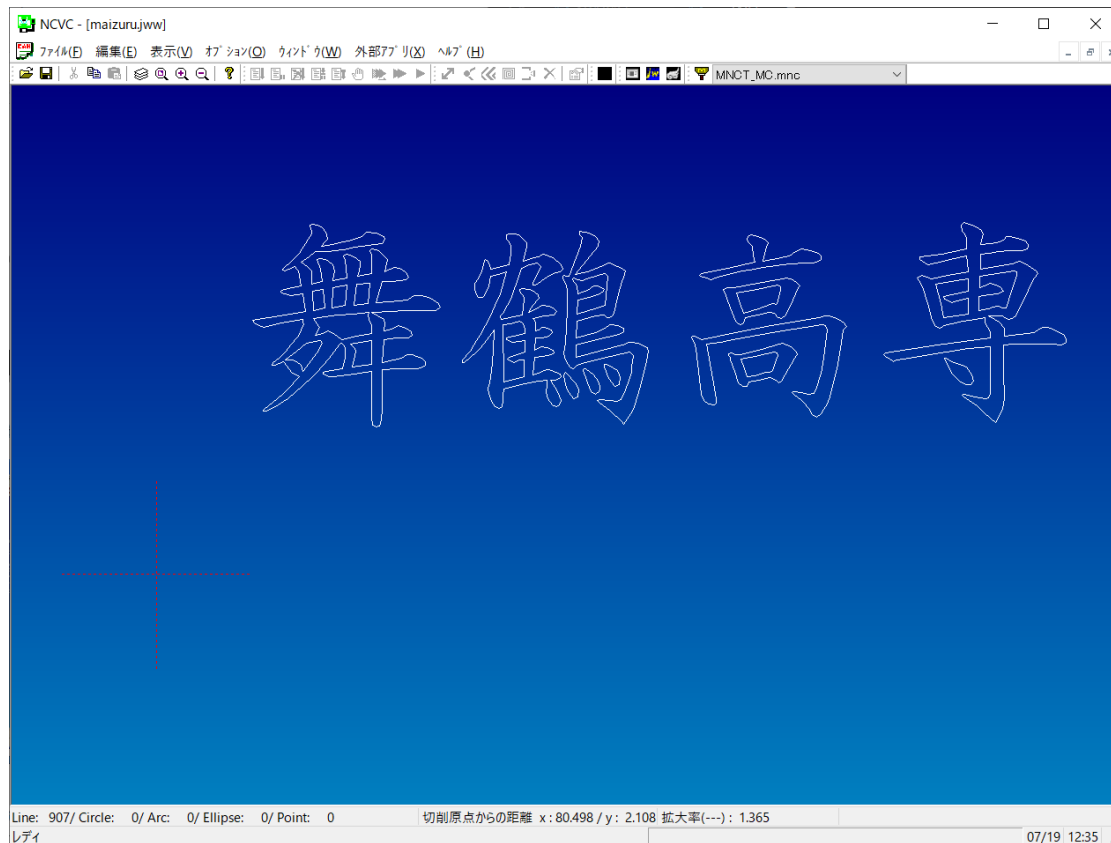


図 1.1 CAD データの読み込み

1.2 形状認識処理

編集 >> 加工指示 >> 形状認識処理 (Ctrl+E) を選択します。すると図 1.2 のようにウィンドウの右側に連続線の図形集合が追加されます。図形の輪郭が設定できるのは「輪郭集合」に属する図形集合のみです。それに属する条件は、『交点がなく閉ループの連続線』なので、CAD 側で調整するか、NCVC で図形の分離を行ってください。詳細は『いまからはじめる NC 工作』を参照。

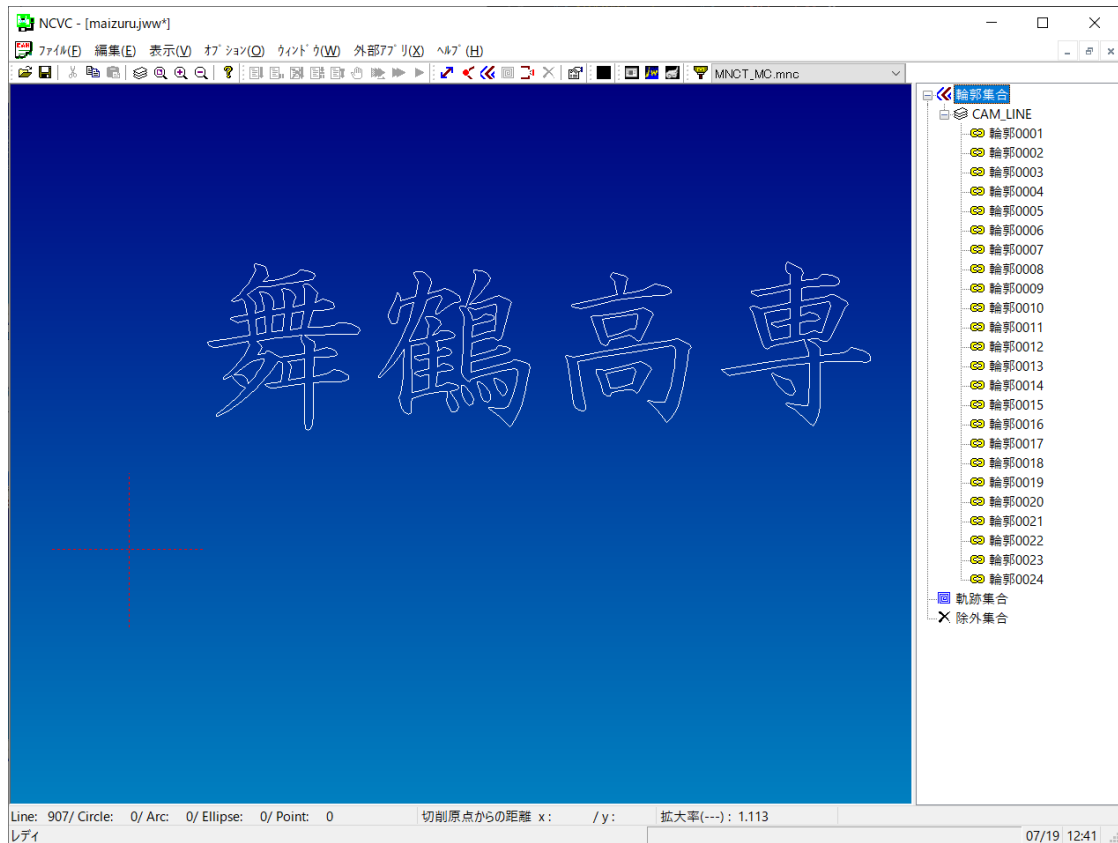


図 1.2 形状認識処理

2. 自動輪郭処理

2.1 自動輪郭処理

形状認識処理ができた状態で、**編集** > **加工指示** > **自動輪郭処理** を選択します（ツールバーの Auto ボタンでも OK）。図 2.1 のようなダイアログボックスが表示されるので、必要なオフセット値を入力してください。ここでは 0.5mm と入力します。オフセット値を決定し OK ボタンを押すと図 2.2 のように自動的に輪郭オフセットが計算されます。



図 2.1 サンプル図形

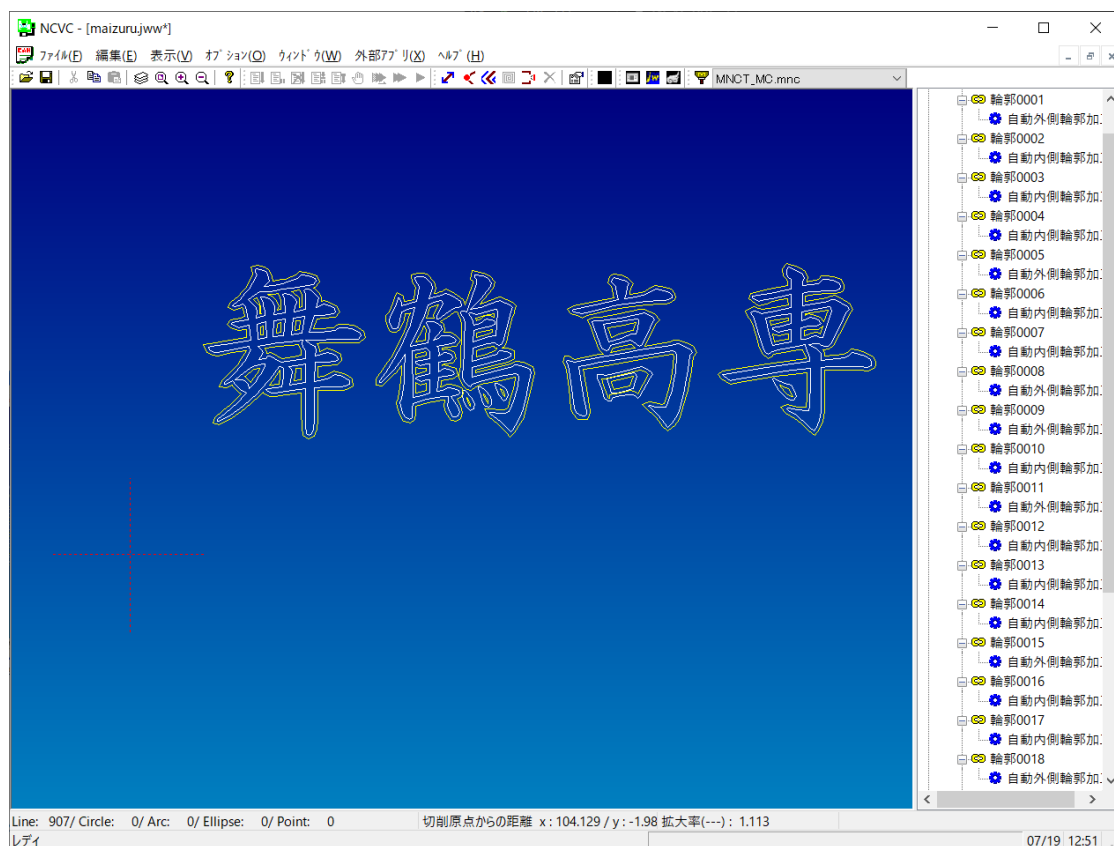


図 2.2 自動輪郭処理の結果

3. 内外の手動入れ替え

3.1 手動輪郭指示

自動輪郭処理では、各図形集合の占有矩形から自動的に内外が決定されるので、図 3.1 のように意図しない側で輪郭オブジェクトが生成される場合があります。この場合は手動で内外を入れ替えてください。

1) まず、作業しやすいように「編集」>「加工指示」>「輪郭 (F11)」を選択しておきます。その上で内外の輪郭を入れ替えた元の図形をクリックし、選択してください。

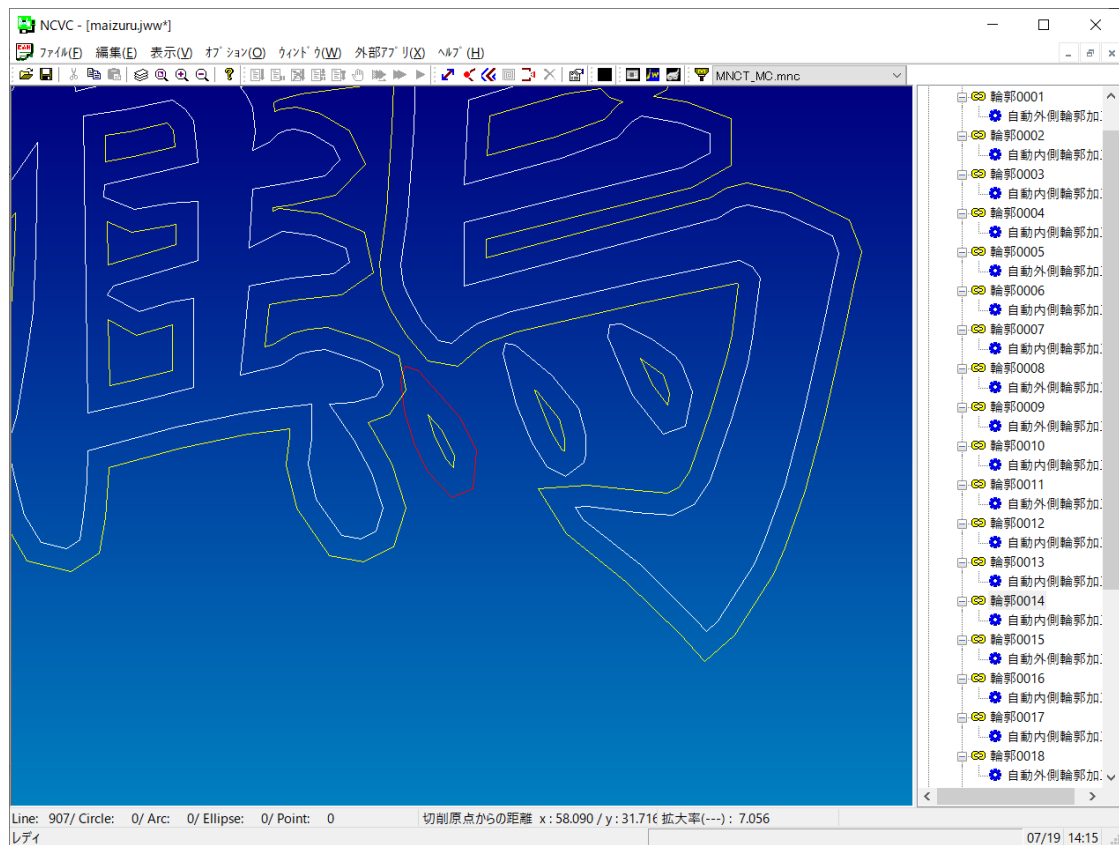


図 3.1 オブジェクトの選択

2) **TAB** キーを押すと右側のツリーにフォーカスが移動します。図形が選択されていると、その図形集合が反転表示されますので、下矢印キーを押し、輪郭集合が選択された状態で **DEL** キーを押してください。図 3.2 のように輪郭オブジェクトが削除されました。

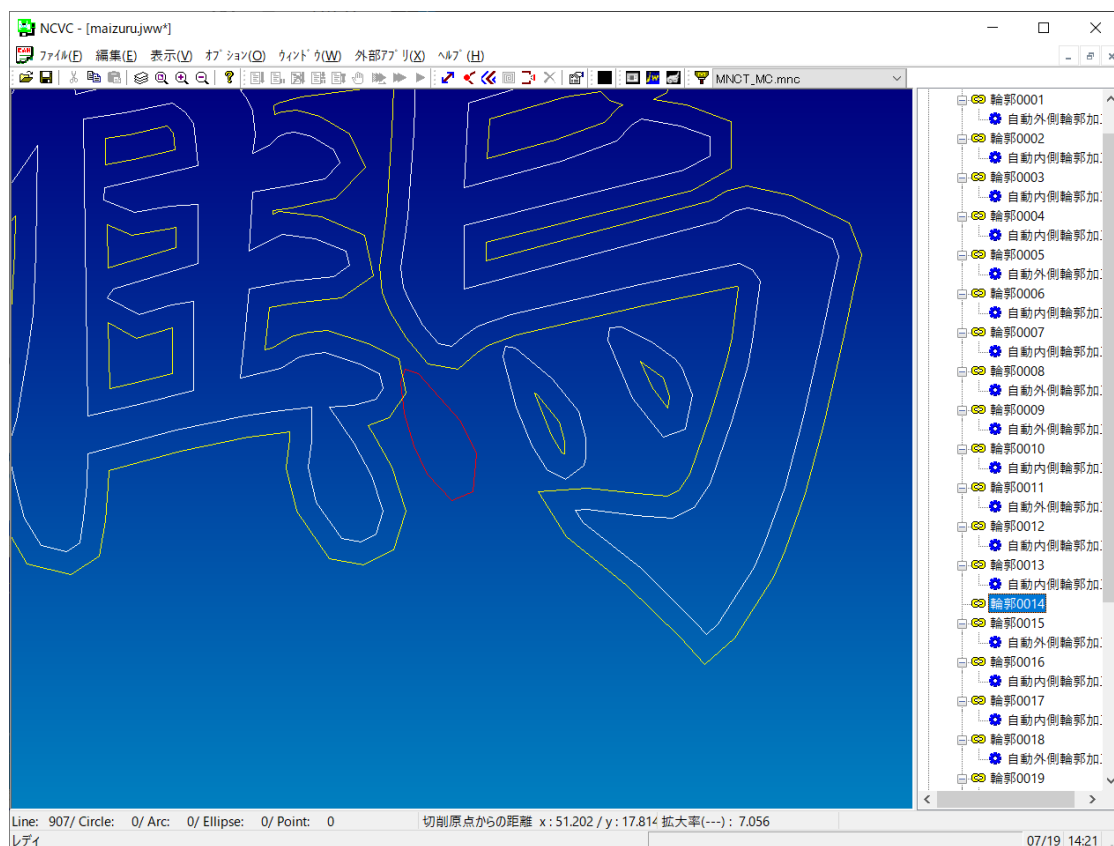


図 3.2 自動で生成された輪郭オブジェクトを削除

3) 加工指示が「輪郭」になっているので、元の図形を（選択された状態で）再クリックすると、一時的な輪郭オブジェクトが生成されます。マウスを動かし内外の希望する側でクリックしてください。クリック（決定）すると、図 3.3 のように右側のツリーにも該当図形集合に「輪郭加工指示」が追加されます。

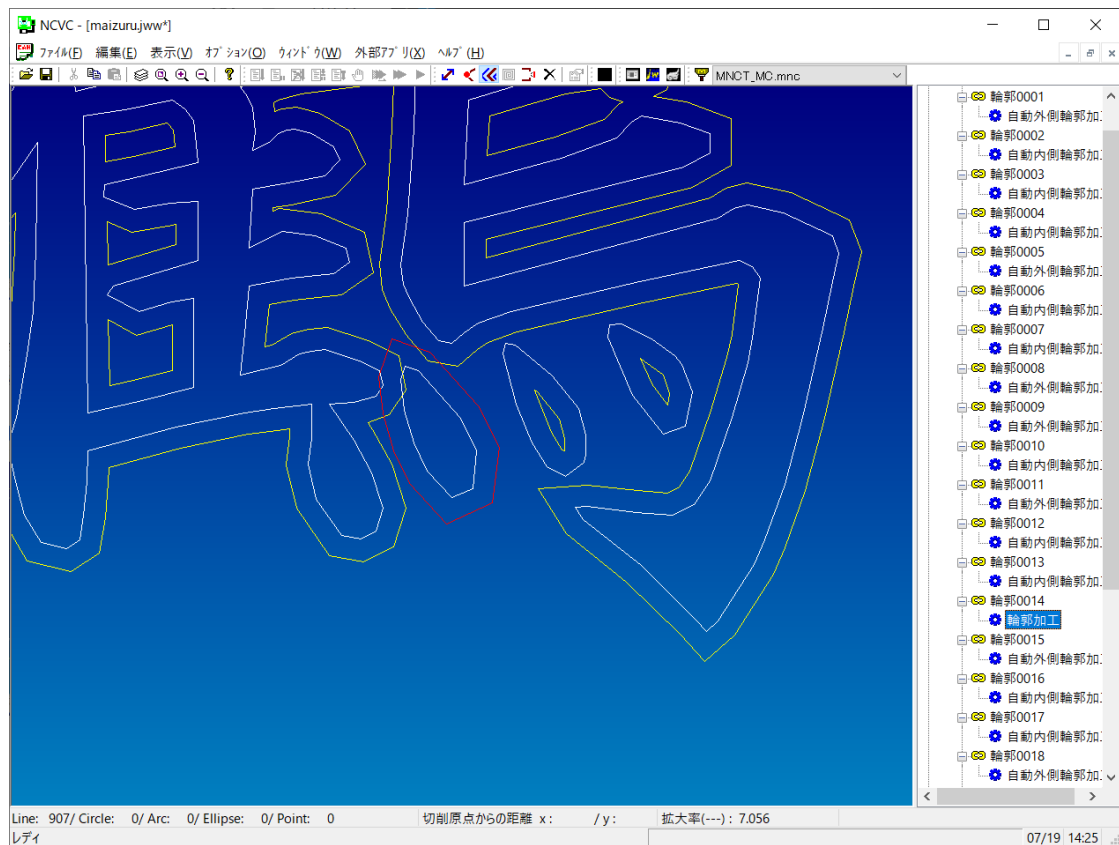


図 3.3 手動輪郭設定

4) 内外の間違ってしている他の図形集合についても同様に作業を行ってください。[TAB]キーを有効に使用すると効率よく作業できると思います。この時点では輪郭同士の交点は気になくて結構です。サンプルでは図8のように設定しました。

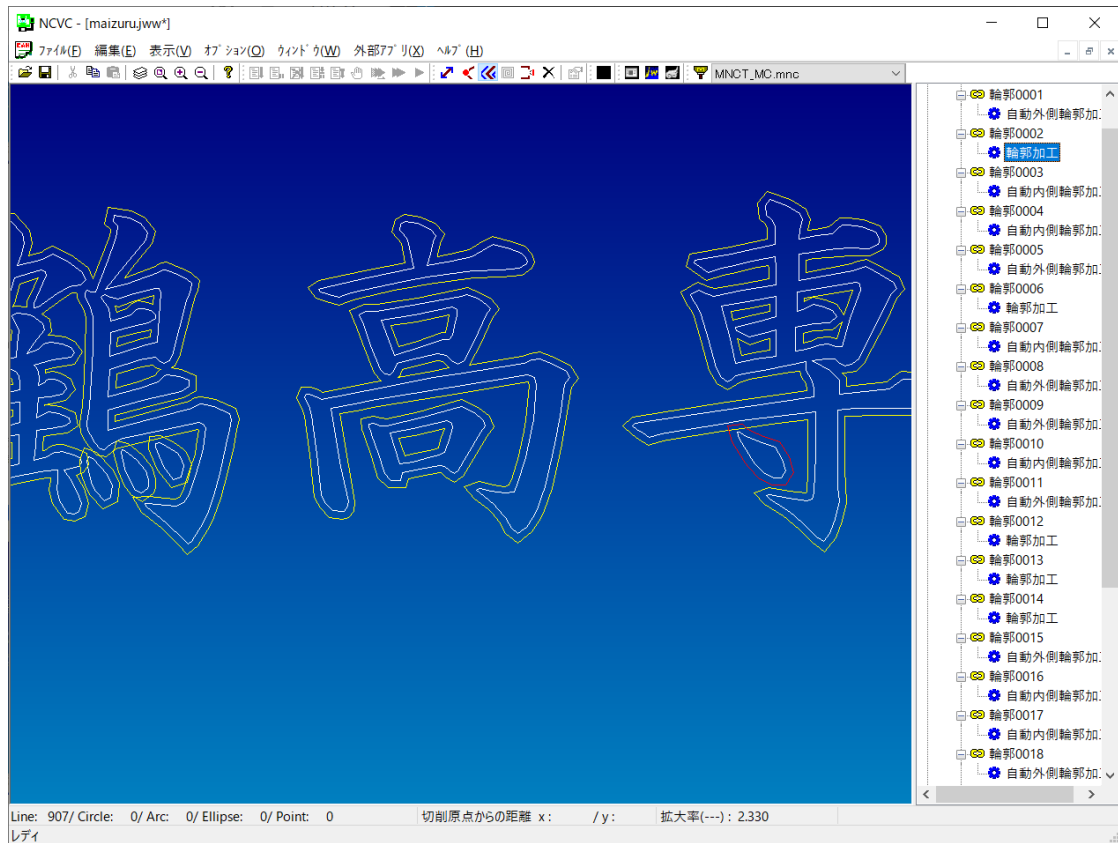


図 3.4 手動輪郭による調整完了

4. オフセット交点除去

手動で内外の輪郭を変更しても、輪郭同士の交点はリアルタイムには計算されません。複雑な計算になるので応答性を高めるための措置です。当然ながらこのまま加工データを作ると不具合があるので、手動で調整作業をした場合だけ、**編集**≫**加工指示**≫**オフセット交点除去** の処理を行ってください。図 4.1 の確認ダイアログで OK ボタンを押すと、

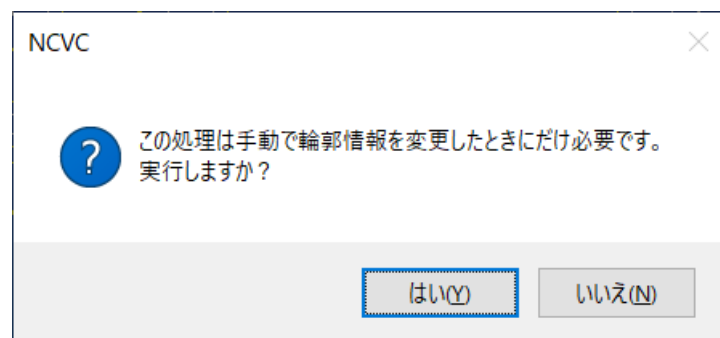


図 4.1 オフセット交点除去の確認ダイアログ

図 4.2 のように、めでたく輪郭が計算されました。

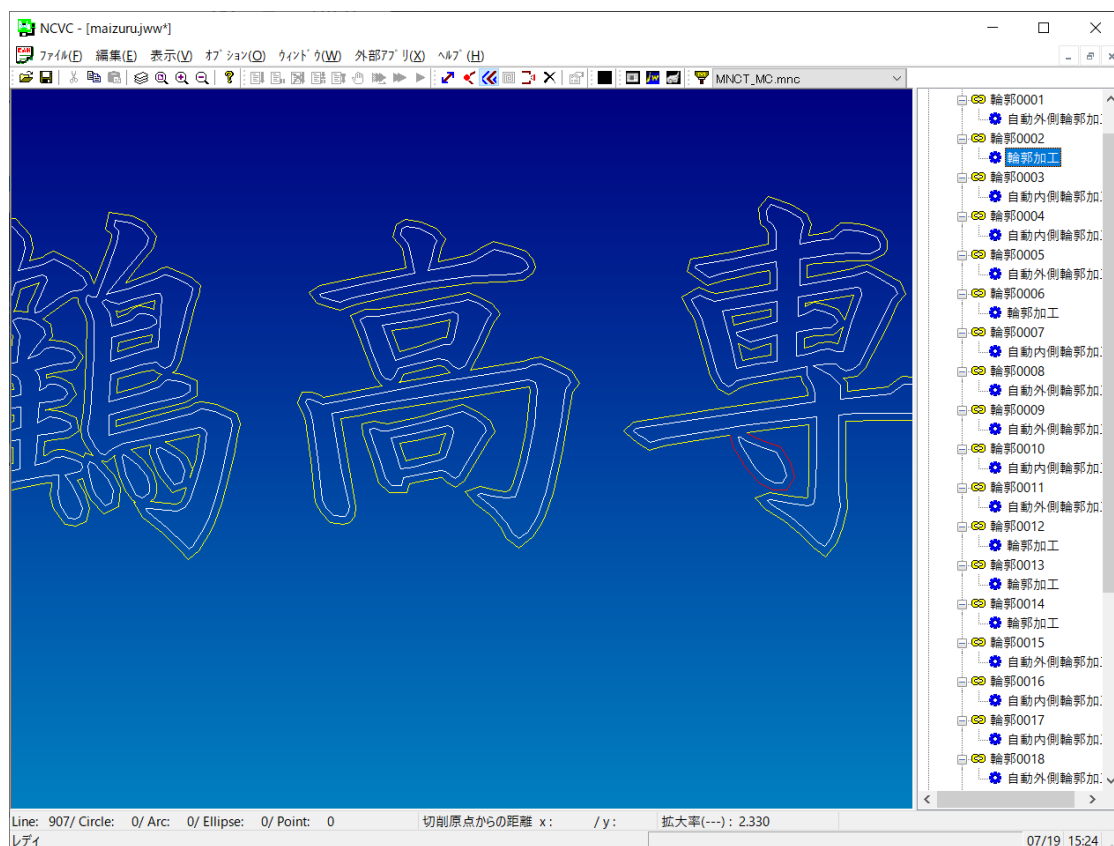


図 4.2 オフセット交点除去の結果

この状態で **ファイル** > **加工情報の保存 (Ctrl+S)** しておくと、輪郭オフセットなどの加工指示が NCVC 独自形式の CAM ファイルとして保存できます。

5. NC 生成

通常の NC 生成（標準生成）では輪郭パスは生成されませんので、**形状加工生成** を選択してください。ダイアログは図 5.1 のように標準生成と変わりありません。切削条件ファイルを指定し OK ボタンを押すと、

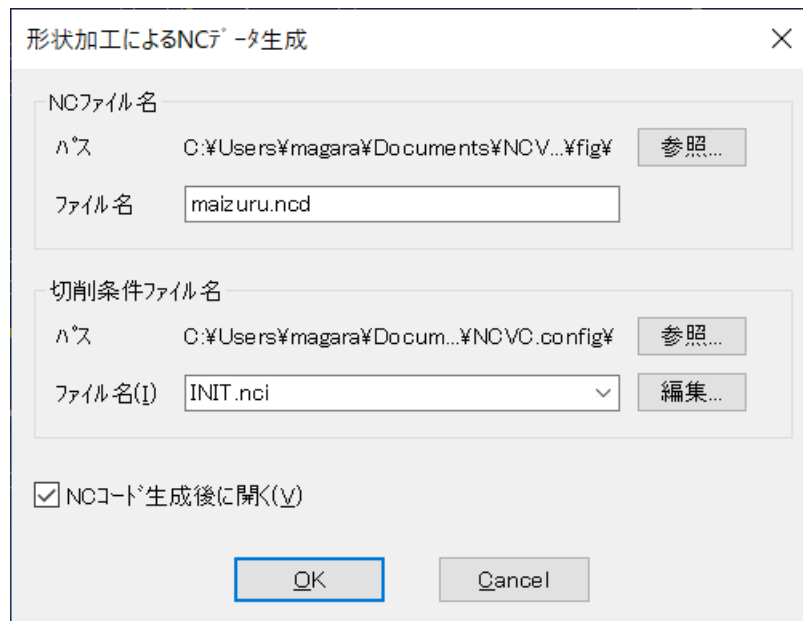


図 5.1 オフセット交点除去の確認ダイアログ

図 5.2 のように生成できました。標準生成と大きく異なるのは、部品の切り出し等を考慮して必ず内側の図形集合から切削されるようなパスを生成することです。シミュレーション結果でよく確認してから切削を始めてください。

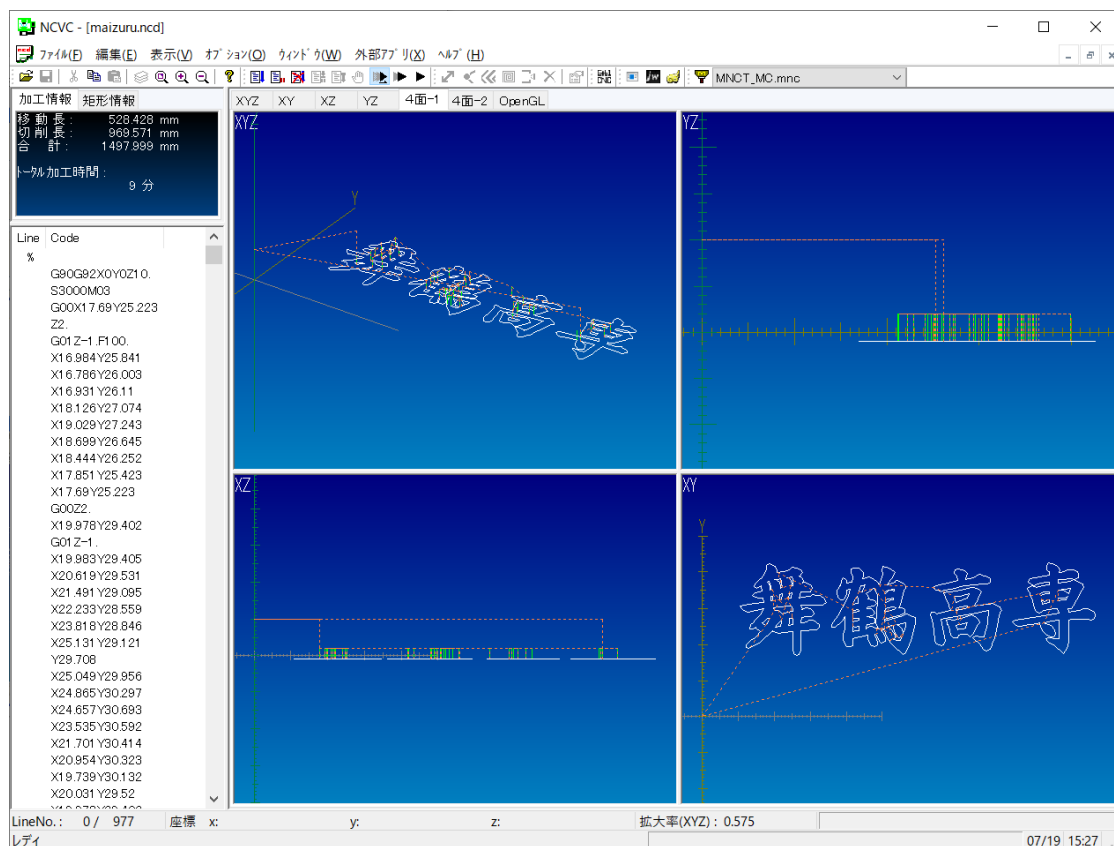


図 5.2 シミュレーション画面