



ワイヤ放電加工機用データの生成（手抜き）解説書

NCVC Ver3.50～用
2013 年 6 月 初版
2021 年 7 月 T_EX 化

1. 基本生成

1.1 CADでの作図

ワイヤ放電加工機用の NC データ生成における、基本的な作図方法を解説します。既知部分は省略されていますので『NCVC 解説書』か、著書『いまからはじめる NC 工作』も併せて参照してください。

基本はマシニング加工での作図と変わりありませんが、新たに AWF（自動結線機構）のポイントが指示できるようになっています。無くて OK ですし、あればそこへ移動してワイヤ結線の指示ブロックが挿入されます。円データで指示してください。どの円データが対象になるかは加工条件で指示します。

生成方法もマシニング加工と変わりありませんが、例えば仕上げしやすいように平面での切り始めにしたい場合は、該当部分で線を切断（分割）して端点を作り出してください。図?? の例で言うと、点線での線切断が無いと従来通り一番近い端点、つまり左下の角（カド）からの切削スタートになります。

切削データは AWF ポイント含め、1 つのレイヤに作図してください。2 つのレイヤに作図すると上下異形状切削と認識されます。図?? の点線は補助線です。念のため。

1.2 形状認識処理

単一レイヤでの基本生成の場合、この処理は無くとも生成できますが、次の上下異形状切削では必須なので、基本生成においても操作する癖をつけておいてください。編集>>加工指示>>形状認識処理（Ctrl+E）を選択すると図?? のようにウィンドウの右側に連続線の図形集合（プリミティブ）が追加されます。

『自動輪郭処理（手抜き）解説書』にもある通り、マシニング加工用には輪郭オフセット等を設定するための前処理ですが、ワイヤ放電加工機用でも使います。主に方向指示と開始位置の指示を使います。というか、輪郭加工やポケット加工の指示はワイヤ放電加工機用には使えません。

方向指示などを適当に加えてください。ファイル>>加工情報の保存（Ctrl+S）でこの状態を保存できます。

1.3 加工条件の設定

切削レイヤ情報が 2 つ以下の場合に限り、ファイル>>NC データの生成>>ワイヤ放電加工機データの生成（Shift+Ctrl+Alt+F7）が有効になります。

ワイヤ放電加工機用の条件ファイルは拡張子が（ncw）です。基本タブがワイヤ加工機用に変更されている他、AWF タブが新設されています。AWF タブにはワイヤの結線や切断の任意コードが設定でき、対象となる円の半径を範囲で指定します。生成と表記のタブはほぼ従来通りです。

テーパ角度の設定は、切削レイヤが 1 つの場合に限ります。

ここで、カスタムヘッダー・フッターについて解説します。旋盤データの生成と同様に、ワイヤ放電加工機用にも置換キーワードが追加されていますので、ご確認ください。

ソースコード 1.1 Header.txt

```
%
{ProgNo}
({MakeDate} {MakeTime})
({MakeUser} MADE {MakeNCD} FROM {MakeDXF} =>
      AND {MakeCondition})
(WireView={WorkDepth})
{TaperMode}
{G90orG91}{G92_Initial}I{WorkDepth}
```

ソースコード 1.2 Footer.txt

```
G50T0{G0XY_Initial}U0V0
M30
%
```

表 1.1 置換キーワード

ProgNo	加工条件の「生成」タブにあるプログラム番号に置換
WorkDepth	基本タブの「ワーク厚み」に置換
TaperMode	基本タブの「テーパモード」に置換

1.4 G コードの生成

あとは OK ボタンで完了です。カスタムヘッダーにワイヤ放電加工機用の表示切り替えキーワードを埋め込んでいるので、生成後即ソリッド（ワイヤモードの場合は面のみ）表示が可能です。

当たり前ですが、中抜きの場合は先に内側が処理され、最後に外側が処理されます。こういう関連する図形同士の場合は、輪郭集合に属している場合のみ効力を発揮します。交点や閉ループでない軌跡集合では、近さが優先されます。

ここまでの【まとめ】

(1) CAD での作図

- 基本は従来通り。必要に応じて線切断等の処理を行う
- AWF ポイントは円データで指示する（省略可）
- テーパ角度指定は切削レイヤが 1 つの場合のみ

(2) 形状認識処理

- できるだけ輪郭集合に属するように、交点のない閉ループで作図
- 方向指示や加工開始位置の指示はマシニング加工でも使えます

(3) 加工条件とシミュレーション

- ワイヤ放電加工機用の加工条件（ncw）で設定する
- カスタムヘッダーが適切に設定されていると、生成後即ソリッド表示が可能

2. 上下異形状切削

2.1 上下異形状切削用のCAD作図

図?? とほぼ同じですが、切削レイヤを2つに分けてみます。レイヤ名は名前順に並び替えられるので、大きい方の図形があとにくるレイヤ名に設定しましょう。つまりXY軸（下側）の動きをCAM1に、UV軸（上側）の動きをCAM2に作図します。抜け落ちても良いなら逆でもOKです。

もうだいたい想像できると思いますが、切削レイヤを2つに分けると自動的に上下異形状切削のデータが出力されます。基本的に上下の図形オブジェクト数を合わせれば、簡単に生成可能です。

ただし、CAM1、CAM2ともに同じ方向へ動く必要があるため、形状認識処理からの方向指示で明確に切削方向を指示しておいてください。それと、テーパ角度指示による上下異形状ではなくプログラム指示での上下異形状なので、テーパモードの指示を正しく設定しておきましょう。

2.2 上下で図形の数が違う場合 その1

例えばXY軸が円でUV軸が四角形など、本当の意味で上下の形が違う（図形オブジェクトの数が違う）場合でも生成可能です。

シミュレーション結果をワイヤフレームで見てください。図?? のように微細線分の連続が生成され、望みの図形が切削されます。

微細線分は、図?? の加工条件にある表記タブで設定します。この場合は、円（CAM1のデータ）が先に直線補間公差で細分化され、それに合わせてCAM2（UV軸）の直線が細分化されます。精度と加工時間を考慮して、直線補間公差を決めてください。ただし、円の切削には若干の注意が必要です。円データの開始位置は、0度、90度、180度、270度の4箇所だけが開始位置なので、図?? のように角が開始位置の場合は、円を4つの円弧に分割する等の工夫が必要です。

2.3 上下で図形の数が違う場合 その2

もう1つ切削事例を見てみましょう。

円弧も直線と同じく端点が開始位置なので、UV軸の図形データに均等に分割するには、点線部分で円弧を切断する必要があります。

シミュレーション結果を図?? に示します。一部で分割幅の広い箇所がありますが、XY、UV共に直線データの場合は分割しても結果は同じはずなので自動的に調整されています。

このように、作図時点で若干の知恵と工夫が必要ですが、XYデータとUVデータの図形が均等に割れるなら上下異形状切削データが簡単に出力できます。

2.4 軸移動の一時停止による上下異形状切削

平面図形ではどうしてもXYとUVの図形オブジェクト数が合わせられない場合があります。例えば図?? のように外側の欠けた☆部分の線が余分で、このままではCAM1の図形データと均等割りができません。テーパ角度の単独ブロック指令を使えば簡単ですが、NCVCではテーパ角度の単独ブロック指令は生成されません（シミュレーションはサポートされています）。

ようするに、不足する側の生成を一時停止させれば良いだけで、それを指示するのが「点」の図形です（点線は補助線）。一時停止の座標で点図形を作図して生成すると、図?? のように望みどおりの加工が可能です。

XYとUVで過不足がなくても使えます。例えば図?? 左のようにXYデータにもUVデータにも一時停止点がある場合、軸が交互に動きますので、図15右のような加工も可能です（この場合UVデータの下辺は分割されているので、実際にはCAM2の方が線が1本多い）。

どれもそうですが、プログラマブルな上下異形状切削はテーパ角度が機械の制限を超える場合がありますので、実際の加工前にはドライラン等で加工機でのチェックもお忘れなく。

2.5 開始位置の意図的操作による上下異形状切削

最後の生成例として、はすば歯車 (helical gear) のデータを生成してみます。図?? は見た目は平歯車ですが、サンプルとして使用するために、同じ形状を2つのレイヤに作図しています。ホントはちゃんとひねり具合を計算して作図すべきところですが、さすが手抜き解説書！歯1枚分だけずらした「はすば歯車」を生成すると想定します。

NCVC で読ませて形状認識処理を実行します。このサンプルでは図形が重なってわかりにくいので、表示 レイヤ (Ctrl+L) で他方のレイヤを非表示にし、その上で加工開始位置を設定してください。ついでに切削方向も指示します (例では反時計回り)。そこまでの処理が図?? です。

次に表示レイヤを入れ替えて、同様に加工開始位置と切削方向を指示します。歯1枚分ずれた位置を開始位置に設定してください。何度も言いますが、あくまでもサンプルですよ ()。

最終的に図?? のように設定してください。切削方向は同じでも CAM1 (XY)、CAM2 (UV) と違う加工開始位置で設定しています。

これで準備 OK です。加工条件を設定し生成したシミュレーション結果が図?? となります。

ここまでの【まとめ】

(1) CAD での作図

- XY 軸と UV 軸の動きを2枚の切削レイヤに作図する
- 上下の図形数を合わせる。または、均等割りできるように線切断等の処理を行う
- 合わせられない形状は一時停止の点を作図
- 円データは切削開始位置に注意

(2) 形状認識処理

- 輪郭集合に属するデータのみが対象
- XY データ UV データ共に必ず方向指示を行う
- 開始位置をずらすだけでも上下異形状切削が可能