

## Informe Turnos Avisos + Ordenes Sestap

**Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-40-02**

**PESAJE**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209718850 Clase Aviso: 20** MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Peso patron carro HEA2

**Nº Orden: 119890910 Estado: PLAN**

Peso patron carro HEA2

06.01.2026 05:33:11 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Por peticion del JT se coloca el peso patron. Nos da 143 toneladas. Se calibra y nos da 150.3 toneladas.

**Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-10-02-02**

**CAÑA**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209718720 Clase Aviso: 20** MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Cambio caña linea catfis HEA2

**Nº Orden: 119890904 Estado: PLAN**

Cambio caña linea catfis HEA2

06.01.2026 04:58:09 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Cambiamos la caña y la linea del catfis ya que mantenimiento mecanico tiene que sustituir el brazo que esta perforado.

Chequeamos la linea dando valores correctos.

**Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-ED-EA-02-04**

**RELE IT 400**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209718628 Clase Aviso: 20** MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Fallo sobreintensidad HC1

**Nº Orden: 119890902 Estado: PLAN**

Fallo sobreintensidad HC1

06.01.2026 04:55:26 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Fallo sobreintensidad en HC1, IT 400 con estos valores;-F1/6.0 ,-FF2/6.8 ,-F3/5.0 ,-Fn/0.0. Reseteamos y arrancan el horno sin que vuelva a dar sobreintensidad.

**Ub.Tec.: SE-ST-EAF0-CR-02-CC**

**ELEVACIÓN**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209718625 Clase Aviso: 20** MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Fallo elevacion AB02

**Nº Orden: 119890772 Estado: PLAN**

Fallo elevacion AB02

06.01.2026 04:48:34 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

No mueve la elevacion principal. Fallo interno en los 2 variadores de la elevacion principal. Reseteamos los 2 variadores y dejamos la elevacion principal operativa.

**Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-10-02-01**

**LANZA DE TEMPERATURA**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209717919 Clase Aviso: 30** MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato

Caña catfish HEA1 desintegrada

**Nº Orden: 119886064 Estado: PLAN**

Caña catfish HEA1 desintegrada

05.01.2026 19:25:46 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

S.Golpean la lanza con algo al tomar una medida y la caña se desintegra.

O.Caña catfish HEA1.

R.Intentamos sacar el torzo de rosca que se ha quedado en el brazo pero es imposible.Avisamos a mantenimiento mecanico para que cambie el brazo.Una vez que el brazo esta cambiado colocamos la caña y la línea.Se comprueba con el chekmate.

<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-50-10-10-10-21-05</b>			<b>PT100</b>	<b>Gr. Plan.: AE3</b>
<b>Nº Aviso: 1209717628</b>			<b>Clase Aviso: 30</b>	<b>MttoCorr - Avería</b>
<b>Nº Orden: 119885636</b>			<b>Estado: PLAN</b>	<b>Urgente / Inmediato</b>
05.01.2026 16:58:51 CET ARKAITZ SANTIAGO (700848)			HA2, Panel 15	
S: Marca 0°.				
O: Pt100.				
<b>Ub.Tec.: SE-ST-COM0-05-01</b>			<b>SECADOR 1</b>	<b>Gr. Plan.: AE2</b>
<b>Nº Aviso: 1209717557</b>			<b>Clase Aviso: 30</b>	<b>MttoCorr - Avería</b>
<b>Nº Orden: 119885732</b>			<b>Estado: PLAN</b>	<b>Urgente / Inmediato</b>
05.01.2026 15:56:07 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554			Fallo secador bat.1	
S.Encontramos el termico del ventilador disparado.Lo rearmamos y al dar marcha sale humo del contactor.Buscamos un repuesto para cambiarlo				
05.01.2026 16:30:16 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554				
O.Contactor ventilador				
R.Comprobamos que no abren 2 polios del contactor el de la fase R y la T.Cambiamos el contactor(LC1D32) y hacemos pruebas.Queda en servicio.				
<b>Ub.Tec.: SE-ST-COM0-01-06-03</b>			<b>V1</b>	<b>Gr. Plan.: AE2</b>
<b>Nº Aviso: 1209715082</b>			<b>Clase Aviso: 30</b>	<b>MttoCorr - Avería</b>
<b>Nº Orden: 119880773</b>			<b>Estado: PLAN</b>	<b>Urgente / Inmediato</b>
05.01.2026 09:13:33 CET IKER ALVAREZ (860976)			Cintas Z2	
S: no arrancan las cintas.				
O: No se posiciona el pantalon V1 a V6.				
<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-40-03-02</b>			<b>SENSOR COLADA</b>	<b>Gr. Plan.: AE2</b>
<b>Nº Aviso: 1209714811</b>			<b>Clase Aviso: 30</b>	<b>MttoCorr - Avería</b>
<b>Nº Orden: 119880431</b>			<b>Estado: PLAN</b>	<b>Urgente / Inmediato</b>
05.01.2026 07:30:04 CET IKER ALVAREZ (860976)			Carro vertido pos.colar HEA1	
S: Realiza guiños el detector de pos.colada.				
O: Detector en mal estado.				
<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1</b>			<b>HORNOS ELECTRICOS DE ARCO</b>	<b>Gr. Plan.: AE2</b>
<b>Nº Aviso: 1209718253</b>			<b>Clase Aviso: 60</b>	<b>Aviso General</b>
<b>Nº Orden: 119886272</b>			<b>Estado: PLAN</b>	<b>General</b>
05.01.2026 21:24:20 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554			Ajuste posición calentamiento carros	
Se ajustan los limitadores de paro calentamiento de los carros de HEA para que coincidan con la flechas de posición calentamiento.Los tornillos de los brazos estan empezando a pasarse debido a tanto ajuste ,igual es necesario buscar otro				

sistema más facil de ajustar.

**Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-ED-EA-01-03**

**CELDA DE SALIDA**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209718043**    **Clase Aviso: 60** Aviso General    General

Consignar HEA1

**Nº Orden: 119886067**    **Estado: PLAN**    Consignar HEA1

05.01.2026 20:18:45 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

Se consigna el seccioandor de salida y el carro.Cuando terminan los trabajos en el foso de desconsigna y se normaliza

**Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EA-01-03**

**CELDA DE SALIDA**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209717675**    **Clase Aviso: 60** Aviso General    General

Desconsignar HEA2

**Nº Orden: 119885774**    **Estado: PLAN PNR**    Desconsignar HEA2

05.01.2026 17:46:18 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

Se desconsigna el seccionador de salida de HEA2.Se rellenan los circuitos de agua desionizada.Se rearma la celda de maniobra y se coencta el disyuntor de entrada.