

Informe Turnos Avisos + Ordenes Sestap

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-ED-EA-01-01 **CELDA DE ENTRADA** **Gr. Plan.:** AE2
Nº Aviso: 1209722692 **Clase Aviso:** 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez Conexionado disyuntor entrada HEAL
Nº Orden: 119898241 **Estado:** PLAN CNF Conexionado disyuntor entrada HEAL
07.01.2026 05:13:25 CET IGOR LARRAZABAL (843699)
Se conexiona el disyuntor de entrada de HEAL.

Nº Notificación 42938247 L.Notif: 1 Trabajo: 0,5 HRA CIHUELO UNAI
Nº Notificación 42938247 L.Notif: 2 Trabajo: 0,5 HRA LARRAZABAL IGOR
Nº Notificación 42938247 L.Notif: 3 Trabajo: 0,5 HRA BLANCO KEP A ANDONI

Ub.Tec.: SE-ST-COM0-07-01 **CARRRO REP. DE CUCHARAS L / SESTAO** **Gr. Plan.:** AE2
Nº Aviso: 1209722628 **Clase Aviso:** 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez Tambor AMX30 no recoge cable
Nº Orden: 119898116 **Estado:** PLAN CNF Tambor AMX30 no recoge cable
07.01.2026 05:10:45 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Nos comentan desde Pasek que el cable de alimentacion del AMX30 no recoge en el tambor. Hacemos pruebas y vemos como le cuesta mucho recoger habiendo que ayudar al tambor. Soltamos la conexion en el tambor y le damos a alguna vuelta mas al tambor a ver si le damos mas fuerza para la recogida de la manguera, tambien como el recorrido del AMX30 ahora es mas corto al no tener el volteador de cucharas recogemos algo de manguera para que no tenga tanta manguera el tambor. Mejora algo la recogida de manguera pero se sigue trabando en ocasiones. Le comentamos a mantenimiento mecanico que revise el rodillo inferior que guia la manguera por que creemos que hace trabar la manguera y que no vaya fluida. Como mantenimiento mecanico esta con otras intervenciones queda pendiente de revisar por parte de ellos.

Nº Notificación 42938242 L.Notif: 1 Trabajo: 1,5 HRA BLANCO KEP A ANDONI
Nº Notificación 42938242 L.Notif: 2 Trabajo: 1,5 HRA CIHUELO UNAI
Nº Notificación 42938242 L.Notif: 3 Trabajo: 1,5 HRA LARRAZABAL IGOR

Ub.Tec.: SE-ST-EAF0-CR-02-CC-01 **ELEVACIÓN PRINCIPAL AB-02** **Gr. Plan.:** AE2
Nº Aviso: 1209722622 **Clase Aviso:** 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez Fallo interno 6 variador AB02
Nº Orden: 119898110 **Estado:** PLAN CNF Fallo interno 6 variador AB02
07.01.2026 04:56:42 CET IGOR LARRAZABAL (843699)
Grua AB02 elevacion principal a un solo motor. Subimos a la grua y reseteamos el variador del motor 1 por fallo interno. Dejamos los dos motores operativos.

Nº Notificación 42938230 L.Notif: 1 Trabajo: 0,5 HRA LARRAZABAL IGOR

Nº Notificación 42938230 L.Notif: 2 Trabajo: 0,5 HRA BLANCO KEP A ANDONI

Nº Notificación 42938230 L.Notif: 3 Trabajo: 0,5 HRA CIHUELO UNAI

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-12-01-01 MOTOR 1 Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209722018 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Fallo carro 1 HC1

Nº Orden: 119895833 Estado: PLAN CNF Fallo carro 1 HC1

06.01.2026 21:05:57 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

S.Nos avisan que no pueden meter el carro recto de HC1.

O.Motor 1 carro recto

Nº Notificación 42938178 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ZAMACONA ASIER

Nº Notificación 42938178 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR

06.01.2026 21:07:13 161806

R.Encontramos el motor 1 disparado.Lo rearmamos pero vemos que el variador va muy forzado,como si se achicara la tensión, y el carro

a trompicones.Quitamos la bobina al rele de fallo de fuerza y desconectamos el motor 1.Hacemos pruebas con el carro y entra y sale

bien.Pedimos tiempo para revisar si es el motor o la línea pero no nos lo permite por estar en secuencia.Se deja el carro trabajando

con el motor 2.

Nº Notificación 42938178 L.Notif: 3 Trabajo: 1,0 HRA SANCHEZ AINGERU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-HS-01 DEPOSITO Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209721651 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Hidraulico HEA1

Nº Orden: 119895605 Estado: PLAN CNF Hidraulico HEA1

06.01.2026 17:37:20 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

S.Revisando las pantalla del operator vemos qu eel sistema hidraulico marca temperatura alta y solo tiene 2 bombas arrancadas.

O.Temperatura hidraulico HEA1.

Nº Notificación 42937439 L.Notif: 1 Trabajo: 2,0 HRA ZAMACONA ASIER

06.01.2026 17:38:01 161806

R.Comprobamos que la 3ª bomba se ha parado por la temperatura del deposito.Hablamos con mantenimiento mecanico para que intervengan

en el depsosito.Una vez baja la temperatura por debajo de 60°C.Paramos el hidraulico y lo volvemos a arrancar.Quedan las 3 bombas

arrancadas.

Nº Notificación 42937439 L.Notif: 2 Trabajo: 2,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-COM0-EI Nº Aviso: 1209718920 Nº Orden: 119890895			EPIS ACERIA Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Estado: PLAN Epis relevo 3			Gr. Plan.: AE2 Epis relevo 3
Ub.Tec.: SE-ST-EAF0-CR-02-CE Nº Aviso: 1209722070 Nº Orden: 119895835			COMPONENTES ELÉCTRICOS Clase Aviso: 60 Aviso General General Estado: SCE CNF Activar imán AB-02. 06.01.2026 21:08:45 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554 Se activa el imán de la AB-02.Cuando terminan de usarlo lo desconectamos.			Gr. Plan.: AE2 Activar imán AB-02.
Nº Notificación 42938180			L.Notif: 1	Trabajo:	1,0	HRA ZAMACONA ASIER
Nº Notificación 42938180			L.Notif: 2	Trabajo:	1,0	HRA ZUNZUNEGUI AITOR
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-10-02-04 Nº Aviso: 1209721650 Nº Orden: 119895604			LINEA DE MEDIDA Clase Aviso: 60 Aviso General General Estado: SCE CNF Comprobar catfish HEA2 06.01.2026 17:32:18 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554 Al tomar una medida golpean el catfish con un infundido y doblan la caña.Cuando la enderecen nos piden que comprobemos si la línea esta dañada.Un vez que cuelan comprobamos la caña y la línea con el checkmate.Los valores son correctos.Les pedimos que antes de meter el catfish se aseguren que no hay infundidos cerca de la puerta.			Gr. Plan.: AE2 Comprobar catfish HEA2
Nº Notificación 42937438			L.Notif: 1	Trabajo:	1,0	HRA ZUNZUNEGUI AITOR
Nº Notificación 42937438			L.Notif: 2	Trabajo:	1,0	HRA ZAMACONA ASIER