

## Informe Turnos Avisos + Ordenes Sestap

<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EB-02-14</b> <b>Nº Aviso: 1209725284</b> <b>Clase Aviso: 20</b> MttoPrev - Predictiv Una sola vez <b>Nº Orden: 119901262</b> <b>Estado: PLAN CNF</b> PNR    Aporte agua desionizada HEA2 07.01.2026 13:31:53 CET IKER CAMINO (893597) Se aporta agua al circuito de rectificadores por estar en valores de alarma. Se deja en 1,8bar.			<b>CENTRAL AGUA DESIONIZADA</b> Aporte agua desionizada HEA2	<b>Gr. Plan.: AE2</b>
<b>Nº Notificación 42950523</b>	L.Notif: 1	Trabajo:	0,5	HRA SUAREZ IGOR
<b>Nº Notificación 42950523</b>	L.Notif: 2	Trabajo:	0,5	HRA CAMINO IKER
<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-ED-EB-02-14</b> <b>Nº Aviso: 1209725281</b> <b>Clase Aviso: 20</b> MttoPrev - Predictiv Una sola vez <b>Nº Orden: 119901137</b> <b>Estado: PLAN CNF</b> Aporte agua desionizada HEA1 07.01.2026 13:30:42 CET IKER CAMINO (893597) Se aporta agua al circuito de rectificadores por estar en valores de alarma. Se deja en 1,8bar.			<b>CENTRAL AGUA DESIONIZADA</b> Aporte agua desionizada HEA1	<b>Gr. Plan.: AE2</b>
<b>Nº Notificación 42950516</b>	L.Notif: 1	Trabajo:	0,5	HRA SUAREZ IGOR
<b>Nº Notificación 42950516</b>	L.Notif: 2	Trabajo:	0,5	HRA CAMINO IKER
<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-12-04</b> <b>Nº Aviso: 1209725262</b> <b>Clase Aviso: 20</b> MttoPrev - Predictiv Una sola vez <b>Nº Orden: 119901130</b> <b>Estado: PLAN CNF</b> Tierras camión de Cok HEA1 07.01.2026 13:28:44 CET IKER CAMINO (893597) Se baja para poner las tierras al camión de Cok.			<b>INYECCIÓN DE CARBÓN</b> Tierras camión de Cok HEA1	<b>Gr. Plan.: AE2</b>
<b>Nº Notificación 42950505</b>	L.Notif: 1	Trabajo:	1,0	HRA SUAREZ IGOR
<b>Nº Notificación 42950505</b>	L.Notif: 2	Trabajo:	1,0	HRA CAMINO IKER
<b>Ub.Tec.: SE-ST-COM0-02-01</b> <b>Nº Aviso: 1209725230</b> <b>Clase Aviso: 20</b> MttoPrev - Predictiv Una sola vez <b>Nº Orden: 119900890</b> <b>Estado: PLAN CNF</b> Alimentación de antigua instalación 07.01.2026 13:25:03 CET IKER CAMINO (893597) A petición del JdT se quita alimentación del cuadro de la instalación de recirculación antigua que esta al lado de las cestas de HEA2. Se quita alimentación y se retranquea la manguera dejandola debajo de las escaleras del pasillo de visitas.			<b>OTROS</b> Alimentación de antigua instalación	<b>Gr. Plan.: AE2</b>

Nº Notificación 42949461				L.Notif: 1	Trabajo:	1,0	HRA SUAREZ IGOR
Nº Notificación 42949461				L.Notif: 2	Trabajo:	1,0	HRA CAMINO IKER
Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-12-01-02				POSICIONAMIENTO		Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso: 1209725152				Clase Aviso: 20	MttoPrev - Predictiv	Una sola vez	Patin del carro 1 en el suelo HC1
Nº Orden: 119900885				Estado: PLAN CNF	Patin del carro 1 en el suelo HC1		
07.01.2026 13:22:13 CET IKER CAMINO (893597)							
Junto con mto mecánico vemos que el patin de ataque a los limitadores de pos puente del carro 1 de HC1 esta en el suelo, por eso los operadores tienen que parar el carro ellos, queda mto mecánico con ello.							
Nº Notificación 42949455				L.Notif: 1	Trabajo:	0,5	HRA SUAREZ IGOR
Nº Notificación 42949455				L.Notif: 2	Trabajo:	0,5	HRA CAMINO IKER
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-40-02				PESAJE		Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso: 1209718850				Clase Aviso: 20	MttoPrev - Predictiv	Una sola vez	Peso patron carro HEA2
Nº Orden: 119890910				Estado: PLAN CNF	TECO	Peso patron carro HEA2	
06.01.2026 05:33:11 CET IGOR LARRAZABAL (843699)							
Por peticion del JT se coloca el peso patron. Nos da 143 toneladas. Se calibra y nos da 150.3 toneladas.							
07.01.2026 11:59:33 1095750							
cierre de aviso fallo con sap realizado							
Nº Notificación 42927439				L.Notif: 1	Trabajo:	1,0	HRA GARCIA AITOR
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-10-02-02				CAÑA		Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso: 1209718720				Clase Aviso: 20	MttoPrev - Predictiv	Una sola vez	Cambio caña linea catfis HEA2
Nº Orden: 119890904				Estado: PLAN CNF	TECO	Cambio caña linea catfis HEA2	
06.01.2026 04:58:09 CET IGOR LARRAZABAL (843699)							
Cambiamos la caña y la linea del catfis ya que mantenimiento mecanico tiene que sustituir el brazo que esta perforado. Chequeamos la linea dando valores correctos.							
07.01.2026 12:00:28 1095750							
cierre de aviso fallo con sap realizado							
Nº Notificación 42927433				L.Notif: 1	Trabajo:	1,0	HRA GARCIA AITOR
Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-ED-EA-02-04				RELE IT 400		Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso: 1209718628				Clase Aviso: 20	MttoPrev - Predictiv	Una sola vez	Fallo sobreintensidad HC1
Nº Orden: 119890902				Estado: PLAN CNF	TECO	Fallo sobreintensidad HC1	
06.01.2026 04:55:26 CET IGOR LARRAZABAL (843699)							
Fallo sobreintensidad en HC1, IT 400 con estos valores;-F1/6.0 , -FF2/6.8 , -F3/5.0 , -Fn/0.0. Reseteamos y arrancan el horno sin							

que vuelva a dar sobreintensidad.

07.01.2026 12:01:02 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42927431 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-EAF0-CR-02-CC

ELEVACIÓN

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209718625 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Fallo elevacion AB02

Nº Orden: 119890772 Estado: PLAN CNF TECO Fallo elevacion AB02

06.01.2026 04:48:34 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

No mueve la elevacion principal. Fallo interno en los 2 variadores de la elevacion principal. Reseteamos los 2 variadores y dejamos la elevacion principal operativa.

07.01.2026 12:01:41 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42927421 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-COM0-01-05-01-01

BANDA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209713999 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Banda de la P6 destensada

Nº Orden: 119877047 Estado: PLAN CNF TECO Banda de la P6 destensada

04.01.2026 20:56:42 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Nos comenta el JT que la P6 esta girando paro la cinta no se mueve. Subimos a la pesadora y efectivamente la cinta no se mueve. Realizamos pruebas en local subiendole la velocidad ya que al estar contaminado con HBI el silo puede ser que dificulte el movimiento de la cinta. Como no conseguimos nada llamamos a mantenimiento mecanico que tensan la cinta y ya conseguimos que mueva.

07.01.2026 12:02:12 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42883424 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-30

SECADOR DE CHATARRA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209712472 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Arranque secador de chatarra HEA1

Nº Orden: 119871773 Estado: PLAN CNF TECO Arranque secador de chatarra HEA1

03.01.2026 20:43:05 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Nos comenta produccion que no puede arrancar el secador de chatarra. Vamos resetamos las alarmas y arrancamos el secador sin problemas.

07.01.2026 12:02:44 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42869334 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-10-02

MEDIDA DE TEMPERATURA CATFIS

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209710084 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Cambio caña y linea catfis HEA1

Nº Notificación 42850651      L.Notif: 1      Trabajo: 1,0      HRA GARCIA AITOR

Nº Notificación 42848133      L.Notif: 1      Trabajo: 1,0      HRA GARCIA AITOR

Nº Notificación 42848132    L.Notif: 1    Trabajo: 1,0    HRA GARCIA AITOR

Nº Notificación 42676333      L.Notif: 1      Trabajo: 1,0      HRA GARCIA AITOR

Nº Orden: 119763733      Estado: PLAN CNF    TECO      Consumibles R2 Diciembre

07.01.2026 12:06:39 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42593915 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-COM0-01-05-08-08

PML

Gr. Plan.: AE4

Nº Aviso: 1209675070 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez Cambio de setas PML CD20.

Nº Orden: 119763728 Estado: PLAN CNF TECO Cambio de setas PML CD20.

18.12.2025 16:05:31 CET GONZALO CARABALLO (151459)

Se sacan del almacen 4 setas de emergencia para cambiar en los PMLs asi como sus contactos.

07.01.2026 12:07:20 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42593906 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EB-01-03-01

AISLAMIENTO

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209727422 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Derivación en brazo HEA2

Nº Orden: 119907045 Estado: PLAN CNF PNR Derivación en brazo HEA2

08.01.2026 04:54:30 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

S.En la colada de vaciado se ve una derivación en el primer aislante del tubo bus.

O.Aislante tubo bus HEA2.

Nº Notificación 42959124 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ZAMACONA ASIER

Nº Notificación 42959124 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR

08.01.2026 04:55:00 161806

R.Cuando quitan el electrodo subimos a revisar el brazo.Vemos que el primer aislante cerca de la pinza ha derivado con el brazo y le

ha hecho un boquete a parte de fundir un poco el aislante.El horno queda parado por trabajos de piquera.

Nº Notificación 42959124 L.Notif: 3 Trabajo: 1,0 HRA SANCHEZ AINGERU

Ub.Tec.: SE-ST-COM0-IW-02

ZONA 2

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209727048 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Fallo depuración HEA2

Nº Orden: 119904330 Estado: PLAN CNF Fallo depuración HEA2

08.01.2026 01:23:27 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554

S.Nos avisan que no aspira.

O.Puerta camara de combustión.

Nº Notificación 42957607 L.Notif: 1 Trabajo: 2,0 HRA ZAMACONA ASIER

Nº Notificación 42957607 L.Notif: 2 Trabajo: 2,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR

08.01.2026 01:24:32 161806

R.Comprobamos que la AUMA regula y que tenemos depresión en los filtros y en la AUMA.Comprobamos que los ventiladores estan funcionando correctamente y los registros estan abiertos a lo que pide el programa.Antes de ir a revisar la depuración pasamos por

la camara de combustión.NO ASPIRA PORQUE LA PUERTA ESTA ABIERTA.Junto con los mecanicos cerramos la puerta y soltamos el polipasto.No se ha revisado la instalación al querer arrancar con demasiada prisa.

**Nº Notificación 42957607** L.Notif: 3 Trabajo: 2,0 HRA SANCHEZ AINGERU

**Ub.Tec.: SE-ST-COM0-02-01**

**OTROS**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209726753** Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato FOSO de escoria harsco

**Nº Orden: 119903988** Estado: PLAN CNF FOSO de escoria harsco

07.01.2026 20:42:06 CET IKER ALVAREZ (860976)

S: no teinen iluminacion.

O: Focos fundidos

**Nº Notificación 42955575** L.Notif: 1 Trabajo: 60,0 MIN GAMERO MIKEL

07.01.2026 20:42:17 860976

R: Avisa harsco que no tiene iluminacion en el foso de escoria, bajamos y vemos que en el cuadro esta todo metido, y tienen iluminacion en el vial, dos de las tres fases estan anuladas por que disparaba por focos a tierra, solo queda una fase pero parece

ser que tienen los pocos focos que tenian averiados tambien, se le informa al JDT.

A:

**Nº Notificación 42955575** L.Notif: 2 Trabajo: 60,0 MIN ALVAREZ IKER

**Ub.Tec.: SE-ST-COM0-HV-02**

**CALENTADOR HE2**

**Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209725985** Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato calentador en vias HEA2

**Nº Orden: 119903602** Estado: PLAN CNF calentador en vias HEA2

07.01.2026 15:55:42 CET IKER ALVAREZ (860976)

S: Fallo exceso de Temperatura

O: Termopar averiado.

**Nº Notificación 42955404** L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GAMERO MIKEL

07.01.2026 18:16:10 860976

R: Avisa el auxiliar que se le para continuamente el mechero en vías de HEA2, bajamos y vemos que está en fallo por "exceso de temperatura" cuando reiniciamos el fallo y arrancamos el mechero a de 15 segundos nos da fallo SBR y para el mechero, subimos y sacamos el termopar para comprobar como esta, vemos que esta los filamentos de la cerámica quemados, se saca del almacén uno nuevo

se instala y queda marcando 130°, se arranca el mechero y se ve que la temperatura sube perfectamente, queda el mechero entregado a producción.

Se realiza una pequeña revisión a la bujía y al visor para ver como están, la bujía está bien pero el cable está a punto de partirse por sobrecalentamiento, se corta un troco y se instala, el visor está bien y la línea también.

A:  
**Nº Notificación 42955404**    L.Notif: 2                      Trabajo:            1,0    HRA ALVAREZ IKER

**Ub.Tec.: SE-ST-EAF0-CR-02-CC-01**                      **ELEVACIÓN PRINCIPAL AB-02**                      **Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209725301**    **Clase Aviso: 30** MttoCorr - Avería      Urgente / Inmediato    Fallo interno 6 en AB02

**Nº Orden: 119901272**    **Estado: PLAN CNF**                      Fallo interno 6 en AB02

07.01.2026 13:35:45 CET IKER CAMINO (893597)

S: Grua a un solo motor.

O: Fallo interno 6 en variador 1.

**Nº Notificación 42950539**    L.Notif: 1                      Trabajo:            1,0    HRA SUAREZ IGOR

07.01.2026 13:35:53 893597

R: Subimos a la grua y vemos el fallo interno 6 en el variador 1, la rearmamos, realizamos pruebas viendo que actua correctamente.

A:  
**Nº Notificación 42950539**    L.Notif: 2                      Trabajo:            1,0    HRA CAMINO IKER

**Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61**                      **HORNOS CUCHARA 1**                      **Gr. Plan.: AE2**

**Nº Aviso: 1209725139**    **Clase Aviso: 30** MttoCorr - Avería      Urgente / Inmediato    Polipasto de subida de materiales HCl

**Nº Orden: 119900884**    **Estado: PLAN CNF**                      Polipasto de subida de materiales HCl

07.01.2026 13:20:07 CET IKER CAMINO (893597)

S: No realiza la maniobra de subir.

O: Fanox en fallo, esta en el interior del cuador del polipasto.

**Nº Notificación 42949452**    L.Notif: 1                      Trabajo:            1,0    HRA SUAREZ IGOR

07.01.2026 13:20:16 893597

R: No realiza el movimiento de subir, vemos el fanox apagado, revisando esquemas vemos que tiene un contacto NO del fanox en la maniobra de subir, puenteamos el contacto en el propio fanox y realizamos pruebas viendo que actua correctamente, necesitan subir materiales.

A:  
**Nº Notificación 42949452**    L.Notif: 2                      Trabajo:            1,0    HRA CAMINO IKER

<b>Ub.Tec.: SE-ST-COM0-IW-08-08-01</b> <b>Nº Aviso: 1209724874</b> <b>Clase Aviso: 30</b> MttoCorr - Avería    Urgente / Inmediato    Dep. Humos, silo 6 <b>Nº Orden: 119900123</b> <b>Estado: PLAN PCNF</b> Dep. Humos, silo 6 07.01.2026 12:42:11 CET ARKAITZ SANTIAGO (700848) S: Dispara el motor. O: Caja de bornas llena de aceite. 07.01.2026 16:49:03 700848 R: Se saca motor del almacen y se entrega a mant. mecanico para su sustitucion. <b>Nº Notificación 42948731</b> L.Notif: 1    Trabajo: 1,0    HRA SANTIAGO ARKAITZ			<b>MOTOR REDUCTOR EXTRACTOR POLVO</b>  <b>Gr. Plan.: AE3</b>
<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-50-10-10-10-21-05</b> <b>Nº Aviso: 1209717628</b> <b>Clase Aviso: 30</b> MttoCorr - Avería    Urgente / Inmediato    HA2, Panel 15 <b>Nº Orden: 119885636</b> <b>Estado: PLAN CNF</b> <b>TECO</b> HA2, Panel 15 05.01.2026 16:58:51 CET ARKAITZ SANTIAGO (700848) S: Marca 0°. O: Pt100.  <b>Nº Notificación 42908799</b> L.Notif: 1    Trabajo: 2,0    HRA SANTIAGO ARKAITZ 07.01.2026 08:44:34 700848 R: Se conecta la E.A wh33.0 y mide 25°. Vemos en la graficas que ha tenido bastantes oscilaciones, abrimos la Pt100 y encontramos un hilo que no esta haciendo buen contacto. Se conecta bien la pt100, se forra con karlane y queda midiendo 25°.  A: Revision periodica. <b>Nº Notificación 42908799</b> L.Notif: 2    Trabajo: 2,0    HRA UGARTE ARITZ			<b>PT100</b>  <b>Gr. Plan.: AE3</b>
<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02</b> <b>Nº Aviso: 1209727423</b> <b>Clase Aviso: 60</b> Aviso General    General    Consignar HEA2 <b>Nº Orden: 119907046</b> <b>Estado: SCE PNR CNF</b> Consignar HEA2 08.01.2026 04:57:08 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554 Se consigna el seccionador de salida y el carro para trabajos de piquera  <b>Nº Notificación 42959125</b> L.Notif: 1    Trabajo: 1,0    HRA ZAMACONA ASIER  <b>Nº Notificación 42959125</b> L.Notif: 2    Trabajo: 1,0    HRA ZUNZUNEGUI AITOR  <b>Nº Notificación 42959125</b> L.Notif: 3    Trabajo: 1,0    HRA SANCHEZ AINGERU			<b>HORNO ELECTRICO ARCO 2</b>  <b>Gr. Plan.: AE2</b>
<b>Ub.Tec.: SE-ST-COM0-IW-02</b>  <b>Nº Notificación 42959125</b> L.Notif: 1    Trabajo: 1,0    HRA ZAMACONA ASIER  <b>Nº Notificación 42959125</b> L.Notif: 2    Trabajo: 1,0    HRA ZUNZUNEGUI AITOR  <b>Nº Notificación 42959125</b> L.Notif: 3    Trabajo: 1,0    HRA SANCHEZ AINGERU			<b>ZONA 2</b>  <b>Gr. Plan.: AE2</b>



<b>Nº Aviso: 1209727046</b>		<b>Clase Aviso: 60</b>		Aviso General		General		Desconsignar AUMA HEA2	
<b>Nº Orden: 119904329</b>		<b>Estado: SCE</b>		<b>CNF</b>		Desconsignar AUMA HEA2			
08.01.2026 01:16:09 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554									
Se desconsigna la auma de HEA2.									
<b>Nº Notificación 42957606</b>		L.Notif: 1		Trabajo:		1,0		HRA ZAMACONA ASIER	
<b>Nº Notificación 42957606</b>		L.Notif: 2		Trabajo:		1,0		HRA ZUNZUNEGUI AITOR	
<b>Nº Notificación 42957606</b>		L.Notif: 3		Trabajo:		1,0		HRA SANCHEZ AINGERU	

<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EA-01-03</b>				<b>CELDA DE SALIDA</b>				<b>Gr. Plan.: AE2</b>			
<b>Nº Aviso: 1209727045</b>		<b>Clase Aviso: 60</b>		Aviso General		General		Desconsignar HEA2			
<b>Nº Orden: 119904328</b>		<b>Estado: SCE</b>		<b>PNR</b>		<b>CNF</b>		Desconsignar HEA2			
08.01.2026 01:13:45 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554											
Se desconsigna el seccionador de salida.Se rearma la celda de maniobra y se conecta el disyuntor de entrada.											
<b>Nº Notificación 42957605</b>		L.Notif: 1		Trabajo:		1,0		HRA ZAMACONA ASIER			
<b>Nº Notificación 42957605</b>		L.Notif: 2		Trabajo:		1,0		HRA ZUNZUNEGUI AITOR			
<b>Nº Notificación 42957605</b>		L.Notif: 3		Trabajo:		1,0		HRA SANCHEZ AINGERU			

<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EA-01-03-01</b>				<b>SECCIONADOR</b>				<b>Gr. Plan.: AE2</b>			
<b>Nº Aviso: 1209726738</b>		<b>Clase Aviso: 60</b>		Aviso General		General		HEA2			
<b>Nº Orden: 119903984</b>		<b>Estado: SCE</b>		<b>CNF</b>		HEA2					
07.01.2026 20:38:14 CET IKER ALVAREZ (860976)											
A peticion del JDT se consigna el seccionador de salida de la sala de 30KV de HEA2											
<b>Nº Notificación 42955571</b>		L.Notif: 1		Trabajo:		30,0		MIN GAMERO MIKEL			
<b>Nº Notificación 42955571</b>		L.Notif: 2		Trabajo:		30,0		MIN ALVAREZ IKER			

<b>Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02</b>				<b>HORNO ELECTRICO ARCO 2</b>				<b>Gr. Plan.: AE2</b>			
<b>Nº Aviso: 1209726733</b>		<b>Clase Aviso: 60</b>		Aviso General		General		AUMA HEA2			
<b>Nº Orden: 119903981</b>		<b>Estado: SCE</b>		<b>PNR</b>		<b>CNF</b>		AUMA HEA2			
07.01.2026 20:36:28 CET IKER ALVAREZ (860976)											
A peticion del JDT se consigna la AUMA de HEA2											
<b>Nº Notificación 42955568</b>		L.Notif: 1		Trabajo:		30,0		MIN GAMERO MIKEL			

Nº Notificación 42955568			L.Notif: 2	Trabajo:	30,0	MIN ALVAREZ IKER
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-ED-EA-01-01			CELDA DE ENTRADA		Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso:	1209725236	Clase Aviso:	60	Aviso General	General	Trip HEA1
Nº Orden:	119901120	Estado:	SCE	CNF	Trip HEA1	
07.01.2026 13:26:40 CET IKER CAMINO (893597)						
Tras trabajos de mto mecánico se mete el trip de HEA1.						
Nº Notificación 42949475			L.Notif: 1	Trabajo:	0,5	HRA SUAREZ IGOR
Nº Notificación 42949475			L.Notif: 2	Trabajo:	0,5	HRA CAMINO IKER
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1			HORNOS ELECTRICOS DE ARCO		Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso:	1209718253	Clase Aviso:	60	Aviso General	General	Ajuste posición calentamiento carros
Nº Orden:	119886272	Estado:	SCE	CNF	TECO	Ajuste posición calentamiento carros
05.01.2026 21:24:20 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554						
Se ajustan los limitadores de paro calentamiento de los carros de HEA para que coincidan con la flechas de posición calentamiento.Los tornillos de los brazos estan empezando a pasarse debido a tanto ajuste ,igual es necesario buscar otro sistema más facil de ajustar.						
07.01.2026 11:57:35 1095750						
cierre de aviso fallo con sap realizado						
Nº Notificación 42909000			L.Notif: 1	Trabajo:	1,0	HRA GARCIA AITOR
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-ED-EA-01-03			CELDA DE SALIDA		Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso:	1209718043	Clase Aviso:	60	Aviso General	General	Consignar HEA1
Nº Orden:	119886067	Estado:	SCE	CNF	TECO	Consignar HEA1
05.01.2026 20:18:45 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554						
Se consigna el seccioandor de salida y el carro.Cuando terminan los trabajos en el foso de desconsigna y se normaliza						
07.01.2026 11:57:02 1095750						
cierre de aviso fallo con sap realizado						
Nº Notificación 42908811			L.Notif: 1	Trabajo:	1,0	HRA GARCIA AITOR
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EA-01-03			CELDA DE SALIDA		Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso:	1209717675	Clase Aviso:	60	Aviso General	General	Desconsignar HEA2
Nº Orden:	119885774	Estado:	SCE	PNR	CNF	TE Desconsignar HEA2
05.01.2026 17:46:18 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554						
Se desconsigna el seccionador de salida de HEA2.Se rellenan los circuitos de agua desionizada.Se rearma la celda de maniobra y se coencta el disyuntor de entrada.						

07.01.2026 11:56:34 1095750 cierre de aviso fallo con sap realizado Nº Notificación 42909561 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR		
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01 Nº Aviso: 1209713348 Clase Aviso: 60 Aviso General Nº Orden: 119874256 Estado: SCE PNR CNF TE Consignar HEA1 04.01.2026 12:25:12 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554 Se consigna el seccionador de salida y el carro de HEA1 para el cambio de piquera. 07.01.2026 11:56:05 1095750 cierre de aviso fallo con sap realizado Nº Notificación 42879361 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR	HORNO ELECTRICO ARCO 1 General Consignar HEA1	Gr. Plan.: AE2
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1 Nº Aviso: 1209713052 Clase Aviso: 60 Aviso General Nº Orden: 119874099 Estado: SCE CNF TECO Contraste bascula carro HEA2 04.01.2026 07:35:19 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554 Se realiza el contraste de la bascula del carro de HEA2.En la primera pesada da 150.1 Tn 07.01.2026 11:55:25 1095750 cierre de aviso fallo con sap realizado Nº Notificación 42879344 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR	HORNOS ELECTRICOS DE ARCO General Contraste bascula carro HEA2	Gr. Plan.: AE2
Ub.Tec.: SE-ST-SLM1 Nº Aviso: 1209713051 Clase Aviso: 60 Aviso General Nº Orden: 119874097 Estado: SCE CNF TECO Comprobar lanzas Tª 04.01.2026 07:33:26 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554 Se realiza el contraste de la lanzas en los HC y HEA. 07.01.2026 11:55:00 1095750 cierre de aviso fallo con sap realizado Nº Notificación 42879342 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR	HORNOS CUCHARA General Comprobar lanzas Tª	Gr. Plan.: AE2
Ub.Tec.: SE-ST-SLM1 Nº Aviso: 1209713028 Clase Aviso: 60 Aviso General Nº Orden: 119874188 Estado: SCE CNF TECO Maniobras interruptores HC 04.01.2026 06:38:01 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554 Se anotan las maniobras de los interruptores maniobra de los HC.Se dejan apuntados en el excel. 07.01.2026 11:54:33 1095750 cierre de aviso fallo con sap realizado Nº Notificación 42880521 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR	HORNOS CUCHARA General Maniobras interruptores HC	Gr. Plan.: AE2



07.01.2026 11:52:23 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42869329 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-EAF0-CR-02-CC-01

ELEVACIÓN PRINCIPAL AB-02

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209712430 Clase Aviso: 60 Aviso General General

Grua AB02 a un motor

Nº Orden: 119871767 Estado: SCE CNF TECO Grua AB02 a un motor

03.01.2026 20:26:03 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Subimos a la grua AB02 ya que esta a un solo motor, vemos que el variador del motor 1 esta en fallo con error interno 6. Reseteamos el fallo quitando alimentacion al variador y dejamos los dos motores operativos.

07.01.2026 11:51:55 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42869328 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-40

CARRO COLADA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209712269 Clase Aviso: 60 Aviso General General

Carro HEA1 rueda sin rotacion

Nº Orden: 119871766 Estado: SCE CNF TECO Carro HEA1 rueda sin rotacion

03.01.2026 20:18:51 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Nos comenta produccion que el carro de HEA1 va lento. Bajamos al carro y realizamos pruebas ,vemos que el carro a la altura del enrollador la rueda ria/santurce no gira y se arrastra disminuyndo la velocidad. Estas comprobaciones han sido sin peso en el carro, vemos que electricamente el carro esta correcto.

07.01.2026 11:51:27 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42869327 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-10-02

MEDIDA DE TEMPERATURA CATFIS

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209712264 Clase Aviso: 60 Aviso General General

Cambio caña y linea catfis HEA1

Nº Orden: 119871763 Estado: SCE CNF TECO Cambio caña y linea catfis HEA1

03.01.2026 20:09:32 CET IGOR LARRAZABAL (843699)

Se cambia la caña y la linea de HEA1 al haberse desintegrado al quedarse pegadas en la puerta del horno.

07.01.2026 11:50:59 1095750

cierre de aviso fallo con sap realizado

Nº Notificación 42869324 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR