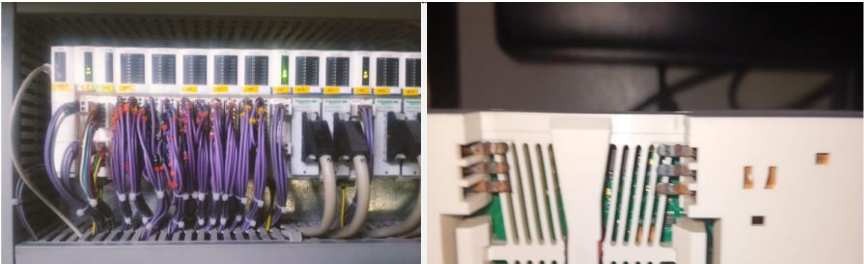


Date	30/06/2024	Contact	Hamza haouari
Filiale	El-Mazaa	Tele	95 387 193
Intervenant	Hassen Yassin	Machine	ressuage EL mazaa
Responsable	Lassaad belhiba	Référence intervention	MAZ003
Diffusion	Equipe automatisme , Khamais Mejrissi		

Objet	Une demande d'intervention Arrêt ressuage EL mazaa		
Résolution	<ul style="list-style-type: none"> - Vérification court-circuit au niveau de Coupleur NIP 2212 (ok) - Vérification court-circuit au niveau partie commande (ok) - Présence tension 24 dc au niveau de Coupleur (ok) - Séparation de câble de commande par-port au Coupleur (même état) - Débranchement de tous les carte I/O / présence de tache d'oxydation sur coupleur - Récupération PDR est test sur 24 DC (ok) - Paramétrage adressage coupleur : <ul style="list-style-type: none"> o Dix : 5 o Unité 5 <p>Problème résolu</p>		
recommandation	Achat en urgence pour la carte défectueuse NIP 2212		
Fiché joint (image , programme)	 <p>Sauvgarde PLC Froid resseage : :\\192.168.160.85\\SAVE_PLC\\ELMAZAA\\FROID\\el mazraa ressuage</p>		