








(Maintenance work standard)

Číslo štandardu	Standard PDA-D13	Dátum vyhotovenia	2020.03.3	Dátum aktualizácie			
Plant	MODUL SHOP 6310-20/4	Team	Maintenance	zodpovedný	Šimák	Schválil	Korbel
Názov	VS MODUL SHOP (16minút 1 muž trvanie kontroly)						
Účel	Denná kontrola zariadenia VS						
Obrázok				Použité nástroje			
				Žiadne			
				Použité materiály			
				Žiadne			

Pracovný štandard (PDA-D13)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola osvetlenia 50000016 ➤ 1min. 1 muž 	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola náteru a izolácie 50000016 ➤ 4min. 1 muž 	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola teploty a tlaku OST1 50000016 ➤ 5min. 1 muž 	

Pracovný štandard (PDA-D13)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola teploty TUV1,2 50000201 ➤ 2min. 1 muž 	
 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola chod čerpadiel 50000203 ➤ 2min. 1 muž 	

Pracovný postup (PDA-D13)




※ Dôležité upozornenie

- Všetky zásahy, kontroly, servis, revízie, poruchy zapisovať do prevádzkového denníka
- Zaistiť odstránenie zistených závad a nedostatkov
- Pri poruche obehových čerpadiel vykúrovacieho systému a cirkulačných čerpadiel TUV musí byť zariadenie odstávane z prevádzky.
- Ručný režim prevádzky výrobca OST neodporúča.

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	Vizuálna kontrola osvetlenia funkčnosť. V prípade nefunkčnosti odstrániť závalu.	
	Vizuálna kontrola stavu náterov a izolácie. V prípade poškodenia izolácie opraviť izoláciu hliníkovou páskou.	




Pracovný postup (PDA-D13)

※ Dôležité upozornenie

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<p>Kontrola teploty T1 na OST1 prívod pary v rozmedzí rysiek. T1 max 190° C</p>	
	<p>Kontrola tlaku M1 na OST1 prívod pary v rozmedzí rysiek. M1 max. 9bar</p>	
	<p>Kontrola teploty T3 a tlaku M3 na sekundáry výmenník 1 v rozmedí rysiek. Kontrola teploty T4 a tlaku M4 na sekundáry výmenník 2 v rozmedí rysiek. T3 max 90° C M3 max 3bar T4 max 90° C M4 max 3bar</p>	




Pracovný postup (PDA-D13)

※ Dôležité upozornenie

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<p>Kontrola teploty stúpačky T5 a tlaku M5, na rozdelovači OST1 v rozmedí rysiek.</p> <p>Kontrola teploty spiatočky T6 a tlaku M6, na rozdelovači OST1 v rozmedí rysiek.</p> <p>T5 max.90 ° C T6 max.90 ° C</p> <p>M5 max 3bar M6 max 3bar</p>	
	<p>Kontrola teploty stúpačky T7 a tlaku M7 na vetve UK office v rozmedí rysiek.</p> <p>Kontrola tlaku M8 na vetve UK office v rozmedí rysiek.</p> <p>T7 max.80 ° C</p> <p>M7 max 3bar M8 max 3bar</p>	
	<p>Kontrola teploty stúpačky T8 na vetve UK šatne v rozmedí rysiek.</p> <p>T8 max.80 ° C</p>	



Pracovní postup (PDA-D13)

※ Dôležité upozornenie

※ Dôležité upozornenie		
Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<p>Kontrola teploty stúpačky T9 a tlaku M9 na vetve VZT jednotky v rozmedí rysiek.</p> <p>Kontrola tlaku spiatočky M10 na vetve VZT jednotky v rozmedí rysiek.</p> <p>T9 max.80 ° C</p> <p>M9 max 3bar M10 max 3bar</p>	
	<p>Kontrola teploty stúpačky T10 a tlaku M11 na vetve VZT KIA v rozmedí rysiek.</p> <p>Kontrola teploty spiatočky T11 na vetve VZT KIA v rozmedí rysiek.</p> <p>T10 max.80 ° C T11 max.80 ° C</p> <p>M11 max 3bar</p>	
	<p>Kontrola teploty nabíjanie zásobníka na TÚV 1- T12 a TÚV 2- T13 v rozmedí rysiek.</p> <p>T12 max.70 ° C T13 max.70 ° C</p>	

Pracovný postup (PDA-D13)

※ Dôležité upozornenie

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	Vizuálna kontrola chodu čerpadiel vykúrovacieho systému a čerpadiel TUV1,2.	
	Kontrola čerpadiel na rozvádzači v polohe automat.	