

| Delaktivitet         | Mulig uønsket hendelse  | Eksisterende barrierer   | Risikoverdi med eksisterende tiltak |            |           |                     | Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)   | Risikoverdi med nye tiltak |            |           |                     | Ansvarlig | Dato       | Status    |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------|
|                      |   |  | Menneske                            | Ytre miljø | Organisme | Økonomi / materiell |  | Menneske                   | Ytre miljø | Organisme | Økonomi / materiell |           |            |           |
| Sveising og lodding  | Personskade på grunn av feil bruk.  | Det er kun operatører med dokumentert opplæring som bruker utstyret. Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret.  | A1                                  |            |           |                     |  |                            |            |           |                     |           |            |           |
| Sveising             | Arbeidstykkene faller ned og treffer annet utstyr eller operatør                                | Sikrer at arbeidstykkene står / ligger stødig før man starter sveisinga.   | B2                                  |            |           |                     |  |                            |            |           |                     |           |            |           |
| Sveising og lodding  | Starte brann  | Arbeidet utføres i egen sveisekrok som avdeles fra resten av rommet med gardin som tåler varme. Rydder arbeidsstasjonen før bruk. Kun ikke brennbare materialer i området som benyttes til varme arbeider. Beskytte brennbare materialer i andre områder man ikke får fjernet og bruke god tid for å unngå overoppvarming. | A1                                  |            |           | A2                  |  |                            |            |           |                     |           |            |           |
| Sveising og lodding  | Sprut som treffer andre deler av rommet og starter brann i brennbare materialer.                | Arbeidet utføres i egen sveisekrok som avdeles fra resten av rommet med gardin som tåler varme. Kun ikke brennbare materialer i området som benyttes til varme arbeider. Beskytte brennbare materialer i andre områder man ikke får fjernet og bruke god tid for å unngå overoppvarming.                                   | A2                                  |            |           | A2                  |  |                            |            |           |                     |           |            |           |
| Sveising og lodding  | Brenne seg på hendene.  | Bruker hansker for varme arbeider.   | A2                                  |            |           |                     |  |                            |            |           |                     |           |            |           |
| Sveising             | Skade øyne pga lys fra sveising.  | Bruker sveiseskjerm/-briller.  | B1                                  |            |           |                     |  |                            |            |           |                     |           |            |           |
| Sveising og lodding  | Starte brann i klær eller brenne seg pga. sprut.  | Bruker arbeidsklær tilpasset varme arbeider, sveisetøy eller forkle for varme arbeider. Sko skal også tildekkkes.  | A1                                  |            |           |                     |  |                            |            |           |                     |           |            |           |
| Sveising             | Andre som kommer inn i rommet der sveising pågår retter blikket mot sveiseglimt og skader øyne. | Gardin og skjerm Brett som hindrer sprut og innsyn.  | C2                                  |            |           |                     | Sette opp ny gardin som henges opp ved behov for skjerming mot inngangsdør og passasjen gjennom verkstedet. Denne delen var ikke tilstrekkelig avskjermet fra før. Permanent gardin kommer i konflikt med kran og kan derfor ikke settes opp. Henge opp skilt ved arbeid som sier "Sveising/sliping pågår" | A2                         |            |           |                     | Anja      | 17.04.2024 | i prosess |
| Sveising og lodding  | Innånding av sveiserøyk   | Sveiseavslag. Sveising av galvanisert stål skal ikke utføres hos oss.  | C2                                  |            |           |                     | Friskluftmaske kjøpes inn. Punktavslag skal alltid benyttes. Dersom spesielt helseskadelige gasser kan oppstå (eks. rustfritt stål), sveisearbeid over lengre tid eller at punktavslaget ikke kan settes nærmere nok (<15-20 cm), skal friskluftmaske benyttes.  | B2                         |            |           |                     | Henning   | 17.04.2024 | i prosess |
| Bruk av gass         | Gassflaske velter til gulv / treffer andre gjenstander / personer.                              | Gassflasker står fastmontert i egnet stativ.   | A1                                  |            |           |                     |  |                            |            |           |                     |           |            |           |
| Bytte av gassflasker | Gasslekkasje  | Gjøres kun av personell med gasshåndteringskurs. Se også egen risikovurdering for transport av gassflasker   | A2                                  |            |           | A2                  |  |                            |            |           |                     |           |            |           |

[illegible]