

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Organisme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Organisme	Økonomi / materiell			
Sveising og lodding	Personskade på grunn av feil bruk.	Det er kun operatører med dokumentert opplæring som bruker utstyret. Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret.	A1											
Sveising	Arbeidstykkene faller ned og treffer annet utstyr eller operatør	Sikrer at arbeidstykkene står / ligger stødig før man starter sveisinga.	B2											
Sveising og lodding	Starte brann	Arbeidet utføres i egen sveisekrok som avdeles fra resten av rommet med gardin som tåler varme. Rydder arbeidsstasjonen før bruk. Kun ikke brennbare materialer i området som benyttes til varme arbeider. Beskytte brennbare materialer i andre områder man ikke får fjernet og bruke god tid for å unngå overoppvarming.	A1			A2								
Sveising og lodding	Sprut som treffer andre deler av rommet og starter brann i brennbare materialer.	Arbeidet utføres i egen sveisekrok som avdeles fra resten av rommet med gardin som tåler varme. Kun ikke brennbare materialer i området som benyttes til varme arbeider. Beskytte brennbare materialer i andre områder man ikke får fjernet og bruke god tid for å unngå overoppvarming.	A2			A2								
Sveising og lodding	Brenne seg på hendene.	Bruker hansker for varme arbeider.	A2											
Sveising	Skade øyne pga lys fra sveising.	Bruker sveiseskjerm/-briller.	B1											
Sveising og lodding	Starte brann i klær eller brenne seg pga. sprut.	Bruker arbeidsklær tilpasset varme arbeider, sveisetøy eller forkle for varme arbeider. Sko skal også tildekkkes.	A1											
Sveising	Andre som kommer inn i rommet der sveising pågår retter blikket mot sveiseglimt og skader øyne.	Gardin og skjerm Brett som hindrer sprut og innsyn.	C2				Sette opp ny gardin som henges opp ved behov for skjerming mot inngangsdør og passasjen gjennom verkstedet. Denne delen var ikke tilstrekkelig avskjernet fra før. Permanent gardin kommer i konflikt med kran og kan derfor ikke settes opp. Henge opp skilt ved arbeid som sier "Sveising/sliping pågår"	A2				Anja	17.04.2024	i prosess
Sveising og lodding	Innånding av sveiserøyk	Sveiseavslag. Sveising av galvanisert stål skal ikke utføres hos oss.	C2				Friskluftmaske kjøpes inn. Punktavslag skal alltid benyttes. Dersom spesielt helseskadelige gasser kan oppstå (eks. rustfritt stål), sveisearbeid over lengre tid eller at punktavslaget ikke kan settes nærmere nok (<15-20 cm), skal friskluftmaske benyttes.	B2				Henning	17.04.2024	i prosess
Bruk av gass	Gassflaske velter til gulv / treffer andre gjenstander / personer.	Gassflasker står fastmontert i egnet stativ.	A1											
Bytte av gassflasker	Gasslekkasje	Gjøres kun av personell med gasshåndteringskurs. Se også egen risikovurdering for transport av gassflasker	A2			A2								

[illegible]