

Técnico	Responsable:MIGUEL ANGEL ORTIZ VILLEGAS,		
Cliente:	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.	Usuario Solicita OT:	LUIS MOREANO
EQUIPO / VEHICULO			
Serie:	E861N02244W	Marca:	YALE
Descripción:	NDR035EBNL36TE179	Código Equipo Cliente:	96
Datos Adicionales:	LOGIRAN RANSA VIA A DAULE	Tipo:	Eléctrico
		Horómetro:	67,00
REQUERIMIENTO			
Detalle Incidencia (RQ)	la rueda patina en ocasiones no tiene suficiente agarre se queda embancado en los pasillos no funciona la camara luz de retro n		
Trabajo a Realizar (CRO):	LOGIRAN RANSA VIA A DAULE		
Que encontró mal: Equipo presenta novedades : / / rueda motriz patina / / velocidad rápida / / pantalla se pone oscura /			
Trabajo efectuado: Se indica que trabajen con el equipo y observar el desempeño de la calibración de la rueda caster esperando que ya no patine la rueda motriz / / se espera la respuesta de fábrica a lo acontecido con la cámara /			
Detalle de items: Se realizan los chequeos en el equipo de las novedades mencionadas por el cliente / / 1.- se calibra la rueda caster, subiendo 1 laina para darle más altura a la caster y la rueda motriz tope el piso de mejor manera / / 2.- se calibra la velocidad del equipo a 9km / / 3.- se chequea el display y no se observa daño, se habla con 1 de los operadores y el nos indica que la falla se reporta después de un tiempo determinado de trabajo (1:30) aproximado al subir y bajar el mástil la pantalla de cámara se queda negra y no se visualiza nada / / se consultará esta anomalía sucedía a fábrica /			
Recomendaciones:			
H. Salida Taller:	06/07/22 15:42	H. Llegada Cliente:	06/07/22 15:42
H. Fin Trabajo:	06/07/22 16:16	H. Salida Cliente:	06/07/22 20:41
Estado documento:	Aperturado	H. Inicio Trabajo:	06/07/22 15:42
		H. Llegada Taller:	06/07/22 20:41
		H. de Trabajo:	00:34:15
		¿Trabajo Finalizado?	Si
Supervisor	RAFAEL		
Fecha Firma Cliente:	/ / 00:00	Persona que firma:	
Adjuntos:			