


ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор по организации сервиса

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

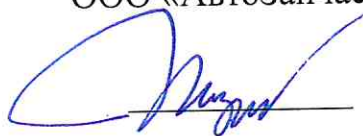

А.К. Мизуров

« » _____ 2022 г.

**Инструкция по устранению неисправности утечка воздуха с корпуса насоса
системы нейтрализации BJCsats
№ И-19-067-92-22**

Разработал

Инженер ПЗГД по сервису

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»



А.В. Коновалов

«06» 06 2022 г.

Согласовано

Начальник бюро технической поддержки

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»



А.Р. Насибуллин

«06» 06 2022 г.

Набережные Челны 2022 г.

Автомобили, на которые распространяется данная инструкция:

Автомобили семейства К-3.

Описание неисправности:

- Утечка воздуха с корпуса насоса системы нейтрализации BJCats.

Возможные причины неисправности:

№	Возможная причина неисправности	Рекомендации по устранению
1	Не правильно подключены пневматические трубки подачи и выхода воздуха на насосе	Проверить подключение пневматических трубок
2	Неисправен насос системы нейтрализации	Заменить насос системы нейтрализации

Рекомендации:

1. **Возможная причина:** Не правильно подключены пневматические трубки подачи и выхода воздуха на насосе.

Решение: При обнаружении утечки воздуха с задней части корпуса насоса системы нейтрализации указанном на рисунке 1.

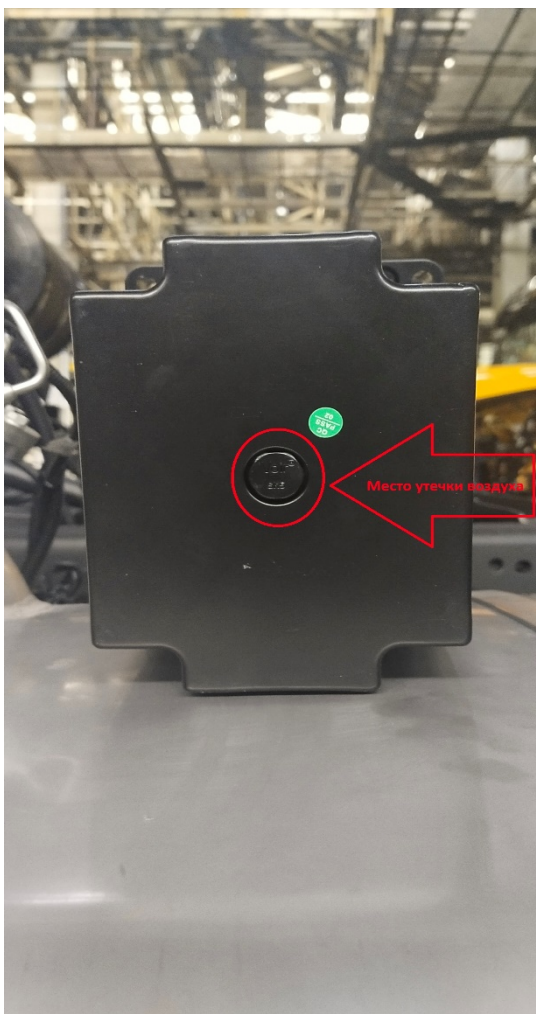


Рис. 1 Задняя часть корпуса насоса

Необходимо проверить правильность подключения пневматических трубок входа (на рис.2 позиция 4) и выхода (на рис.2 позиция 1) воздуха насоса системы нейтрализации указанных на рисунке 2.



Рис.2 Подключение трубопроводов

- 1- Разъем отвода воздуха
- 2- Разъем возврата нейтрализующей жидкости в бак
- 3- Разъем дозирования нейтрализующей жидкости на форсунку
- 4- Разъем подвода воздуха
- 5- Разъем подвода нейтрализующей жидкости из бака
- 6- Разъем подключения электрического жгута проводов

2. Возможная причина: Неисправность насоса системы нейтрализации.

Решение: Если пневматические трубки подачи и выхода воздуха на насосе подключены правильно, тогда необходимо заменить насос системы нейтрализации.