

Projeto: Redução de scrap e aumento de FPY da linha SJP07

Black Belt: Pedro Forastieri de Almeida Prado

- Glossário
 - FPY: First Pass Yield, ou eficiência de produção
 - OW: Overweight, ou sobrepeso, produto com gramatura entre o target e a especificação máxima de gramatura
 - QW / Quality Windows: sistema eletrônico de registro de parâmetros de processo e de apontamento de perdas de bobinas
 - SAP: sistema de gestão de produção, utilizada para apontamento de perdas de tecido, os quais não geraram bobinas, como setups e start ups de máquina
 - *Spunbonding*¹: processo de vários estágios, no qual uma resina termoplástica (polipropileno) é extrusada, estirada e depositada sobre uma esteira transportadora.
 - *Meltblown*¹: processo de estágio único no qual o ar em alta velocidade e temperatura assopra uma resina termoplástica, a qual deixa uma extrusora por uma ponta/ferramenta (*die*) para a superfície de uma mesa transportadora, formando uma rede de fibras consolidadas. Sua principal vantagem é a de produzir microfibras (0,1mm-15mm de diâmetro) as quais outras tecnologias não conseguem atingir.

¹ Karthik, T. Rathinamoorthy, R. Karan, C.P. Nonwovens: *Process, structure, properties and applications*. Woodhead Publishing India Pvt. Ltd. P. 75. New Delhi, 2016.

Definição

Contrato

ÁREA : Engenharia de processos

DESCRIÇÃO DO PROJETO : Como parte do plano estratégico da empresa, todas as linhas de não tecidos da Berry Global foram desafiadas a atingir a meta anual de FPY 88, ou seja, eficiência de matéria prima de 88%. A meta corporativa da Berry Global é 87%. Através da metodologia LSS, foi realizado um estudo para redução das perdas e aproximar-se do alvo proposto pela empresa. Foram atacados o FPY (Arranques e Contaminações por Filamentos) chegando a 87% no acumulado de 2020+2021 e a 88% em 2021. Também foi atacado o OW chegando a +0,5% no acumulado após as mudanças.

ESCOPO : Aumentar o FPY da linha para alcançar 88%, através da reformulação do sistema de medição da empresa, estudo das causas principais de perdas, elaboração de planos de ação e controle da variação das perdas.

EQUIPE : Clóvis Rocha, Rodis Borges, Elisson do Vale, Fernando da Silva, Joel Wolski, Marcos Ribeiro, Edison Rocha, Mhaykel Oliveira, Victor Gnoatto, Adriano Stobbe, Elton Dobynski, Rafael Popovisk.

“Redução de perdas como foco”

Definição

Desafio


- Importância
 - Eficiência da produção avaliada pelo %FPY
 - OW impacta diretamente no FPY (1:1)
- O controle dos scraps em SJP sempre foi um desafio pela natureza do processo
 - Produção mixta: processos contínuos e discretos
 - Número enxuto de operadores
 - Mix mensal de produtos altamente variável
 - Número de setups grandes por dia
 - Funcionamento 24/7/365
 - Máquina relativamente antiga (Reicofil 3.1, anos 2000)

“Desafio multivariável”

Definição

Histórico

Fluxo de processo

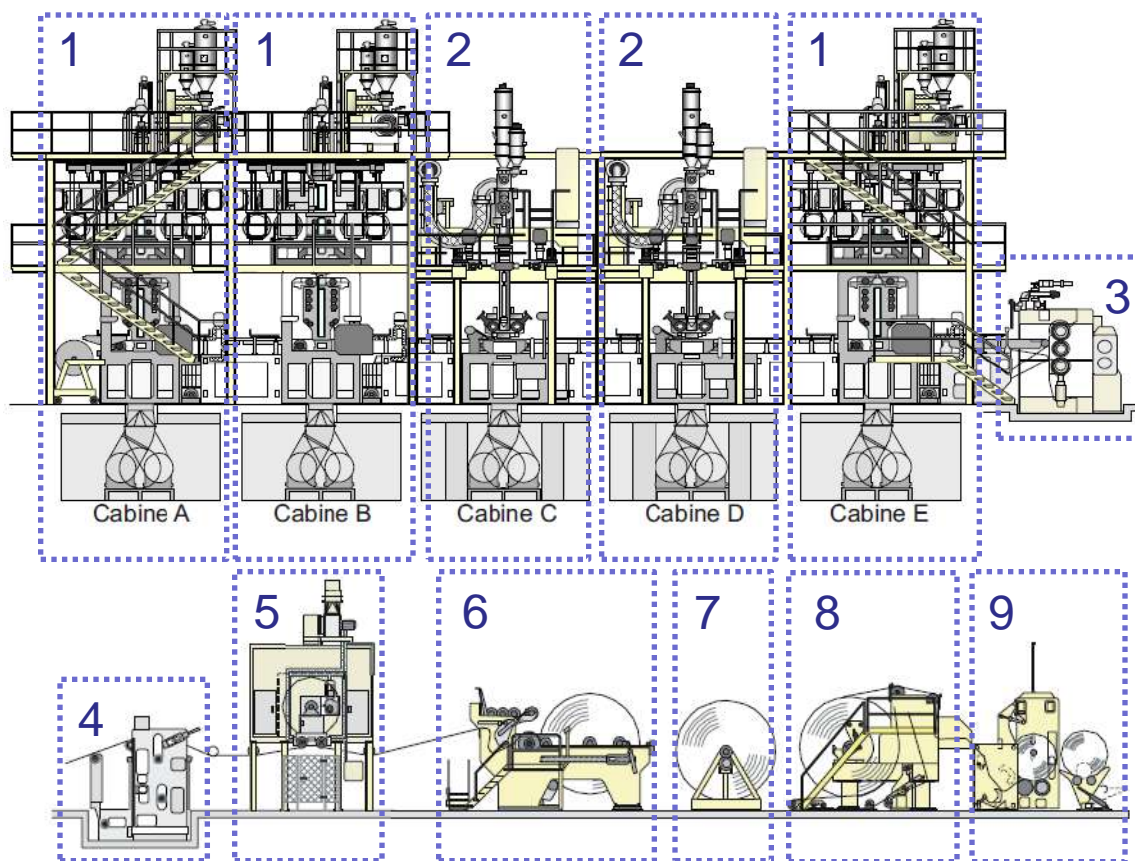

1. Spunbonding
2. Meltblown
3. Calandragem
4. Tratamento com surfactante
5. Secagem
6. Bobinamento
7. Buffer
8. Desbobinamento
9. Corte, rebobinamento e embalagem

Tecnologia SSMMS Reicofil 3.1

Definição

Histórico

Aplicações dos materiais produzidos na SJP07¹

Players:

Berry Global
Kimberly-Clark
AVGOL
First Quality
Toray
PEGAS
Fitesa
Fibertex
Mitsui
Wonderful Nonwovens
Regent Nonwoven Materials
Huifeng Nonwoven
Dalian Ruiguang Nonwoven
CHTC Jiahua
Kingsafe Group
Jinsheng Huihuang
Shandong Kangjie
Nonwovens
Hubei Huanfu Plastic
Products
Action Nonwovens
Dongguan Veijun Non-woven



Higiênicos



Duráveis e outros

Tecido não-tecido tem diversas aplicações

¹ Karthik, T. Rathinamoorthy, R. Karan, C.P. Nonwovens: *Process, structure, properties and applications*. Woodhead Publishing India Pvt. Ltd. Pp. 80, 86. New Delhi, 2016.

Definição

SIPOC

- X1:** Bobinas defeituosas
- X2:** Setups
- X3:** "Perdas de processo"*
- X4:** Refile
- X5:** Baixas logísticas
- X6:** Testes de PD
- X7:** Rejeitos internos de Qualidade
- X8:** Reclamações de cliente
- X9:** Overweight (Sobrepesagem)

Processo :

Geração de perdas de material

Sub-Processos :

- Repartida de máquina
- Programação de produção
- Tempo de vida dos equipamentos
- Paradas preventivas
- Produção de material não conforme
- Danos ao produto ao longo da cadeia
- Desenvolvimento de novos produtos
- Desvio de produção entre linhas
- Produto com sobrepesagem

- **Y1:** First Pass Yield
- **Y2:** Overweight
- **Y3:** Reportes
- Y4:** Impacto financeiro


Diversidade de X's

*Detalhamento como parte do projeto

Definição

SIPOC


- SIPOC geral do processo produtivo e perdas decorrentes

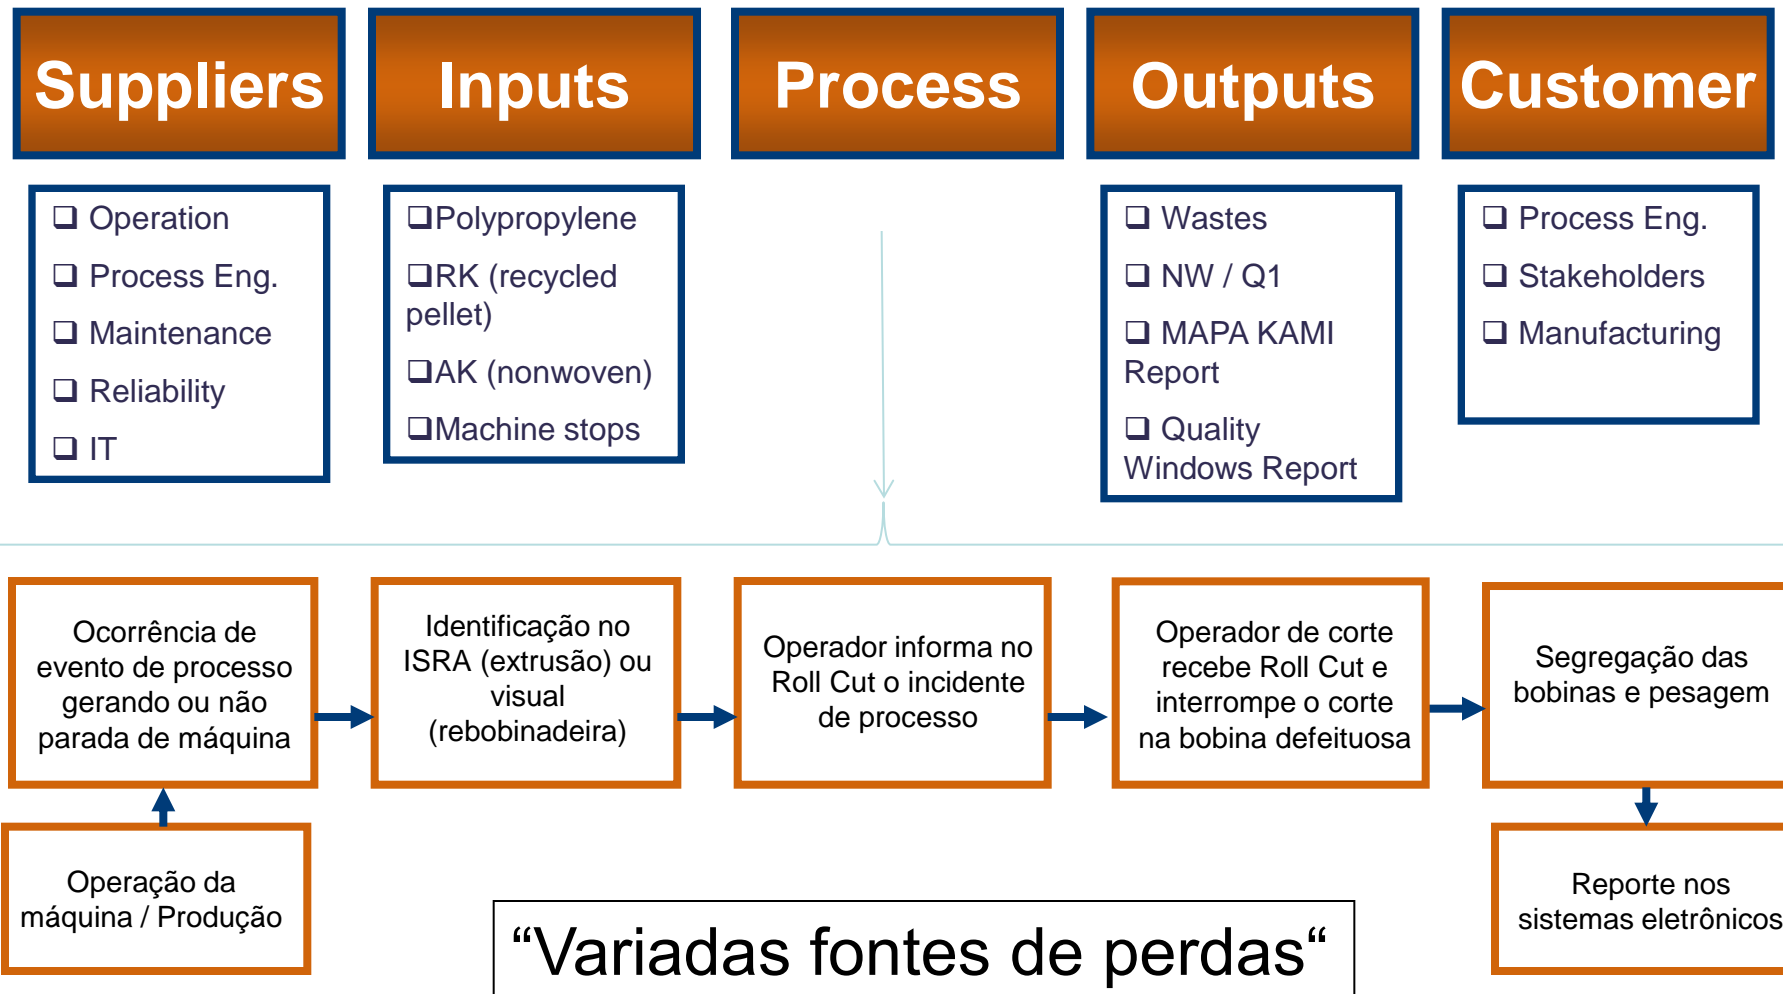

Definição

SIPOC

FIRST PASS YIELD **Big Y**

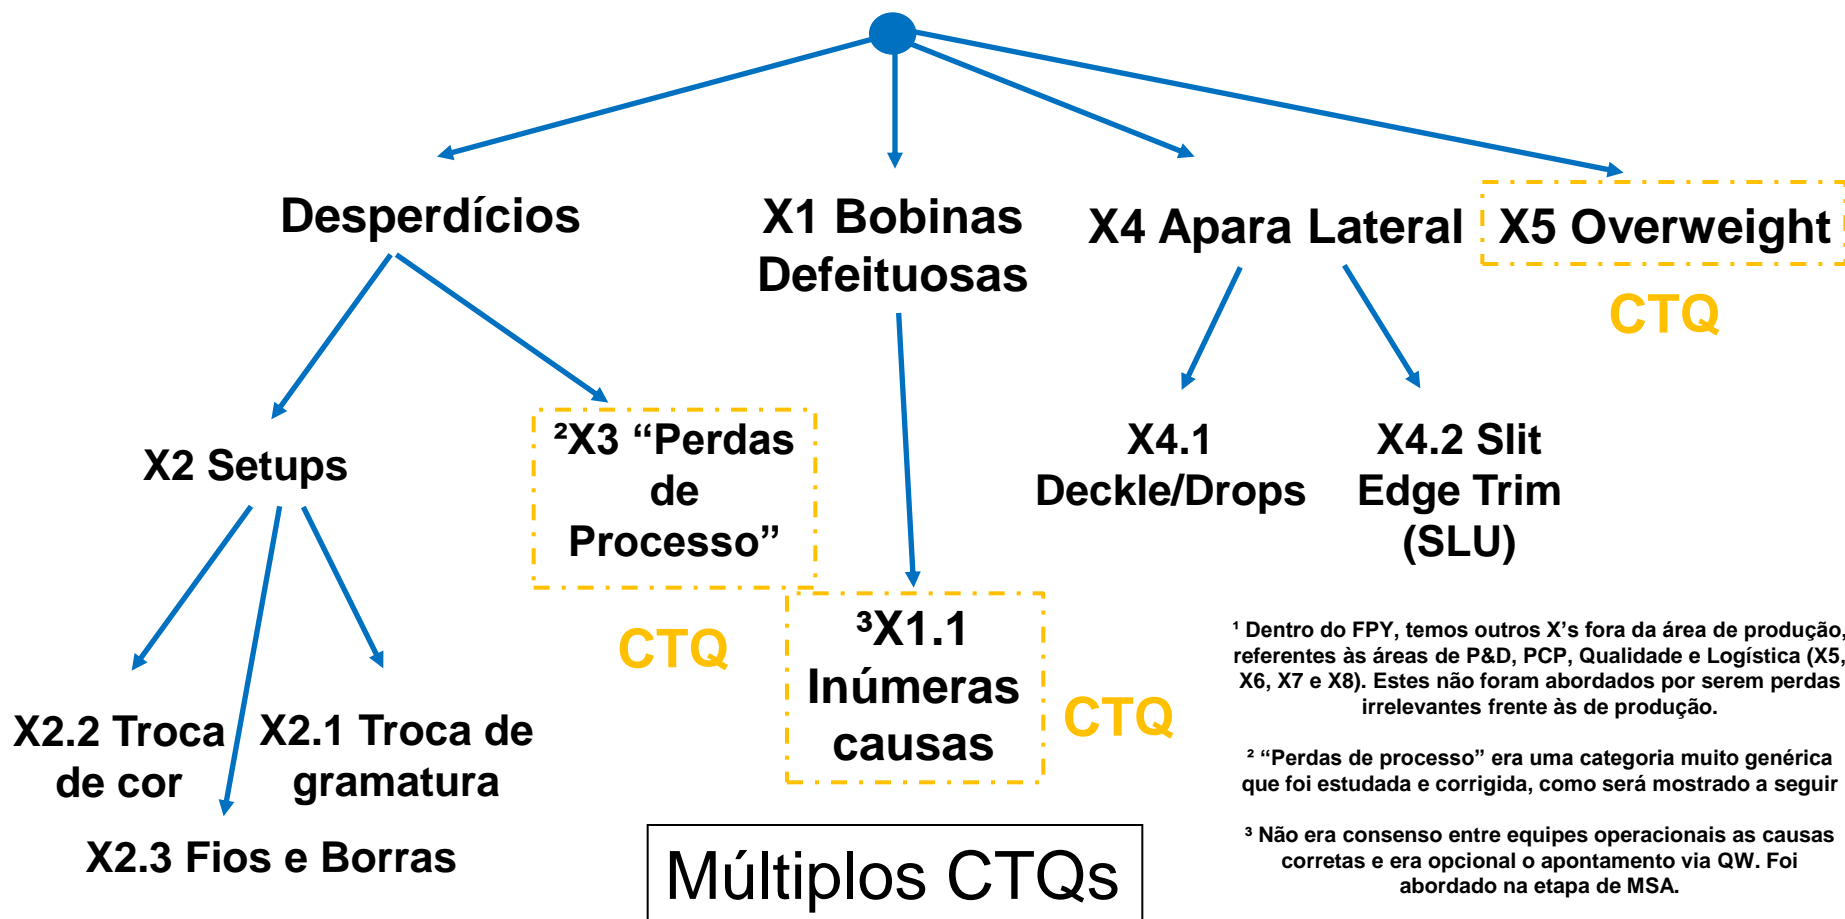¹Perdas de produção

¹ Dentro do FPY, temos outros X's fora da área de produção, referentes às áreas de P&D, PCP, Qualidade e Logística (X5, X6, X7 e X8). Estes não foram abordados por serem perdas irrelevantes frente às de produção.

² "Perdas de processo" era uma categoria muito genérica que foi estudada e corrigida, como será mostrado a seguir

³ Não era consenso entre equipes operacionais as causas corretas e era opcional o apontamento via QW. Foi abordado na etapa de MSA.

Definição

Equipe

Clovis Rocha
Sup. Tecnologia

- Coordenar operação para seguir procedimentação
- Mentoria / expert da produção

Rodis Borges
Eng. Confiabilidade

- Projeto “Gavetas retráteis”
- Emissão do relatório de falhas mecânicas/eletrônicas e preventivas

Mhaykel Oliveira
Coordenador de PCP

- Dono dos Ciclos de Produção
- Seguimento de premissas para produção

Rafael Popovisk
Supervisor do Laboratório de CQ

- Auxílio nas análises de laboratório

Victor Gnoatto
Gerente de PD

- Melhoria de matéria prima
- Guia no processo de melhoria do Overweight dos 8gsm

Edson Rocha
Coord. Manut.

- Suporte nos planos mensais de paradas preventivas

Adriano Stobbe
Especialista de SAP

- Suporte na reformulação do sistema de medição de scrap no SAP

Ellton Dobynski
Programado de Manutenção

- Programação para compra/instalação de peças/equipamentos/serviços

Equipe multidisciplinar

Definição

Change Management Stakerholder Mapping

Level of Importance	<i>High</i>	Ger. Manufatura (Custos)	Sup. Produção Ger. Produção Operação	Ger. Processos Tec. Informação Diretoria
	<i>Medium</i>	PCP PD	Liderança de Produção	Confiabilidade PCM
	<i>Low</i>		Customer Service	
		<i>Against/Reluctant</i>	<i>Neutral</i>	<i>Committed</i>

Definição

Equipe

Threat
(If we don't change)

Opportunity
(If we do change)

***Short
Term***

↑ Rejeitos Internos
↑ Aumento de paradas de máquina
↑ Reclamos de cliente por defeitos

↓ Melhora no FPY
↓ Menos paradas de máquina
↓ Reclamos de cliente por defeitos

***Long
Term***

↑ Rejeitos Internos
↑ Perda de mercado
↑ Necessidade de mão de obra
↑ Limitações com mix produtos

↓ Melhora no FPY
↓ Possibilidade de produção para menor gramagem
↓ Otimização da mão de obra
↓ Maior flexibilidade de produção

Medição


Histórico

Qual é o histórico do
FPY na SJP07?

Medição

Histórico

Histórico Time Series FPY – Ano Fiscal 2018

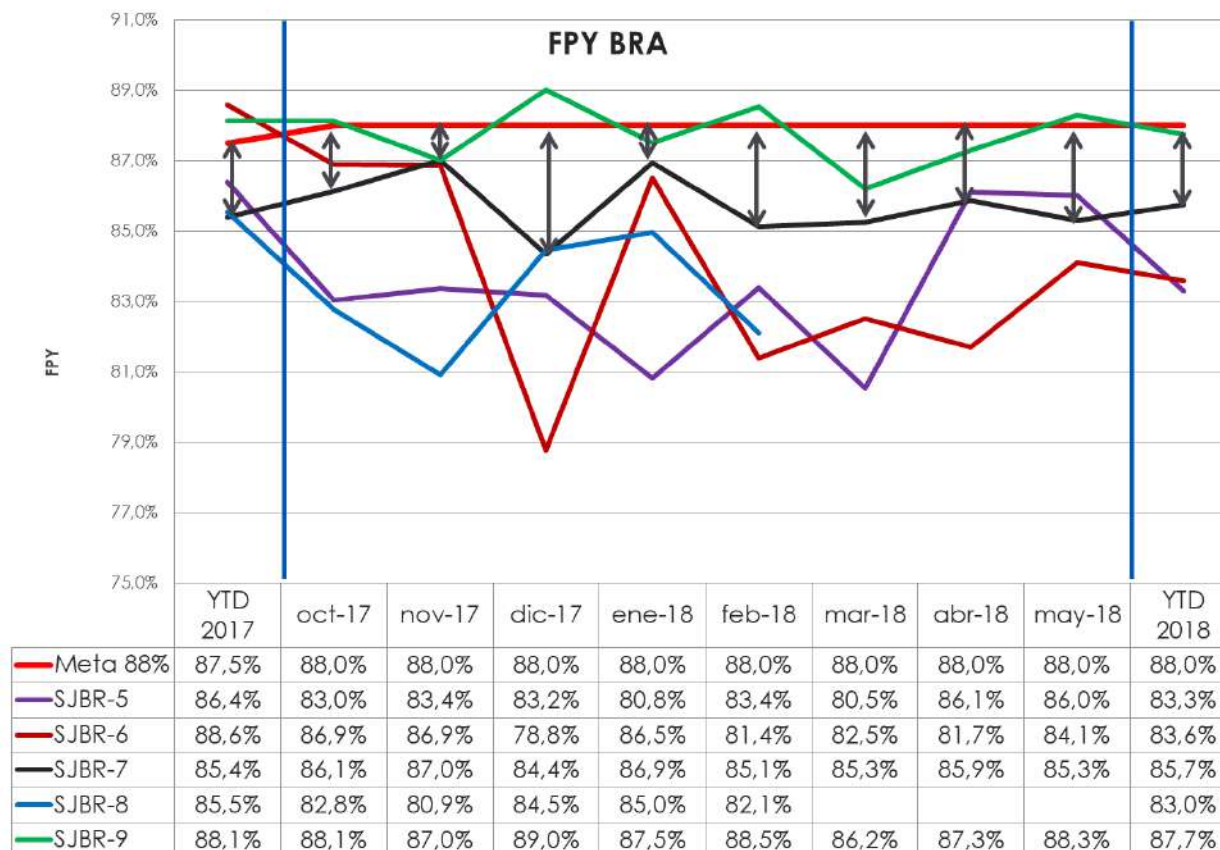

Baseline = 85%; Meta do FPY = 88%,

Medição


Histórico

Em 2018...


Histórico Acumulado de Perdas – Ano Fiscal 2018

- Durante a coleta de dados, observou-se inconsistência ao realizar a conciliação de dados do sistema SAP vs sistema QW – o **balanço de massa de perdas não fechava**


% FPY - Todas as linhas YTD

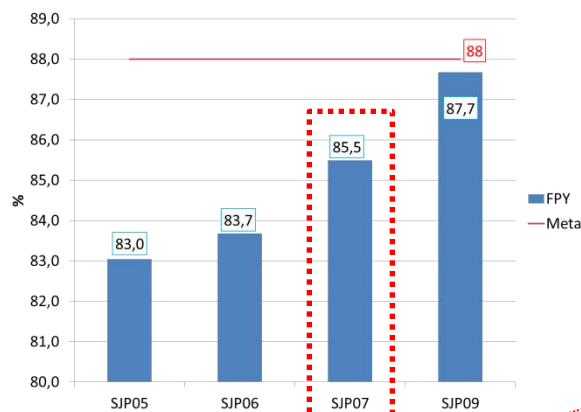

% Perdas de Processo - SJP07 YTD

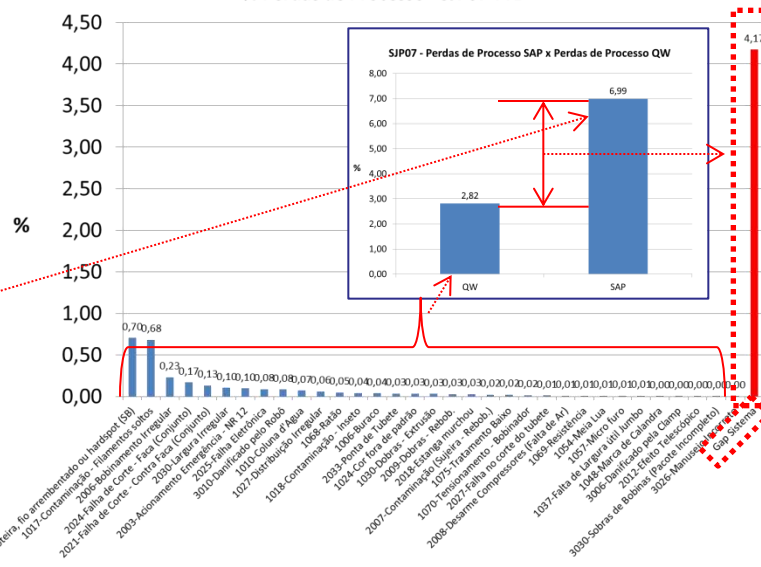

% Perdas Totais - SJP07 YTD

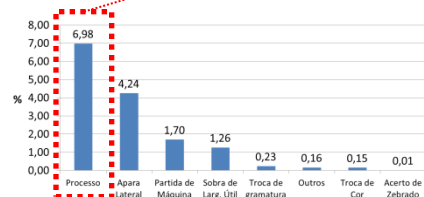

- Gap entre SAP e QW era maior que a própria soma das perdas
- Existem outras causas de perdas que não estão sendo categorizadas e possivelmente são tão importantes quanto (ou mais)

Inconsistência ao conciliar os dados SAP+QW

Medição

Before – Sistema de medição (MSA)

- 1º Desafio: Balanço de massa não fecha

• QW x SAP indicando valores distintos de perdas

“Perdas De Processo” = Qnt. Extr. Apont. – Q1 – Demais Categorias de Perdas

Balança de Jumbo

Balança de bobinas

Mapa de Produção - Resultados

Rosto Resumo Mês Turno Perdas Horas Paradas Detalhado Dia

Máquina	Descrição da Perda	Σ	Qtde. Perda	UMB	Σ	%Producao	Σ	Perc. Perda
SJP07	Apara Lateral		46.031,532	KG	1,6555			31,9307
	Sobra de Larg. Útil		8.846,876	KG	0,6947			0,1308
	Processo		71.300,731	KG	7,2111			49,4391
	Troca de gramatura		253,956	KG	0,0257			0,1762
	Troca de Cor		4.187,077	KG	0,4233			2,9044
	Partida de Máquina		11.336,694	KG	1,1466			7,8639
	Outros		2.204,006	KG	0,2229			1,5289
SJP07			144.160,872	KG	14,5800			100,0000
			144.160,872	KG	14,5800			100,0000

Necessário detalhar!

Calculado

Calculado

Perdas – demais categorias

Apontado

Apontado

Apontado


Outros tipos de setup

Oportunidade de reformulação do sistema de medição

Medição

Before – Sistema de medição (MSA)

- 2º Desafio: Sistema de medição com causas genéricas
 - Perdas de bobinas não eram apontadas como perdas de bobinas - estavam entre várias causas agrupadas na categoria “Perdas de Processo”
- Causas em comum, em categorias distintas (“Outros – Processo” e “Partida de Máquina”)
- Categorias genéricas / caixas pretas
 - “Outros - Processo”, “Outros – Setup”, “Outros-Bobinas QW”
- Sem metas / limites por categoria: onde atacar?
 - O que está alto / o que está baixo?
 - O que está sob controle / o que está fora

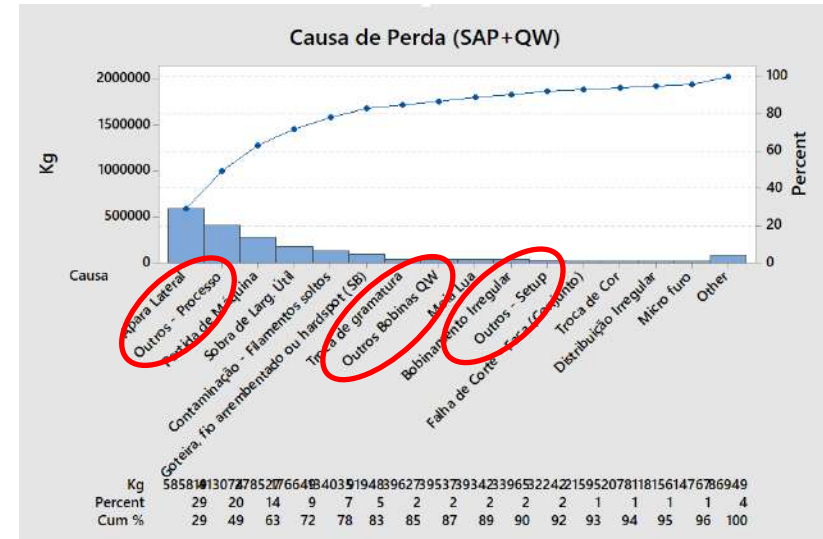


Moldeira	Descrição da Peça	Quantidade Perdida	Perda média diária	Percentual de Perda sobre a Produção	Percentual de Perda
SAP01	Alma Lateral	57221.04xKG	4.875	1.875	29.1801
SAP01	Sobra de Larg. Util	13803.674xKG	1.1861	7.3646	7.7120
SAP01	Processo	8020.881xKG	0.3166	0.1258	47.8824
SAP01	Troca de gramatura	3728.778xKG	0.1258	1.7591	3.8713
SAP01	Troca de Cor	1463.201xKG	0.1258	0.1258	9.8128
SAP01	Partida de Máquina	21033.86xKG	0.1273	0.1273	11.8834
SAP01	Outros	1488.872xKG	0.1273	0.1273	0.8590
SAP01		189325.49xKG	15.3825	15.3825	100.0000
SAP01		189325.49xKG	15.3825	15.3825	100.0000

Oportunidade de reformulação do sistema de medição

Medição

Before – Sistema de medição (MSA)

- 3º Desafio: Operação não conseguia identificar corretamente a perda
 - Gage R&R
 - Dados atributos/discretos
 - Round robin com expert
 - Prova contendo 10 defeitos, 3 posições cada

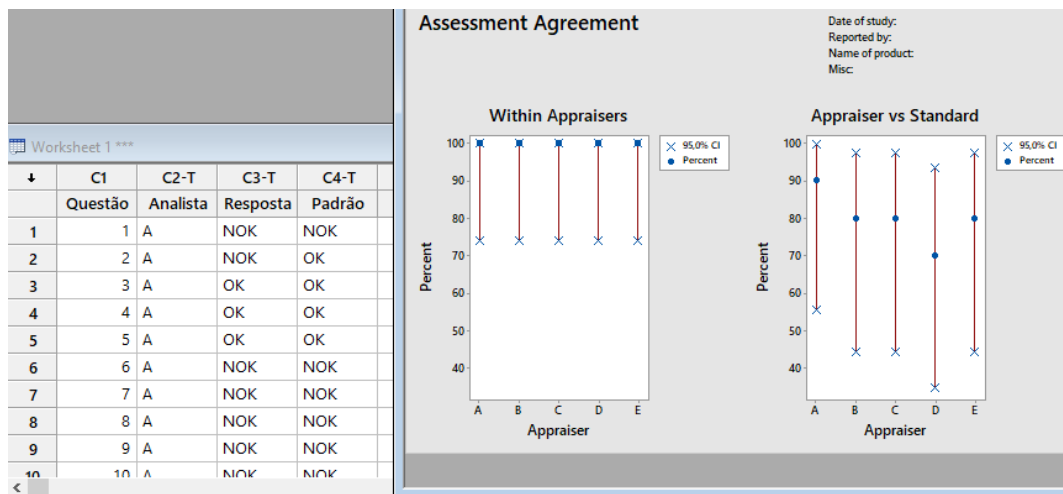

Verificação de repetibilidade e reprodutibilidade

Medição

Before – Sistema de medição (MSA)

- 3º Desafio: Operação não conseguia identificar corretamente a perda
 - Gage R&R
 - Dados atributos/discretos
 - Round robin com expert (padrão)
 - Prova contendo 10 defeitos
 - Medição do índice Kappa

Avaliação dos operadores

Within Appraisers					
Assessment Agreement					
Appraiser	# Inspected	# Matched	Percent	95% CI	
A	10	10	100,00	(74,11; 100,00)	
B	10	10	100,00	(74,11; 100,00)	
C	10	10	100,00	(74,11; 100,00)	
D	10	10	100,00	(74,11; 100,00)	
E	10	10	100,00	(74,11; 100,00)	
# Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.					
Fleiss' Kappa Statistics					
Appraiser	Response	Kappa	SE Kappa	Z	P(vs > 0)
A	NOK	1	0,316228	3,16228	0,0008
	OK	1	0,316228	3,16228	0,0008
B	NOK	1	0,316228	3,16228	0,0008
	OK	1	0,316228	3,16228	0,0008
C	NOK	1	0,316228	3,16228	0,0008
	OK	1	0,316228	3,16228	0,0008
D	NOK	1	0,316228	3,16228	0,0008
	OK	1	0,316228	3,16228	0,0008
E	NOK	1	0,316228	3,16228	0,0008
	OK	1	0,316228	3,16228	0,0008

Kappa = 1; sistema de medição aceitável

Avaliação operadores versus expert

All Appraisers vs Standard

Assessment Agreement

# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
10	5	50,00	(18,71; 81,29)

Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard

Fleiss' Kappa Statistics

Response	Kappa	SE Kappa	Z	P(vs > 0)
NOK	0,591499	0,1	5,91499	0,0000
OK	0,591499	0,1	5,91499	0,0000

Kappa < 0,8; sistema de medição inaceitável

Avaliação entre operadores

Between Appraisers

Assessment Agreement

# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
10	5	50,00	(18,71; 81,29)

Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

Fleiss' Kappa Statistics

Response	Kappa	SE Kappa	Z	P(vs > 0)
NOK	0,537037	0,0471405	11,3923	0,0000
OK	0,537037	0,0471405	11,3923	0,0000

Kappa < 0,8; sistema de medição inaceitável

Sistema de medição inaceitável

Medição

During – Sistema de medição (MSA)

Reformulação do Sistema

- Brainstorming para categorias essenciais, eliminando redundâncias

SAP+QW ANTES	Obs:	SAP+QW DEPOIS	Lista Final
3008 EX-Delaminação		3008 EX-Delaminação	EX-Delaminação
4026 RE-Falha de tensionamento		4026 RE-Falha de tensionamento	RE-Falha de tensão EX-Controle do Damp ou Empilhadeira
4100 RE-Falha Drive Contra-Fases		FE-Falha CP-Falha Operacional	CP-Falha Operacional EX-Defeito pelo Fubó
CP-Falha Operacional		EX-Acionamento Emergência - NR12	EX-Acionamento E EX-Manuseio Inseguro
EX-Acionamento Emergência - NR12		EX-Alongamento e Resistência	EX-Alongamento e EX-Sobras de Bobinas (Fator Incompleto)
EX-Alongamento		EX-Along	EX-Buraco
EX-Alongamento e Resistência		EX-Coluna d'Água	EX-Coluna d'Água
EX-Buraco		EX-Contaminação	EX-Contaminação
EX-Calentagem Irregular		EX-Along	EX-Cor fora de padrão
EX-Coluna d'Água		EX-Distribuição Irregular	EX-Distribuição Irregular
EX-Contaminação - Plásticos rosos		Contamin	EX-Dobras - Enrugado
EX-Contaminação - Insetos		Contamin	EX-Exstias
EX-Contaminação - Sulfossante		Contamin	EX-Faixa de zebra fora
EX-Cor fora de padrão		EX-Faixa de Largar e Jumbo	EX-Faixa de Largar
EX-Distribuição Irregular		EX-Goteira, fio amarrado ou handspot (SE)	EX-Goteira, fio amarrado
EX-Dobras - Enrugado		EX-Gramatura	EX-Gramatura
			EX-Exstias

- Registros físicos / try out antes da implementação das novas categorias no SAP

Dia	Hora	Jumbo	Letra	Limpeza de Jumbo	Sobra de estanga	Interrupção da tirada durante extrusão	Interrupção da tirada durante rebobinamento	Limpeza de máquina em produção	Fibras de melbloun
24/02/2019	03:20	1432507	B	20					
24/02/2019	05:30	1432118	A		70				
24/02/2019	06:00	1,43E+08	C-A	20					
24/02/2019	08:30	1433855	B	20					
24/02/2019	11:25	1433861	A	20					
24/02/2019	14:30	1433861	B	40					
24/02/2019	17:15	1433861	C	20					
24/02/2019	20:00	1433855	B		50				
24/02/2019	20:30	1433878	A	20					
24/02/2019	02:00	1433878	B	30					
24/02/2019	05:00	1433878	C	30					
24/02/2019	05:30	1433861	C		40				
25/02/2019	10:00	1433878	D	12					
25/02/2019	10:30	1433878	B		28				



- Solicitação para modificação do sistema de medição
 - Chamado YBC001 à TI no SAP

STATUS: 014138 Centro: 1009 Status: Concluída

Módulo: Planejamento e Controle de Pro. **Atividade:** Média

Key User: **Aprov Key User:** 26.07.2018 13:36:52

Gestor da Área: ZULLIAGAR **Aprovado GA em:** 25.07.2018 16:55:50

Solicitante: PEDROF **Criação:** 26.07.2018 16:56:07

E-mail: PedroFado@bernyplastics.com **Primeira ação:** 01.08.2018 16:56:07

Departamento: Excelência Operacional **Área:** 02 Produção

Assunto: Atualização Causas Perdas Processo SAP ZTP146

Descrição:

Solicita atualização e padronização das causas de perdas de processo do relatório em teste ZTPF147, de acordo com as causas levantadas na reunião com Márcio Maraschin, Adriano Stobbe e Pedro Prado. As causas do novo relatório de perdas serão as do Quality Windows com adição de categorias não presentes anteriormente: 3008 EX-Delaminação, 4026 RE-Falha de Tensionamento, 4030 RE-Falha Drive Contra-Fases, 9999 06-Falha Operacional.

Criação de novo sistema de medição

Medição

During – Sistema de medição (MSA)

Reformulação do Sistema

Pilar (Argentina)

- Benchmarking com Argentina e Colômbia

São José dos
Pinhais (Brasil)

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SAP - ZTPP 146											
Linha 0104											
1001	EX-Faixa Sial HR12	Estaleiro na Q01									
1004	EX-Massa de colado	Estaleiro na Q01									
1008	EX-Massa Coladora	Estaleiro na Q01									
1010	EX-Mal Coladora	Estaleiro na Q01									
1014	EX-Lateral Desfibrado	Estaleiro na Q01									
1024	EX-Extrusão	Estaleiro na Q01									
1028	EX-Rolão Filamento	Estaleiro na Q01									
1032	EX-Dobras	Estaleiro na Q01									
2005	EXSV-Galvnia	Estaleiro na Q01									
2010	EXSV-Beraca	Estaleiro na Q01									
2014	EXSV-Moia Lea	Estaleiro na Q01									
2016	EXSV-Fix Resistoralado	Estaleiro na Q01									
2022	EXSV-Distric Interagel	Estaleiro na Q01									
2026	EXSV-Ealoria	Estaleiro na Q01									
2030	EXSV-Contaminagão	Estaleiro na Q01									
2034	EXSV-Rolão	Estaleiro na Q01									
3002	CO-Gravadora	Estaleiro na Q01									
3004	CO-Misturadora	Estaleiro na Q01									
3006	CO-Hlice	Estaleiro na Q01									
3008	CO-Distribuição	Estaleiro na Q01									
3010	CO-Falta Tralam	Estaleiro na Q01									
3012	CO-Escurena Tralam	Estaleiro na Q01									
3016	CO-Colegagão	Estaleiro na Q01									
3018	CO-Desfibrado	Estaleiro na Q01									
3020	CO-Alagacore	Estaleiro na Q01									
4002	Rok-Faixa Sial HR12	Estaleiro na Q01									
4004	Rok-Faixa	Estaleiro na Q01									
4006	Rok-Corte Fava	Estaleiro na Q01									
4008	Rok-Corte Longeapal	Estaleiro na Q01									
4010	Rok-Estria Telasapal	Estaleiro na Q01									
4012	Rok-Ondagão	Estaleiro na Q01									
4014	Rok-Bolbica Interagel	Estaleiro na Q01									
4016	Rok-Polvo de Tabule	Estaleiro na Q01									
4018	Rok-Longeapal	Estaleiro na Q01									
4020	Rok-Faixa Rolto Fava	Estaleiro na Q01									
4022	Rok-Rolão	Estaleiro na Q01									
4024	Rok-Dobras	Estaleiro na Q01									
4026	Rok-Transcurente	Estaleiro na Q01									
4028	Rok-Tabule Corado	Estaleiro na Q01									
4030	Rok-Compagagão	Estaleiro na Q01									
4032	Rok-Exatagao Porcas	Estaleiro na Q01									
4034	Rok-Corte Fava Fava	Estaleiro na Q01									
4036	Rok-Faixa Equipam	Estaleiro na Q01									
4038	Rok-Dobras Driver	Estaleiro na Q01									
4040	Rok-Faixa de Longura	Estaleiro na Q01									
4042	Rok-Faixa Rolto Tab	Estaleiro na Q01									
4044	Rok-Sabre Dobras	Estaleiro na Q01									
4046	Rok-Sagital Interagel	Estaleiro na Q01									
4048	Rok-Tabule Desfibrado	Estaleiro na Q01									
5002	FC-Fava	Estaleiro na Q01									
5004	FC-Corte Fava	Estaleiro na Q01									
5006	FC-Macacore Hr	Estaleiro na Q01									
5008	FC-Rolão	Estaleiro na Q01									
5010	FC-Massa Colado Fava	Estaleiro na Q01									
5012	FC-Driver	Estaleiro na Q01									
5014	FC-Corte Colado Fava	Estaleiro na Q01									
6000	MIR-Exatagao Porcas	Estaleiro na Q01									
6002	MIR-Galvnia	Estaleiro na Q01									
6004	MIR-Rolão	Estaleiro na Q01									
6006	MIR-Beraca	Estaleiro na Q01									

Rechazos Línea 1					
Fecha	Motivo	KG	% Motivo	Prod Bruta	Observ
03jun	SUCIEDAD DE TELERA (FIBRAS)	323	0,810%	39508	
03jun	GOTEOS	46	0,116%	39508	
04jun	SUCIEDAD DE TELERA (FIBRAS)	434	1,405%	30891	
04jun	LATERAL SUCIO	167	0,541%	30891	
04jun	TUBO CORRIDO	158	0,511%	30891	
04jun	CUCHILLAS	135	0,437%	30891	
04jun	FALLA MECANICA	100	0,324%	30891	
04jun	GOTEOS	47	0,152%	30891	
04jun	FIN PRODUCCION	19	0,062%	30891	
05jun	SUCIEDAD DE TELERA (FIBRAS)	145	0,383%	37859	
05jun	FIN PRODUCCION	392	1,035%	37859	
05jun	FALLA MECANICA	175	0,462%	37859	
05jun	AROS DE COLOR	78	0,206%	37859	
05jun	CUCHILLAS	59	0,156%	37859	
05jun	CONTAMINACION	27	0,071%	37859	
05jun	GOTEOS	19	0,050%	37859	
06jun	-	0	0,000%	39865	
07jun	MALA DISTRIBUCION	332	1,021%	32505	
07jun	AROS DE COLOR	525	1,615%	32505	
07jun	CONTAMINACION	800	1,600%	32505	



REPORTE DIARIO DE PRODUCCION (CAP)

PRODUCCION BRUTA (KG)

PROCESO	1 TD	1 TM	2 TD	2 TM	3 TD	3 TM	T DIA	T MES
CALLINEA1	13.105	289.333	14.571	328.988	0	863.074	27.536	863.038
TOTAL	13.105	289.333	14.571	328.988	0	863.074	27.536	863.038

Q1-1 34.351 88.515 30.492 84.429 0.000 84.870 80.393 85.170

PRODUCCION POR MAQUINA (KG)

PROCESO	1 TD	1 TM	2 TD	2 TM	3 TD	3 TM	T DIA	T MES
---------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

CALLINEA1

26-11-2018

RECHAZOS (KG)

MOTIVO	1 TD	1 TM	2 TD	2 TM	3 TD	3 TM	T DIA	T MES
ALIMENTACION CENTRO DE CARTON	0	38	0	0	0	0	0	38
ANCHO	0	309	0	101	0	35	0	445
BONDEADO	0	0	0	0	0	529	0	529
GLIAS	0	619	0	372	0	0	0	1.290
COLOR	0	0	0	67	0	33	0	100
COLR COLAPSADO Y/O PEGADO	0	401	0	6	0	97	0	504
DESCARBE	0	701	0	2.279	0	1.541	0	4.521
DIFERENCIA ZONA FIBICA	0	247	0	496	0	982	0	1.699
ESCALONADO Y/O ANILLOS	0	1.561	0	0	0	392	0	1.544
FORMACION	0	2.015	0	2.439	0	142	0	4.596
GOTAS Y FILAMENTOS	0	2.857	19	1.946	0	2.410	18	7.265
HUECOS	15	2.054	25	1.220	0	2.240	40	5.465
LAGUNAS Y/O HALONES	0	409	0	632	0	694	0	2.295
MAL CORTE	0	308	0	804	0	272	0	1.464
MAL EMPALME	0	76	0	507	0	0	0	632
MATERIAL OBSOLETO	0	0	0	272	0	0	0	272
METRAJE	0	1.724	0	1.408	0	2.398	0	5.530
PRINGAS	0	401	0	0	0	594	0	1.095
SALIDA DE REPILES	0	405	0	410	0	1.390	0	1.995
ST - REWET	0	0	0	872	0	0	0	872
TELA RASGADA	0	0	0	0	0	38	0	38
TELA SALIDA	19	0	0	0	0	0	0	19
TELA SUCIA	0	1.709	0	2.147	0	1.500	0	5.456
TELESCOPEO	0	579	0	132	0	196	0	907
TOTAL	38	17.548	43	16.504	0	15.108	74	48.793

Medição

After – Sistema de medição

- “Perdas – Processo”
 - Agora é uma família de causas hierarquizadas, **Desperdícios**.
 - Eliminadas redundâncias
 - Sem genericidade - não há “Outros”

Tipos de Desperdícios

Código SAP	Motivo	Comentário
1	Troca de Gramatura	Apara gerada na transição de gramaturas.
2	Troca de Cor	Apara gerada na transição de cores.
5	Apara Lateral NT	Apara gerada pela soma do refil e SLU no corte.
6	Sobra de Larg. Útil	Bobinas geradas, por exemplo, da separação de material HFO e HFL (bobina de transição), conjugados numa mesma tirada (não é refil).
8	Acerto de Zebrado	Aparas geradas no processo de acerto de zebrado.
9	Borra	Apara gerada no processo de troca tela das extrusoras ou purgas nas trocas de ferramentas.
10	Arranque de máquina	Apara gerada no início da extrusão.
16	Fios	Apara gerada na fiação das cabines de extrusão.
17	Perda Bobinas	Bobinas perdidas por algum motivo, na extrusão ou no corte (deve ser apontada igualmente no QW).
3030	Limpeza Jumbo + Limpeza de Estanga	Aparas geradas na limpeza de jumbo durante retirada de amostra para Qualidade, por exemplo. Limpeza de estanga são as aparas geradas na sobra de estanga no final do rebobinamento (sem rompimento de tecido).
3031	Tirada Rompida EXT	Aparas geradas da interrupção da extrusão da metragem múltipla, por exemplo um pico de energia.
3032	Tirada Rompida REB	Aparas geradas da interrupção do rebobinamento, ou seja, sobranço que vai em gaiola do processo do rompimento da manta.
3035	Fibras MB	Fibras que são sopradas oriundas de máquina parada, onde os cabeçotes de meltblown ficam soprando.

SJP07 - Embalagem de Ordens de produção

Cliente: []
Material: 008001305001700026 NT 50g/m2 Hidrofóbico Branco 90mm
Esquema de Corte: 0206515
Ordem: 1442243

Normas de Embalagem: SJP07 - Gerção de Apara

Qtde... UN: 0,000
88,3... MM: 1,000 UN
1,421 KG: 1,421 UN
2,000 UN: 2,000 UN

Bobinas: Qtde por Embalagem: 14
Total: 675
Embaladas: 667
Pendentes: 8
Qtde Pacotes: 48

Esquema: 0206515
Ordem: 1442243
Material: []
Lote: []
Depósito: 1007
Motivo: []

Pesagem: Peso Líquido: 0
Tara: []
Peso Bruto: 0

Motivo do movimento 16 Entr...
Tipo de movimento 531

Motivo	Motivo movimento
0001	Troca de gramatura
0002	Troca de Cor
0005	Apara Lateral NT
0006	Sobra de Larg. Útil
0007	Acerto de Facas
0008	Acerto de Zebrado
0009	Borra
0010	Arranque de máquina
0016	Fios
0017	Perda Bobinas
3030	Limpe Jumbo + Estang
3031	Tirada Rompida EXT
3032	Tirada Rompida REB
3033	Limpe Maq em PRD
3034	Limpe Bobinas (SJP05)
3035	Fibras MB



Categorização de perdas mais hierarquizada

Medição

After – Sistema de medição

- **Perdas após a reformulação**

- Cálculo das perdas modificado, agora todas categorias são pesadas, com exceção de encolhimento do tecido (que é calculado com base no produto final) que também é nova categoria

Perdas = todas pesadas

Balança

Perdas no QW?

Perdas

SLU + Refile = pesado

Setup de cor = pesado

Fator de encolhimento = calculado

Setup de gramatura = pesado

Fios e borras = pesado

**Perda de bobina = NOVO!
(pesado)**

Limpeza/sobras = NOVO! (pesado)

Tirada Rompida EXT / REB = NOVO! (pesado)

Motivos mostrados pelo QW (60 diferentes), agora otimizados em 4 categorias e com Poka Yoke para apontamento obrigatório

Metragem que não virou bobina por ser amostra de laboratório ou região de instabilidade entre jumbos

Metragem que não virou bobina por falhas durante produção

Categorização correta de 100% das perdas


Medição

After – Sistema de medição

- **Limpeza/sobra:** metragem produzida para contemplar amostras para laboratório e regiões de instabilidade entre jumbos – nova categoria na família de Desperdícios
- **Tirada Rompida EXT e Tirada Rompida REB:** metragens perdidas por falhas durante produção, não chegaram a virar bobinas – nova categoria na família de Desperdícios

Exemplo: Pedido de 8 ordens com bobinas de 17500m – 4 jumbos de 35000m (técnico)

Jumbos	Comprimento
A	35000
B	35000
C	35100
D	36000

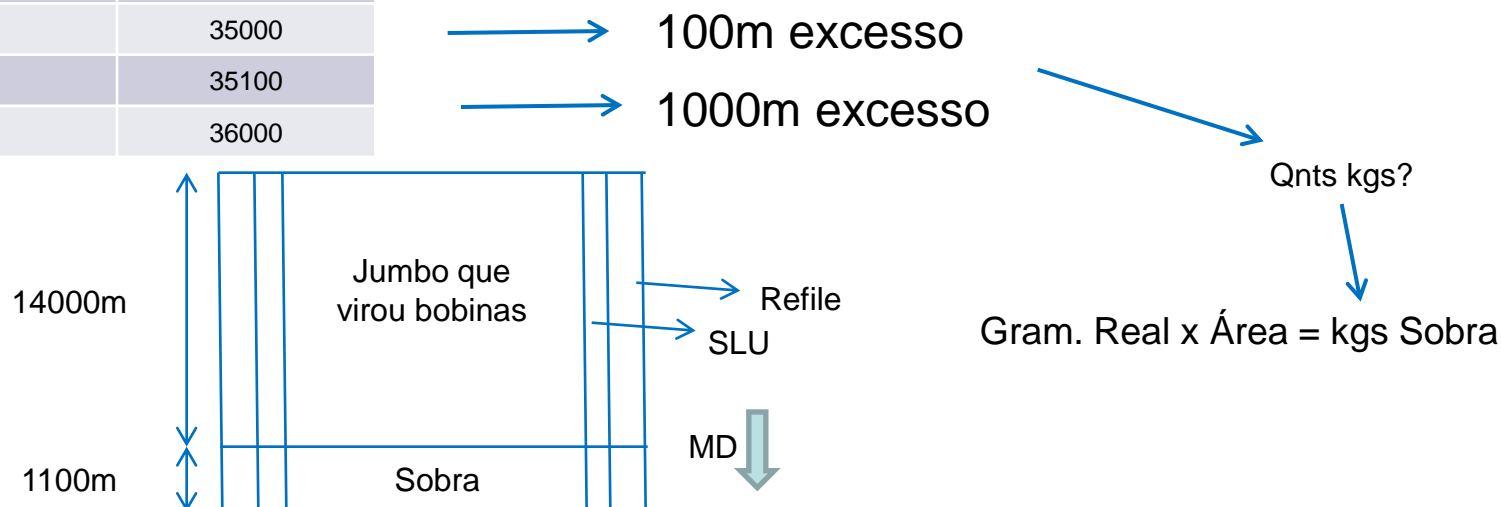

Categorização correta de 100% das perdas


Medição

After – Sistema de medição


• Perdas de Bobinas

- Agora tem uma categoria própria no SAP, dentro de Desperdícios
- Poka Yoke para evitar ausência de apontamento na ZTPP001
- Bobinas marcadas com defeito durante segregação no sistema de inspeção ISRA Vision saem com uma marca de X para operador do corte segregar
- Todas bobinas saem automaticamente do SAP com uma matricial, caso a bobina tenha defeito, operador realiza um “flag” na matricial antes da impressão, saindo como uma etiqueta de perda – categorização do tipo de Perda de Bobina é feito nesse momento
- Ordem não é fechada e carregada ao cliente enquanto todas as bobinas defeituosas não forem segregadas na ordem

ZTPP001

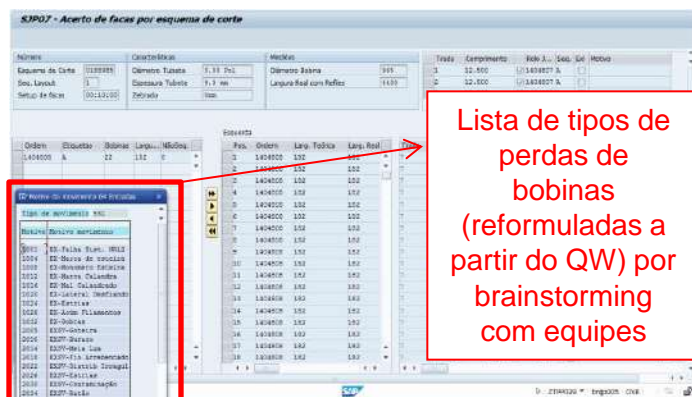

ZTPP001

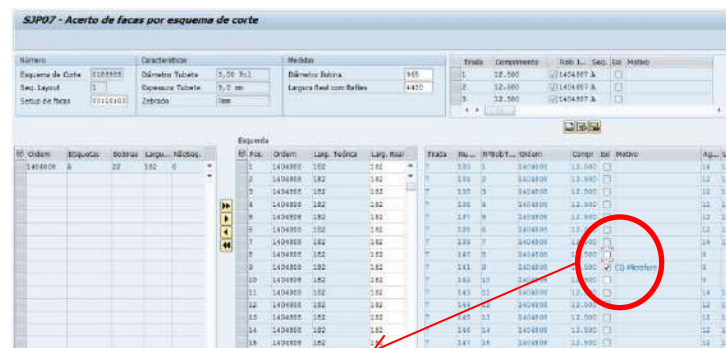

Categorização correta de 100% das perdas

Medição

After – Sistema de medição

• Perdas de Bobinas

- Criadas duas transações no SAP para atribuir o tipo de defeito e resumir as bobinas da ordem defeituosas
 - ZTPP146 – Rastreabilidade de matriciais
 - ZTPP147 – Relatório de Perdas por Sequencia de Rolo Jumbo

ZTPP146

Rastreabilidade de matriciais

Seq. Matricial	Ordem	Tratamento	Bobina	Matricial	Matricial do movimento	Apelido	Ordem comercial
1	1405931	1	1	1	1	1000005301	1
2			2	2	2	1000005301	1
3			3	3	3	1000005301	1
4			4	4	4	1000005301	1
5			5	5	5	1000005301	1
6			6	6	6	1000005301	1
7			7	7	7	1000005301	1
8			8	8	8	1000005301	1
9			9	9	9	1000005301	1
10			10	10	10	1000005301	1
11			11	11	11	1000005301	1
12			12	12	12	1000005301	1
13			13	13	13	1000005301	1
14			14	14	14	1000005301	1
15			15	15	15	1000005301	1
16			16	16	16	1000005301	1
17			17	17	17	1000005301	1
18			18	18	18	1000005301	1
19			19	19	19	1000005301	1
20			20	20	20	1000005301	1
21			21	21	21	1000005301	1
22			22	22	22	1000005301	1
23			23	23	23	1000005301	1
24			24	24	24	1000005301	1
25			25	25	25	1000005301	1
26			26	26	26	1000005301	1
27			27	27	27	1000005301	1
28			28	28	28	1000005301	1
29			29	29	29	1000005301	1
30			30	30	30	1000005301	1

Cada ordem tem as matriciais que viraram bobinas e as que viraram Perda de Bobinas com sua casa descrita

ZTPP147

Perdas máquina/rolo jumbo

Seq.	Status	Status RJ	Ordem	Data	Peso RJ	Qtd Emb	Refle	Sl	Perda de B	Perda de Bor	Stp Cor	Stp Gramat	Total
A	A	F	1405931		2.632,668	1.073,241	115,697	65,341	1.120,542	0,000	0,000	0,000	2.875,759
A	A	F	1405932		1.316,332	536,619	57,948	32,671	0,000	0,000	0,000	0,000	3.412,381
B	A	F	1405931		780,000	0,000	29,885	16,878	0,000	100,000	0,000	0,000	1.170,000
A	A	F	1405932		390,000	0,000	14,942	8,439	295,389	50,000	0,000	0,000	1.170,000
C	A	F		01.06.2018	1.020,000	810,978	44,827	25,317	77,058	0,000	0,000	0,000	209,022
A	A	F	1405934	11.06.2018	2.000,000	1.684,032	71,918	20,050	140,000	0,000	0,000	0,000	315,968
B	A	F			1.140,000	840,000	40,995	11,429	69,828	0,000	117,400	0,000	300,000
C	A	F			1.030,000	840,000	37,038	10,326	68,094	0,000	0,000	0,000	190,000

Resumo diário e por ordem das Perdas de Bobinas

Categorização correta de 100% das perdas

Medição

After – Sistema de medição

- **Perdas de Bobinas**
 - Validação: comparação semanal QW x SAP

Soma de Nr. Bobinas	Rótulo		
Rótulos de Linha	1416082	1416086	14161
1006-Buraco			
1017-Contaminação - Filamentos soltos	2	1	
1018-Contaminação - Inseto			
1027-Distribuição Irregular			
1030-Dobras - Extrusão			
1039-Goteira, fio arrembentado ou hardspot (SB)			
1054-Meia Lua			
1070-Tensionamento - Bobinador			
2006-Bobinamento Irregular		1	
2007-Contaminação (Sujeira - Rebob.)	3		
2009-Dobras - Rebob.			
2012-Efeito Telescópico			
2018-Estanga murchou	21		
2024-Falha de Corte - Faca (Conjunto)		1	
2027-Falha no corte do tubete	8		
2030-Largura Irregular	1		
2033-Ponta de Tubete			
3010-Danificado pelo Robô	5		
3030-Sobras de Bobinas (Pacote Incompleto)			
Total Geral	40	2	
ada apos voltar da manutencao			

Contagem de Bobina	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	1416082	1416086	141609
1004 - EX-Marca de esteira			
1020 - EX-Lateral Desfiando			
1028 - EX-Acúm Filamentos			1
1032 - EX-Dobras			
2005 - EXSV-Goteira			
2010 - EXSV-Buraco			
2014 - EXSV-Meia Lua			
2018 - EXSV-Fio Arrembentado			
2022 - EXSV-Distrib Irregul			1
2030 - EXSV-Contaminação		12	
2034 - EXSV-Ratão			
4004 - Reb-Faca			1
4006 - Reb-Contra Faca			
4008 - Reb-Corte Irregular			1
4010 - Reb-Efeito Telescópi		1	
4012 - Reb-Ondulação		20	
4016 - Reb-Ponta de Tubete			
4018 - Reb-Larg Irregular		1	
4026 - Reb-Tensionamento			
4032 - Reb-Estanga Murchou			
4034 - Reb-Contra Faca Trav			
4036 - Reb-Falha Equipam			
4040 - Reb-Falha de Largura			
4044 - Reb-Sobra Bobinas		2	
4046 - Reb-Sujeira/Inseto		5	
4048 - Reb-Tubete Deslocado		7	
5002 - FC-Faca			
6000 - MIR-Estanga Murchou			
6000 - Cutas			
Total Geral		48	4

Ajustes finos e acompanhamento

Medição

After – Sistema de medição

- **Perdas de Bobinas**
 - Validação: comparação semanal QW x SAP

Ordem: 1416112

Núm. Jumbo: 1416111

Rastreabilidade de matriciais

Esq.	Seq.	Layout	Ordem	Trada	Bobina	MP	BobTrad	CE	TMV	Medida do movimento	Agp	Bobina	Unid. comercial	Compr.	Rolo Jumbo	Se
0194378	1	1416112	1	27	27								21.000,000	1416111	A	
				28	28								21.000,000	1416111	A	
				29	29								21.000,000	1416111	A	
				30	30								21.000,000	1416111	A	
				31	31								21.000,000	1416111	A	
				32	32								21.000,000	1416111	A	
				33	33								21.000,000	1416111	A	
				34	34								21.000,000	1416111	A	
				35	35								21.000,000	1416111	A	
				36	36								21.000,000	1416111	A	
				37	37								21.000,000	1416111	A	
				38	38								21.000,000	1416111	A	
				39	39								21.000,000	1416111	A	
				40	40								21.000,000	1416111	A	
				41	41								21.000,000	1416111	A	
				42	42								21.000,000	1416111	A	
				43	43								21.000,000	1416111	A	
				44	44								21.000,000	1416111	A	
				45	45								21.000,000	1416111	A	
				46	46								21.000,000	1416111	A	
				47	47								21.000,000	1416111	A	
				48	48								21.000,000	1416111	A	
				49	49								21.000,000	1416111	A	
				50	50								21.000,000	1416111	A	
				51	51								21.000,000	1416111	A	
				52	52								21.000,000	1416111	A	
				53	53								21.000,000	1416111	A	
				54	54								21.000,000	1416111	A	
				55	55								21.000,000	1416111	A	
				56	56								21.000,000	1416111	A	
				57	57								21.000,000	1416111	A	
				58	58								21.000,000	1416111	A	
				59	59								21.000,000	1416111	A	
				60	60								21.000,000	1416111	A	
				61	61								21.000,000	1416111	A	
				62	62								21.000,000	1416111	A	
				63	63								21.000,000	1416111	A	
				64	64								21.000,000	1416111	A	
				65	65								21.000,000	1416111	A	
				66	66								21.000,000	1416111	A	
				67	67								21.000,000	1416111	A	
				68	68								21.000,000	1416111	A	
				69	69								21.000,000	1416111	A	
				70	70								21.000,000	1416111	A	
				71	71								21.000,000	1416111	A	
				72	72								21.000,000	1416111	A	
				73	73								21.000,000	1416111	A	
				74	74								21.000,000	1416111	A	
				75	75								21.000,000	1416111	A	
				76	76								21.000,000	1416111	A	
				77	77								21.000,000	1416111	A	
				78	78								21.000,000	1416111	A	
				79	79								21.000,000	1416111	A	
				80	80								21.000,000	1416111	A	
				81	81								21.000,000	1416111	A	
				82	82								21.000,000	1416111	A	
				83	83								21.000,000	1416111	A	
				84	84								21.000,000	1416111	A	
				85	85								21.000,000	1416111	A	
				86	86								21.000,000	1416111	A	
				87	87								21.000,000	1416111	A	
				88	88								21.000,000	1416111	A	
				89	89								21.000,000	1416111	A	
				90	90								21.000,000	1416111	A	
				91	91								21.000,000	1416111	A	
				92	92								21.000,000	1416111	A	
				93	93								21.000,000	1416111	A	
				94	94								21.000,000	1416111	A	
				95	95								21.000,000	1416111	A	
				96	96								21.000,000	1416111	A	
				97	97								21.000,000	1416111	A	
				98	98								21.000,000	1416111	A	
				99	99								21.000,000	1416111	A	
				100	100								21.000,000	1416111	A	

Date	Time	Numero do Jumbo	Letra do Jumbo	Gramatura	Largura	Metragem	Defeito	Nr. Bobinas	Peso perda	rv
YYYY-MM-DD	HH:MM:SS	v6	v7	v8	v9	v10	v11	v12	v13	r14
2018-07-21	12:54:08	1416150	B	10	137	24000	1017-Contaminação - Filamentos soltos	4	131,52	S.
2018-07-21	12:54:33	1416150	C	10	137	24000	1017-Contaminação - Filamentos soltos	2	65,76	S.
2018-07-21	20:24:00	1416111	A	10	130	21000	1017-Contaminação - Filamentos soltos	3	81,90	S.
2018-07-21	20:25:10	1416111	A	10	130	21000	3010-Danificado pelo Robô	1	27,30	C.

Date	Time	Largura	Metragem	Defeito	Nr. Bobinas	Peso perda	Observações
YYYY-MM-DD	HH:MM:SS	v9	v10	v11	v12	v13	v14
2018-07-21	12:54:08	137	24000	1017-Contaminação - Filamentos soltos	4	131,52	SEGREGADO PELO ISRA
2018-07-21	12:54:33	137	24000	1017-Contaminação - Filamentos soltos	2	65,76	SEGREGADO PELO ISRA
2018-07-21	20:24:00	130	21000	1017-Contaminação - Filamentos soltos	3	81,90	SEGREGADO PELO ISRA CONTAMINACAO
2018-07-21	20:25:10	130	21000	3010-Danificado pelo Robô	1	27,30	COLISAO ROBO

Correção de anomalias nos testes

Medição

After – Sistema de medição

- Treinamento e book de defeitos**

- A fim de validar o sistema de medição, os operadores foram submetidos a treinamentos com book de defeitos desenvolvido pela planta e com ajuda de outros sites

Berry

Critério de Aceitação (Contaminação diversos)

Padrão BOK

Padrão OK

O que fazer?	Como fazer?	Porque fazer?
Embalar corretamente os materiais sem risco de soltar disco de papelão	Utilizando embaladeira e posicionando corretamente o disco de papelão	Evitar contaminação por sujeira no material devido a ausência de papelão

FORMACIÓN DE ZONA CLARA
Área donde deficiente distribución de fibras.

CAUSA

- Defecto de la banda transportadora.
- Gotas o suciedades pegadas en la banda.
- Aceite impregnado en la banda.
- Gotas de monomero que caen en la banda.

SOLUCION

- hacer limpieza de la banda con hidrolavadora
- Retiro de gotas de la banda con maquina en paro.
- Reparación de la banda.

DIMENSIONAL

Su tamaño es variable dependiendo del tamaño de la gota o la suciedad que halla en la banda y puede ser detectado por el cognex.

IMPACTO CLIENTE

- Migración de adhesivos genera de capas.
- La tela se puede reventar por bajas resistencias.
- Y la banda se bloquea con pulpa generando defectos en el producto final.
- Altos resultados strike through
- Revet
- 4-Escapes de líquidos.

		MAJOR DEFECT OR REJECT (Severity 3)		MINOR DEFECT OR ALARM (Severity 2)		VARIATION (Severity 1)		
Defect Name (Class)	Definition	Global standard Maximum Width (mm)	Global Standard Maximum Length (mm)	Global Standard Maximum area (mm²)	Global Standard Maximum area (mm²)	Global Standard Maximum area (mm²)	Picture as shown in the	
Polymer drip (Hard Spot)	Accumulation of melted polymer that couldn't be stretch and cold down until a fiber. It could be cause by polymer flow issues or broken filaments at the quenching chamber.	N/A	N/A	≥ 20	≥ 10 But < 20	≥ 5 But < 10		
It is a small piece of polymer or fiber with issues								

Revalidação do sistema de medição

Medição

After – Sistema de medição

- **Novo Gage R&R**

- A fim de validar o sistema de medição, os operadores foram submetidos a treinamentos com book de defeitos desenvolvido pela planta e com ajuda de outros sites
- Sistema revalidado

Avaliação operadores versus expert

All Appraisers vs Standard

Assessment Agreement

# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
10	9	90,00	(55,50; 99,75)

Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard.

Fleiss' Kappa Statistics

Response	Kappa	SE Kappa	Z	P(vs > 0)
NOK	0,959596	0,141421	6,78537	0,0000
OK	0,959596	0,141421	6,78537	0,0000

Kappa = 0,95; sistema de medição aceitável

Avaliação entre operadores

Between Appraisers

Assessment Agreement

# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
10	9	90,00	(55,50; 99,75)

Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

Fleiss' Kappa Statistics

Response	Kappa	SE Kappa	Z	P(vs > 0)
NOK	0,917898	0,1	9,17898	0,0000
OK	0,917898	0,1	9,17898	0,0000

Kendall's Coefficient of Concordance


Only one or two distinct values in assessments and standards. Kendall's coefficients not computed.

Kappa = 0,92; sistema de medição aceitável

Revalidação do sistema de medição

Medição

After – Sistema de medição

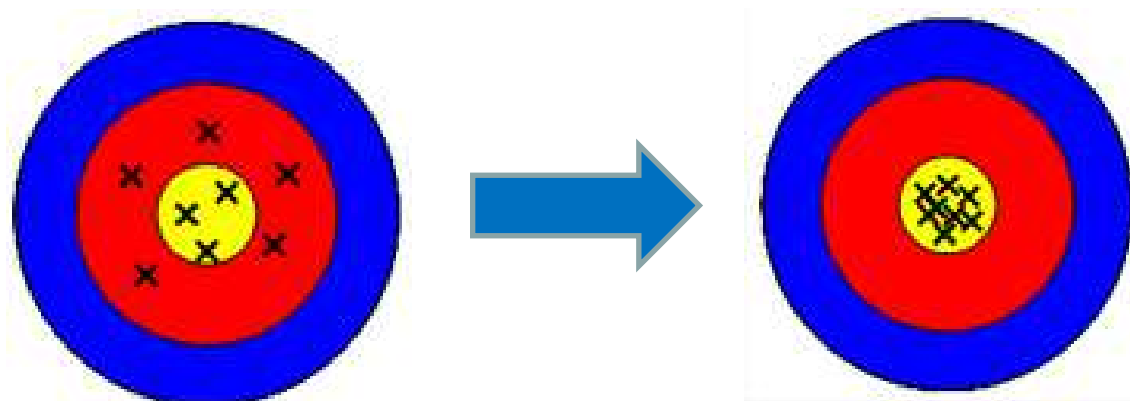


Sistema de medição revalidado.
Como ficaram as classificações de perdas?

Medição

After – Sistema de medição

FIRST PASS YIELD **Big Y**

Perdas de produção

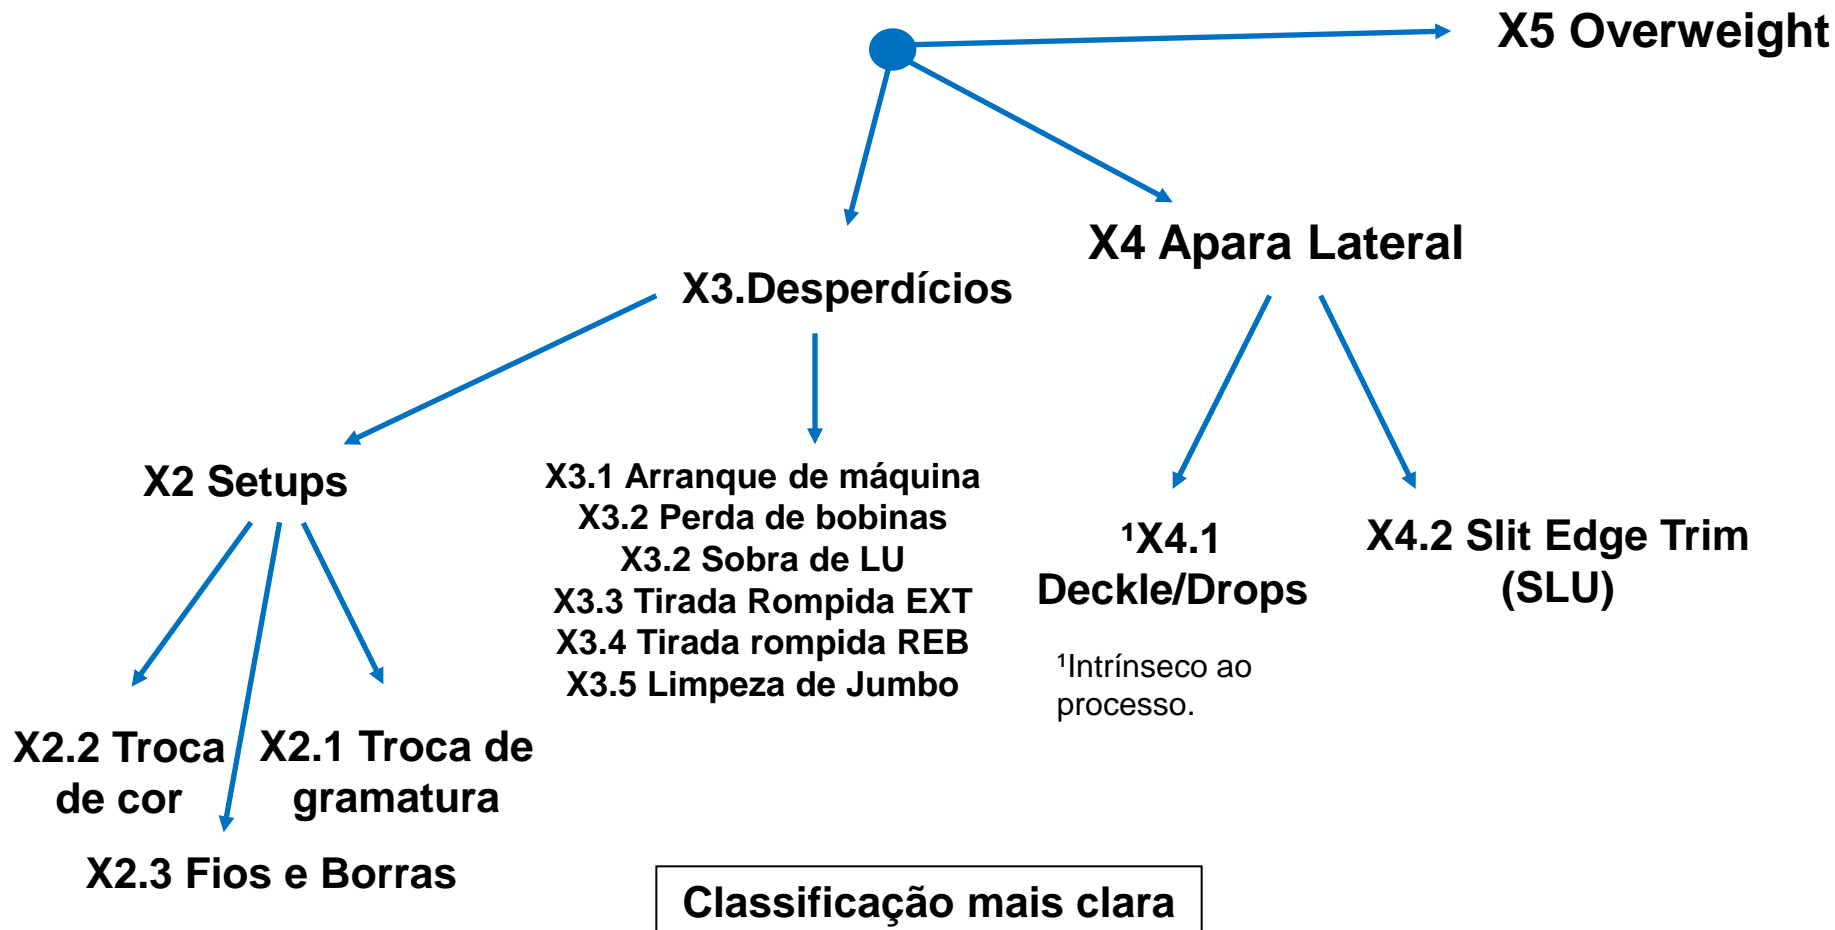


Medição

After – Sistema de medição

FIRST PASS YIELD



Quais seriam então os maiores ofensores de FPY para atacarmos, considerando a abrangência desejada para o projeto?

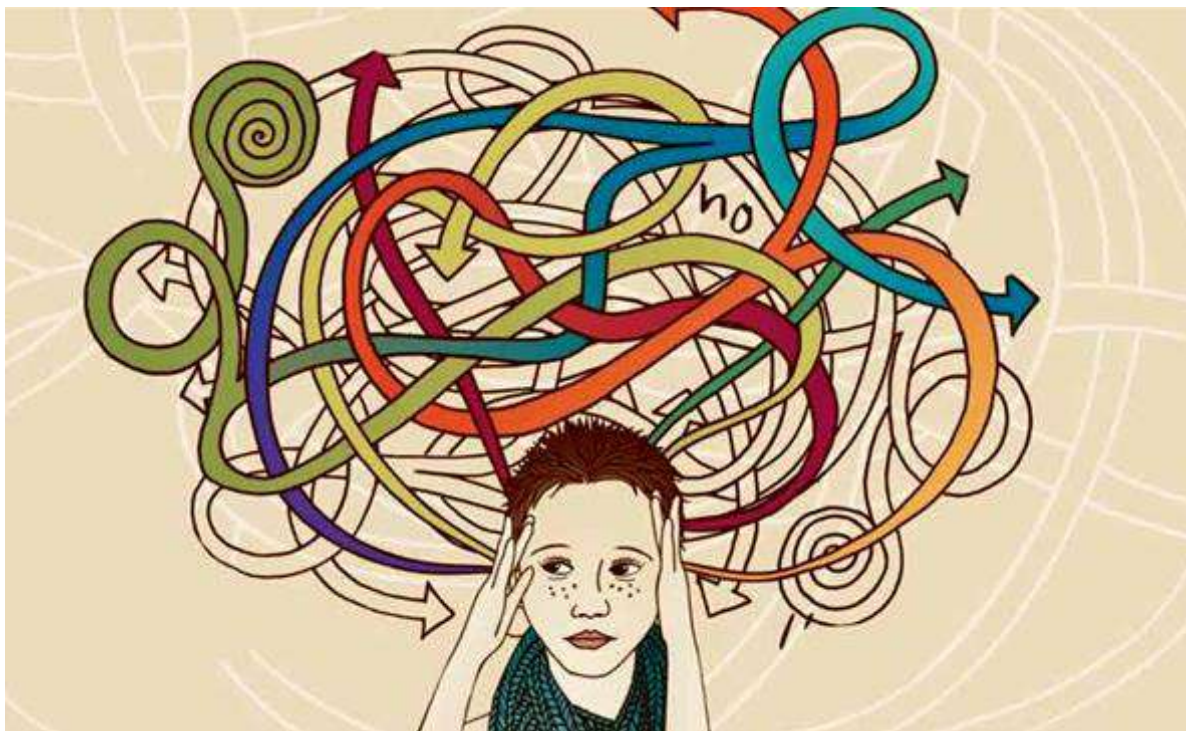

Medição

After – Sistema de medição

- Por quê mencionamos os CTQs em amarelo nos primeiros slides?
 - Pareto de perdas agora está claro

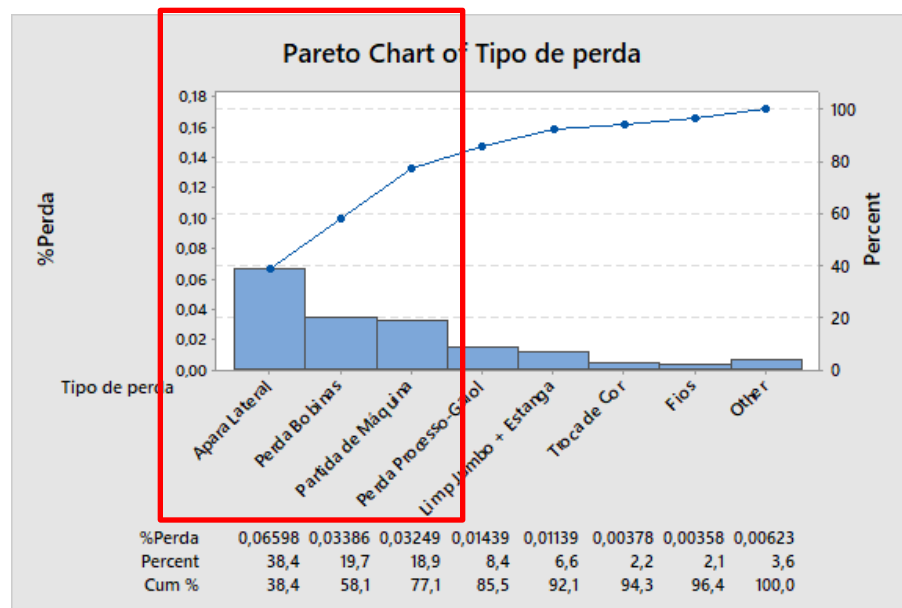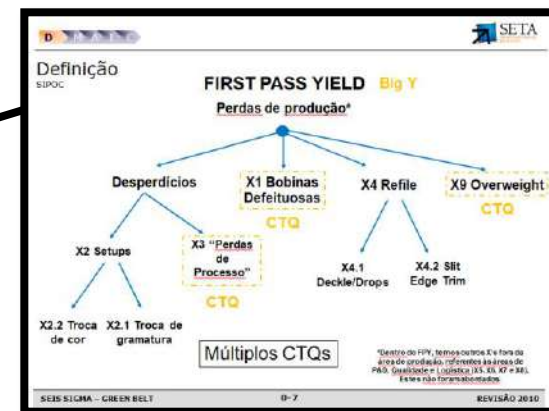

Top 3 de perdas totais:

1º: Apara Lateral: PCP (fora do escopo)

2º: **Perda de Bobinas: Processo/Produção**

3º: **Partida/Arranque de Máquina: Processo/Produção**


OBS.: Overweight é um multiplicador direto no FPY e sem padronização registrada.

Top 3 de perdas definidos

Medição

After – Sistema de medição

- CTQ: Perdas de bobinas
- Contaminação por Filamentos
 - 20% do total de Bobinas!

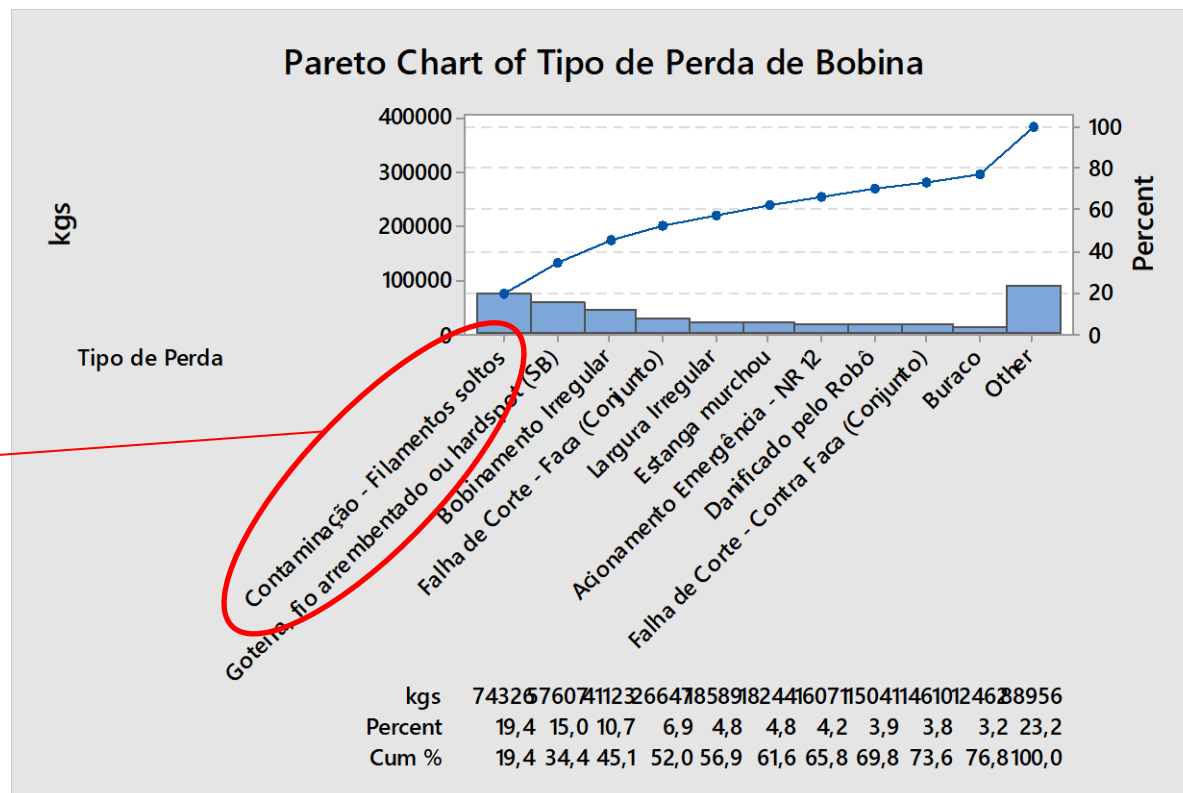


Contaminação por filamentos = Principal Ofensor

Medição

After – Sistema de medição

- CTQ: Arranque de máquina
- LIMPM: arranques gerados por paradas para limpeza de máquina são o maior ofensor
 - 25% do total de arranques!

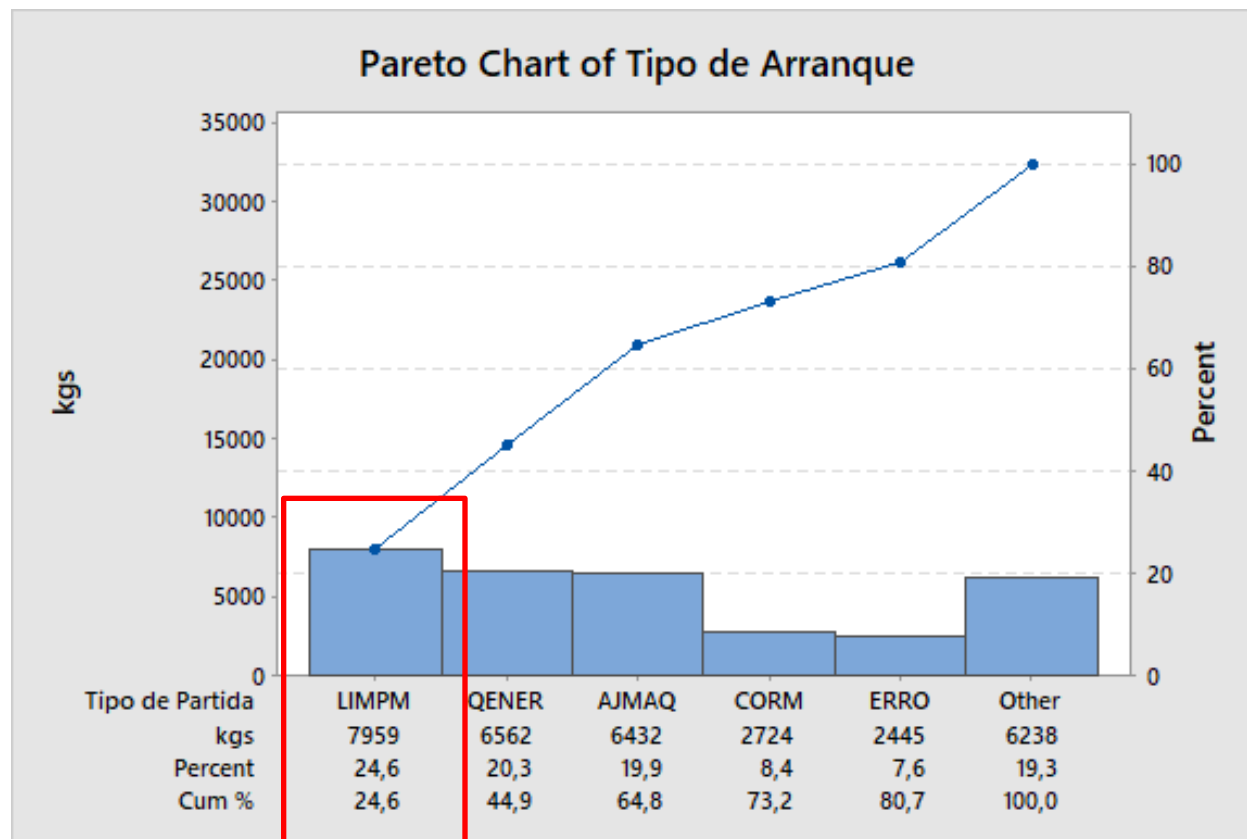


Limpeza de máquina = Principal Ofensor

Medição

After – Sistema de medição

- Overweight 2019: por material
 - Valor mínimo possível: 10% menor que a gramatura nominal

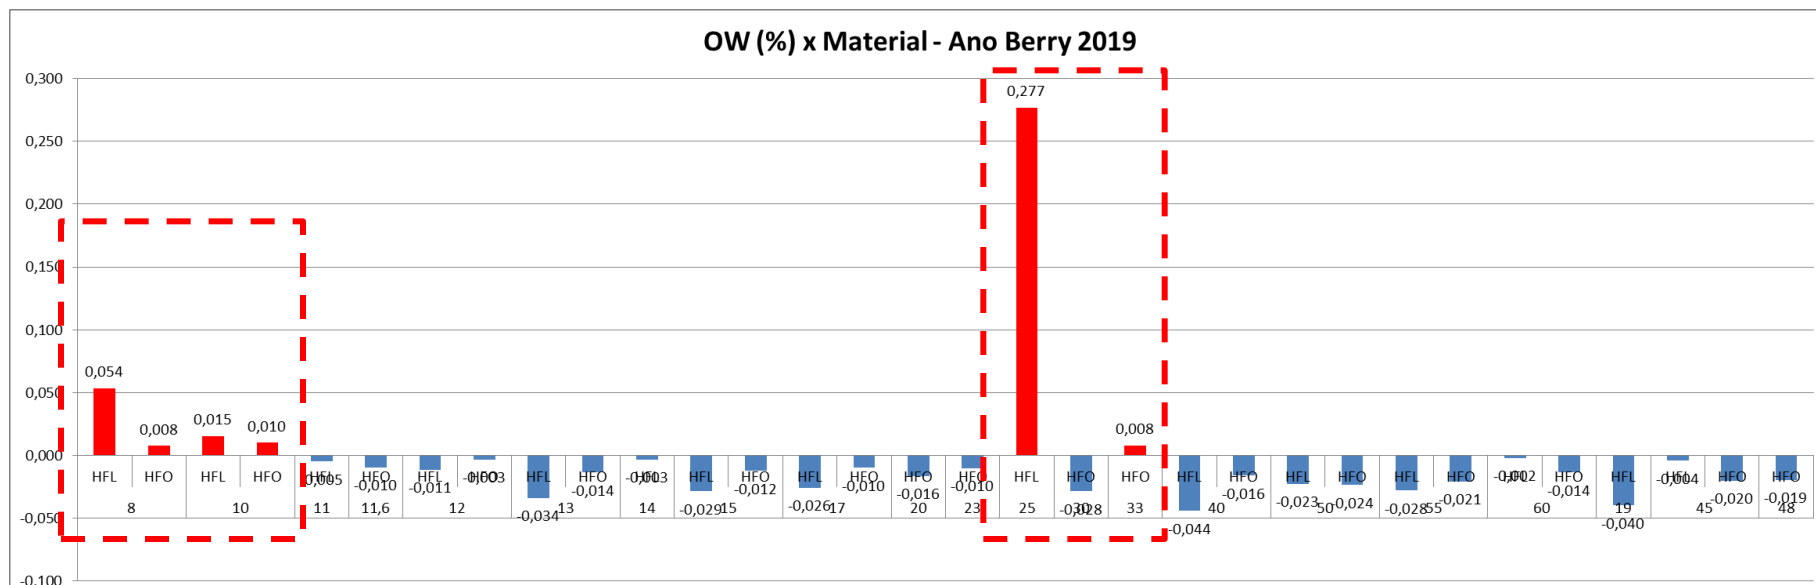

- Overweight dos materiais 8gsm e 10gsm são os maiores ofensores de OW, infelizmente possuem restrição de tecnologia da máquina
- Materiais 25gsm e 33gsm foram materiais de teste de desenvolvimento pontuais
- Gramaturas acima de 10gsm possuem mais folga, poderiam ser melhor trabalhados para atingir 1,5%

Overweight pouco padronizado

 
Medição

After – Sistema de medição

• CTQ: Overweight

- Perda invisível no processo, que entra diretamente no valor de FPY (1% OW = 1% FPY)
- Pouco padronizado
- Set points de gramatura
- Quick Wins atrelados!

80 produtos distintos

Elaborada tabela guia para set point de gramatura beneficiando o OW, dentro da especificação

Média de gramatura para OW ideal por produto.	
Gramatura	Média de gramatura real CQ
8	7,5
10	9,5
11	10,5
12	11,5
13	12,5
15	14,5
17	16,5
19	18,5
20	19,5
22	21,5
25	24,5
28	27,5
30	29,5
33	32,5
35	34,1
40	39,1
45	44,1
46	47,5
50	49,1
55	54,1
60	59,1

Em caso de desvios em testes de coluna e resistências ajustar gramatura mantendo média 0,3 gramas abaixo do target da especificação, em tais situações informar supervisor de tecnologia ou engenheiro de processos.

Usar sempre SOWMS HFO P&G Martindale; por possuir Martindale/Coluna d'água, utilizar 12,7gsm



OW = Quick Win

Medição

After – Sistema de medição




Portanto os CTQs estão determinados.

Medição

After – Sistema de medição

FIRST PASS YIELD **Big Y**

Perdas de produção


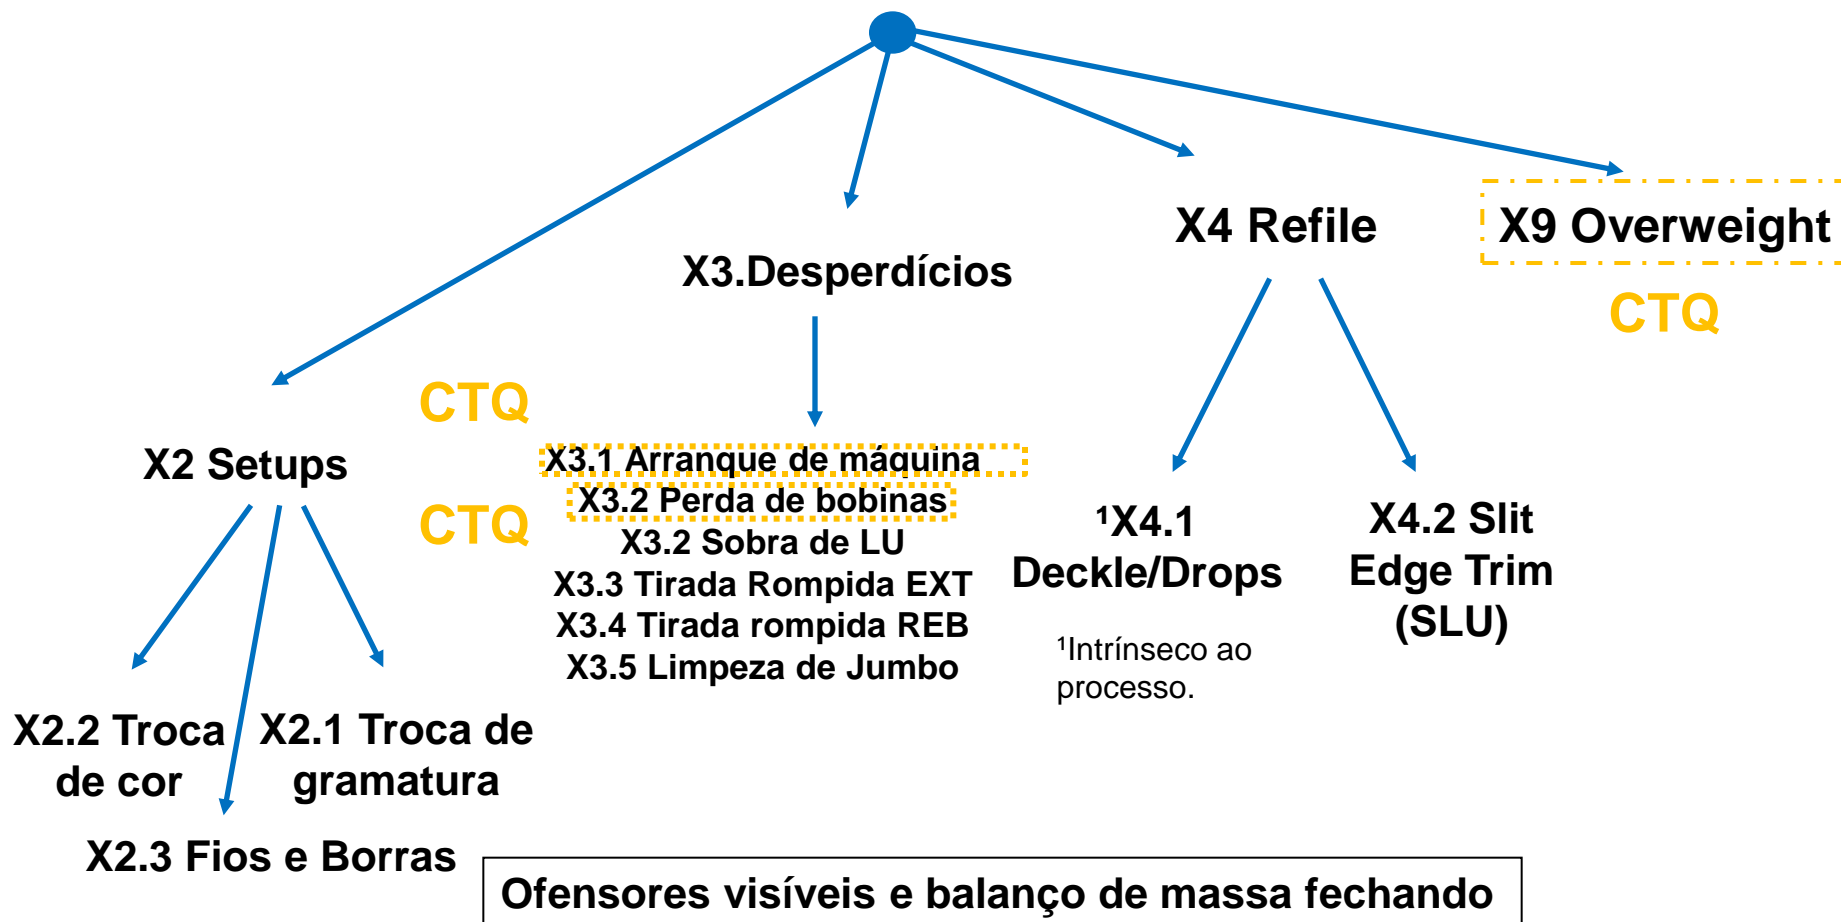


Medição

Baseline

FPY em 2019

- Em 2019 foi realizada a reformulação do sistema de medição, em retrospectiva dos problemas observados em 2018. Observando a tendência de 2019...
 - Média: 85,1%

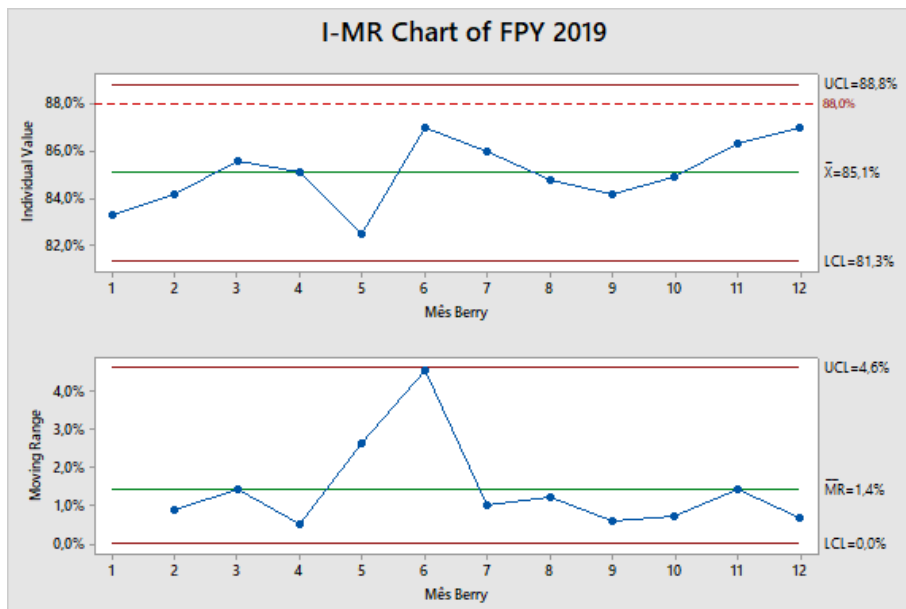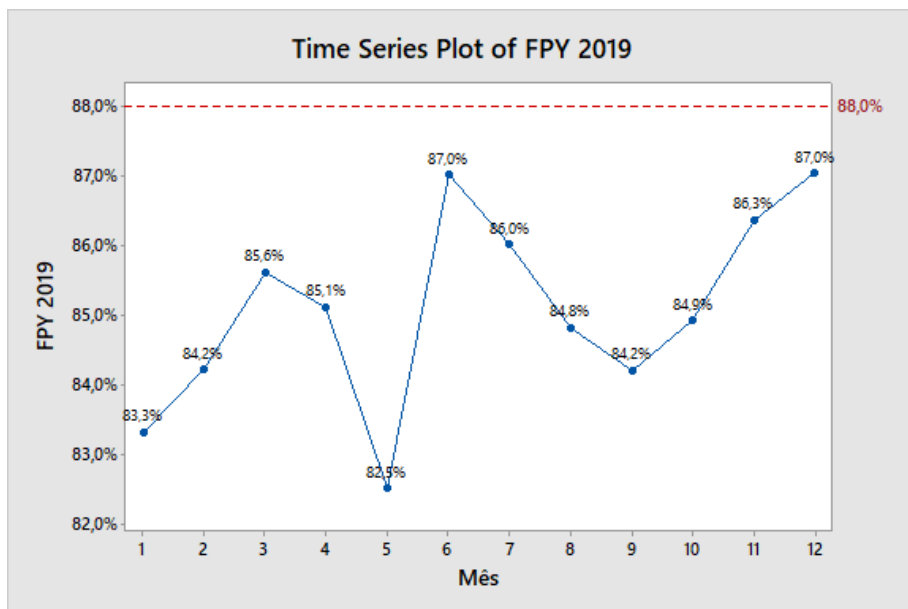


SJP07 não havia alcançado a meta de FPY 88% em nenhum mês de 2019

Medição

Baseline

%Filamentos em 2019

- Média: 0,68% do total extrusado

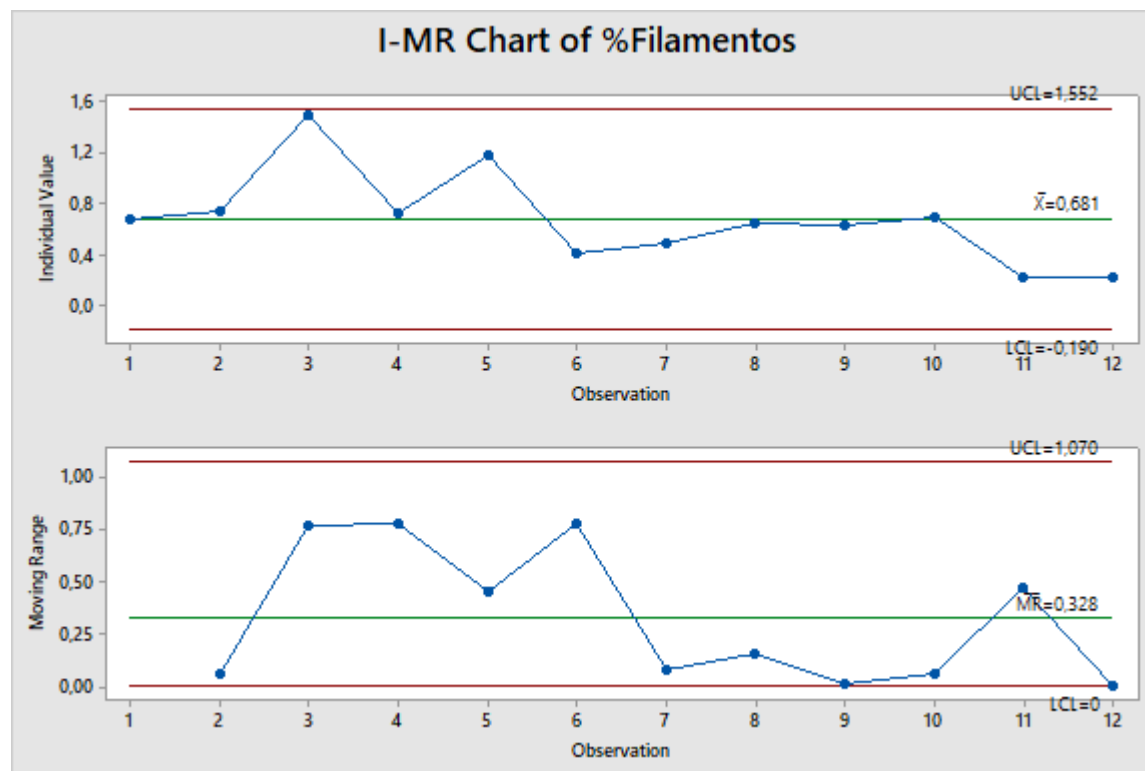


SJP07 não havia alcançado a meta de FPY 88% em nenhum mês de 2019

Medição

Baseline

%Arranques por LIMPM em 2019

- Média: 0,5% do total extrusado

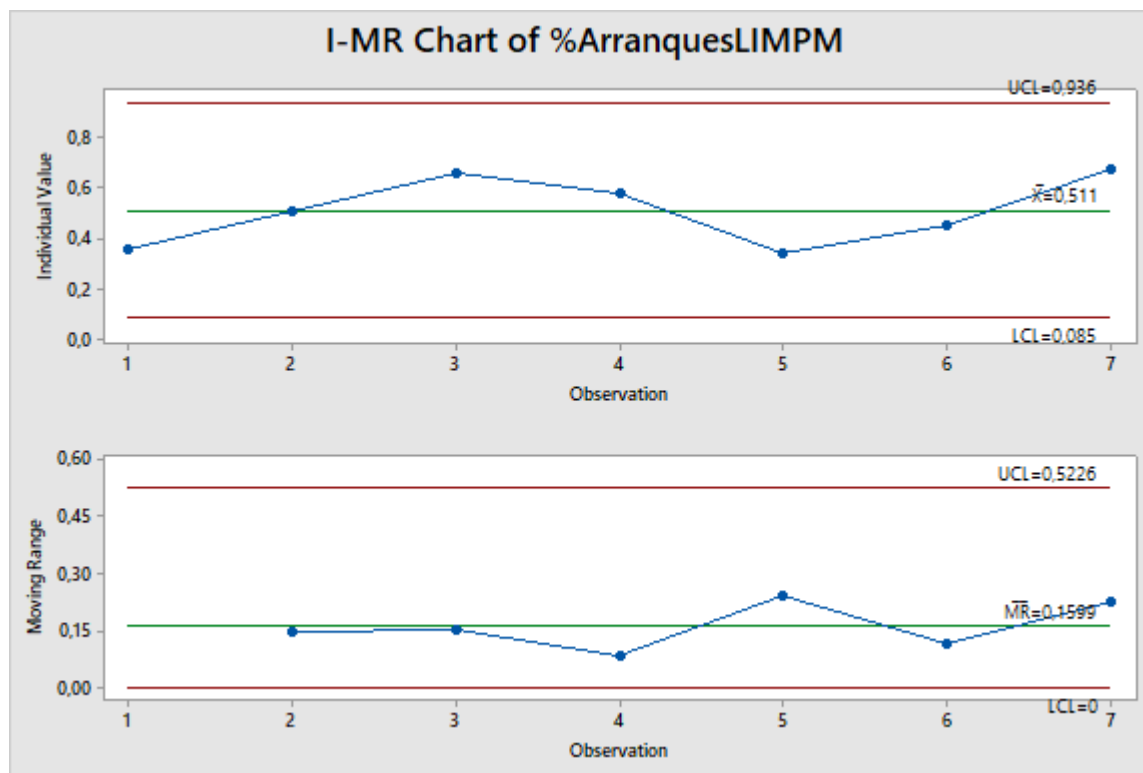

SJP07 não havia alcançado a meta de FPY 88% em nenhum mês de 2019


Medição

Baseline


OW em 2019

- Evolução do OW ao longo de 2019: tendência de queda? Por quê?
 - Média: -0,6%

Time Series Plot of OW 2019

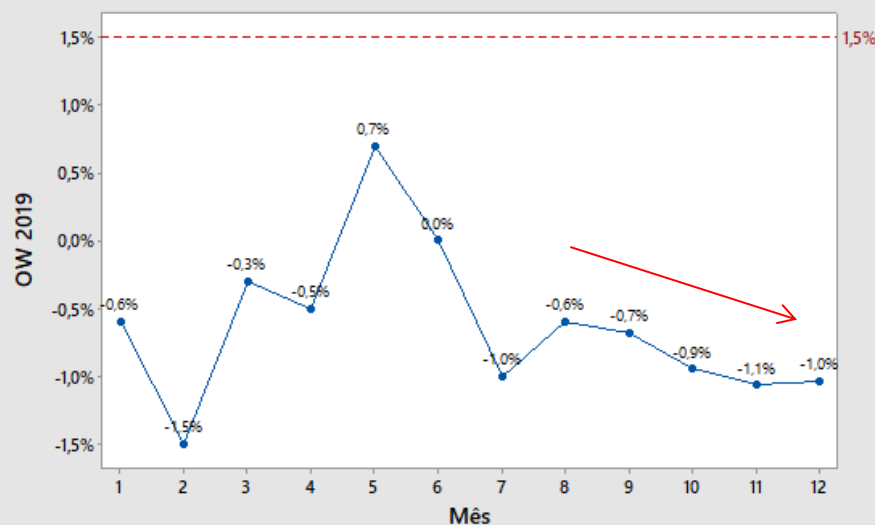

I-MR Chart of OW 2019


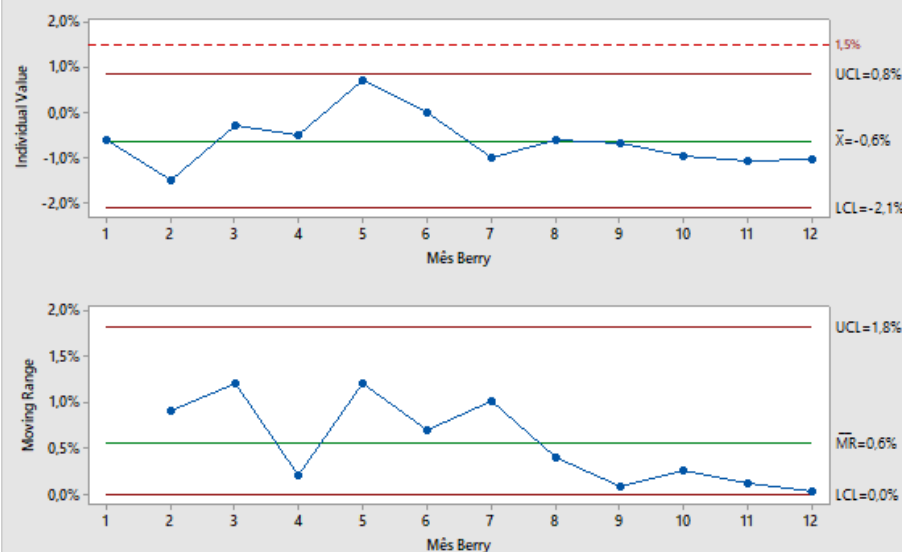


SJP07 não havia alcançado a meta de OW 88% em nenhum mês de 2019

Medição

Estatísticas Básicas

Estatísticas básicas do processo

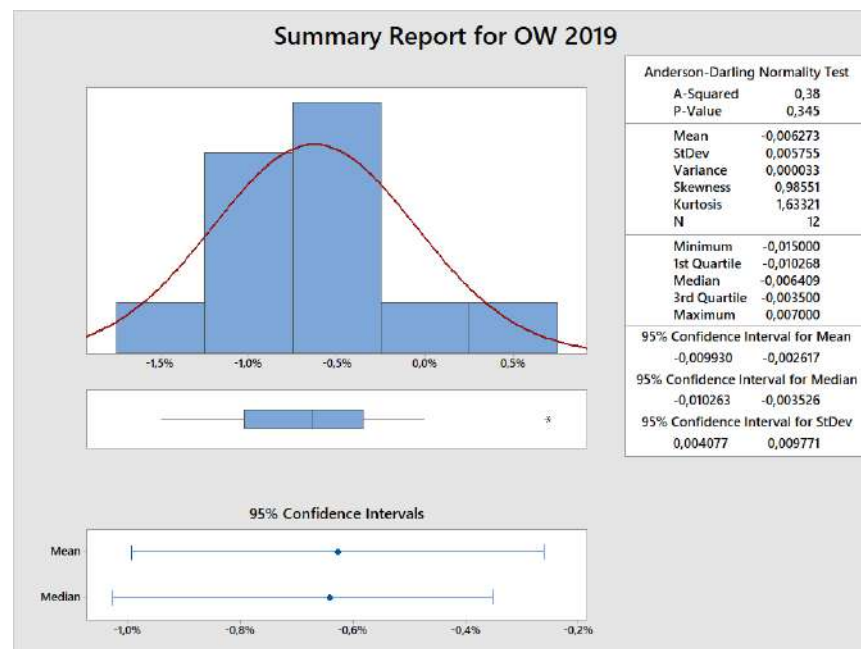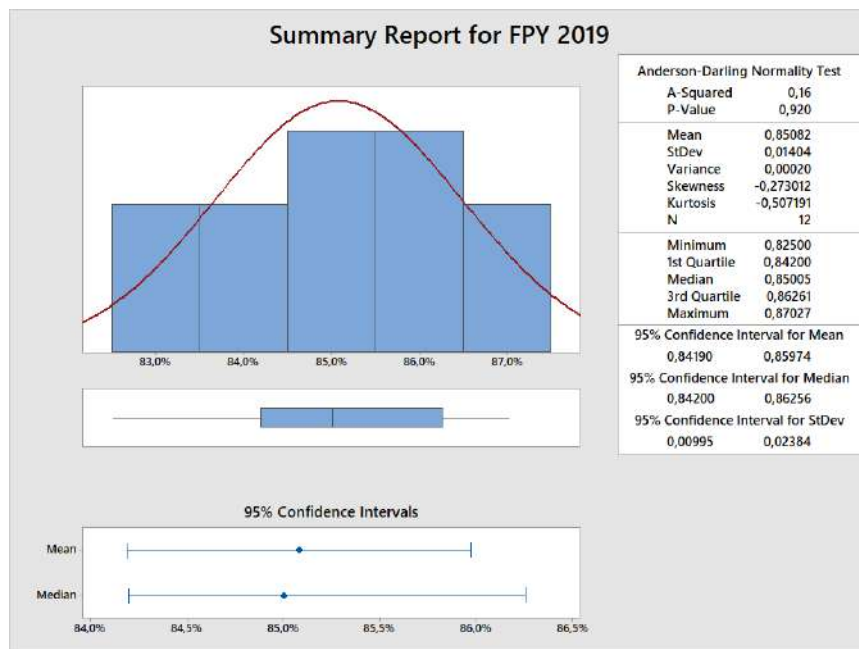


“ Mensagem Principal do Slide “

Medição

Capabilidade do Processo

Capabilidade do processo - FPY

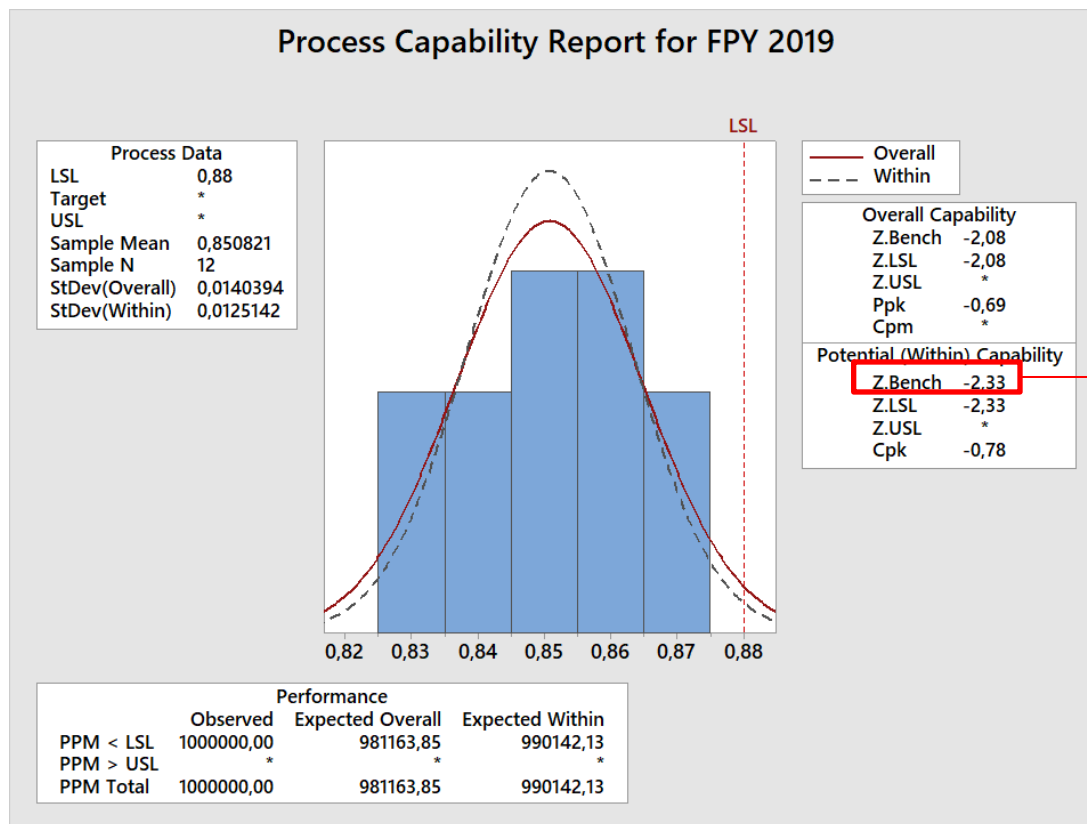


$$\begin{aligned} & -2,33 + 1,5 = \\ & \sigma = -0,83 \end{aligned}$$

KPI não atingiu meta em nenhum mês, baixa capacidade

Medição

Capabilidade do Processo

Capabilidade do processo - OW

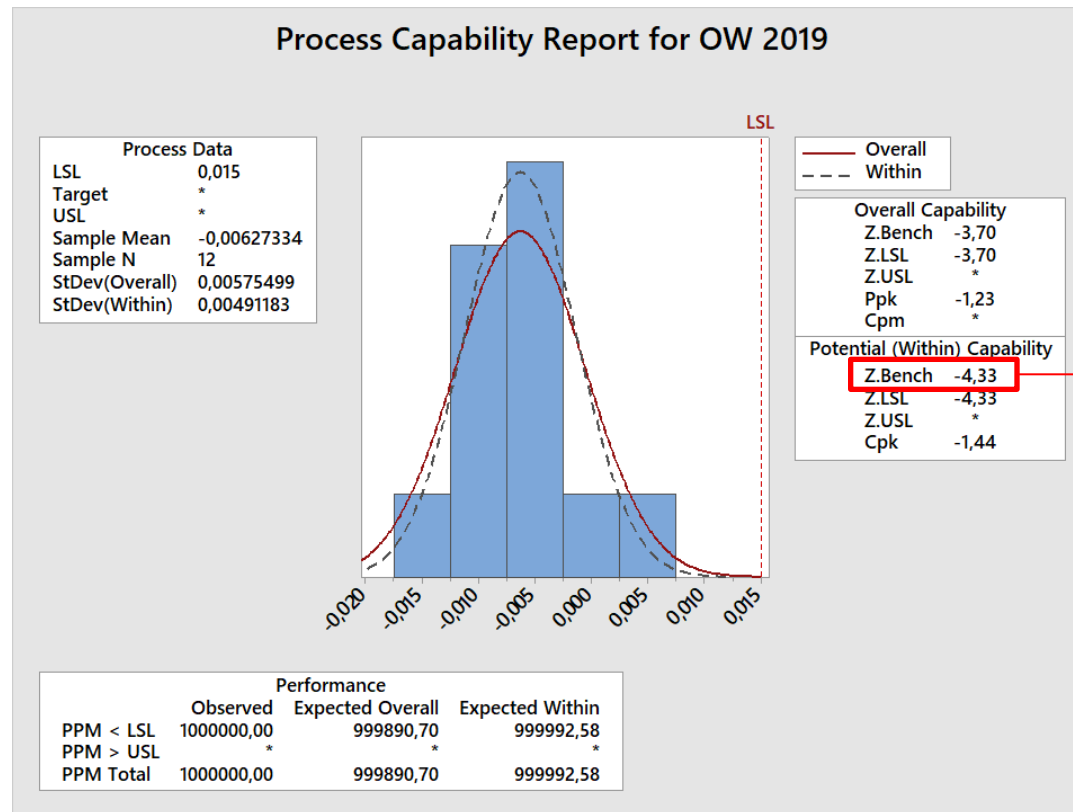


$$-4,33 + 1,5 = \sigma = -2,83$$

KPI não atingiu meta em nenhum mês, baixa capacidade

Medição

Espinha de Peixe

Quais são as causas da incidência tão grande de arranque de máquina por limpeza de máquina e contaminação por filamentos?

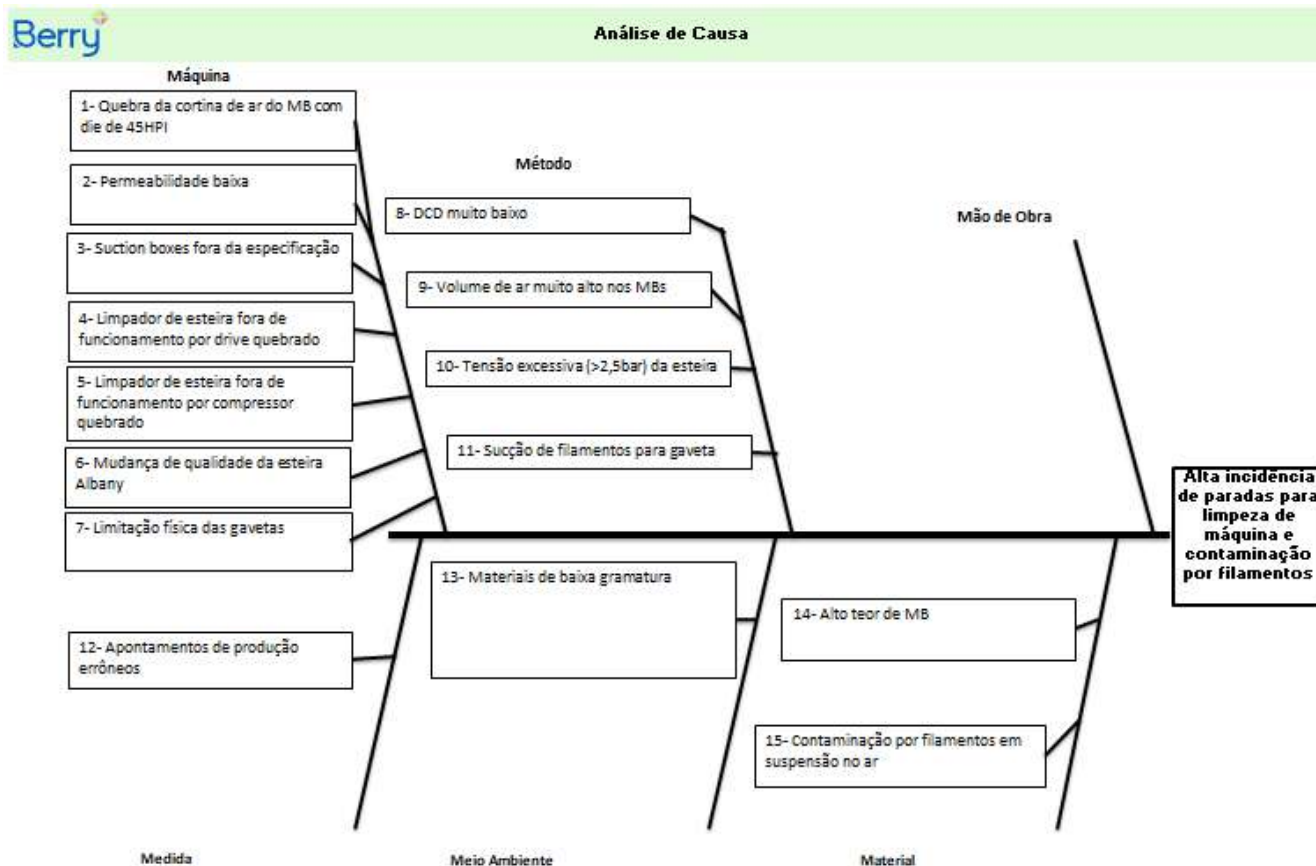

Investigação das possíveis causas

Medição

Espinha de Peixe

5 Por quês

Análise Detalhada	Descrição Causa 1	Descrição Causa 2	Descrição Causa 3	Descrição Causa 4
1º Porquê	Set up das air knives desregulado	Trama da esteira desgastadas	Laterais tapadas fora do projeto original	Quebra mecânica do drive do soprador
2º Porquê	Mudança de die de 35 para 45HPI	Uso prolongado	Bloqueio para permitir produção de gramaturas menores	
3º Porquê	Desbalanço entre set up e HPIs	Sem padrão de troca, somente com avarias que impossibilitavam seu uso (rasgos).		
4º Porquê				
5º Porquê				
	Descrição Causa 5	Descrição Causa 6	Descrição Causa 7	Descrição Causa 8
1º Porquê	Quebra mecânica do compressor do limpador	Mudança de padrão pela linha do fornecedor de esteiras (EUA)	Máquina projetada para gramaturas maiores que 10gsm	Proximidade alta com a esteira poderia gerar aumento de fibras
2º Porquê			Projeto antigo	
3º Porquê				
4º Porquê				
5º Porquê				

Investigação das possíveis causas

Medição

Espinha de Peixe


5 Por quês

	Descrição Causa 9	Descrição Causa 10	Descrição Causa 11	Descrição Causa 12
1º Porquê	Expulsão das fibras presentes no tecido para o ambiente	Esteira desgastada	Alta sucção	Erro de classificação no sistema
2º Porquê				
3º Porquê				
4º Porquê				
5º Porquê				
	Descrição Causa 13	Descrição Causa 14	Descrição Causa 15	
1º Porquê	Maior sensibilidade a defeitos	Quantidade de fibras finas maior	Tubulação de sucção auxiliar devolve o ar succionado para o ambiente	
2º Porquê	Alta sucção para manter especificação	Necessário devido a BOM	Layout antigo de máquina	
3º Porquê				
4º Porquê				
5º Porquê				

Investigação das possíveis causas

Medição

Matriz de Esforço e Impacto

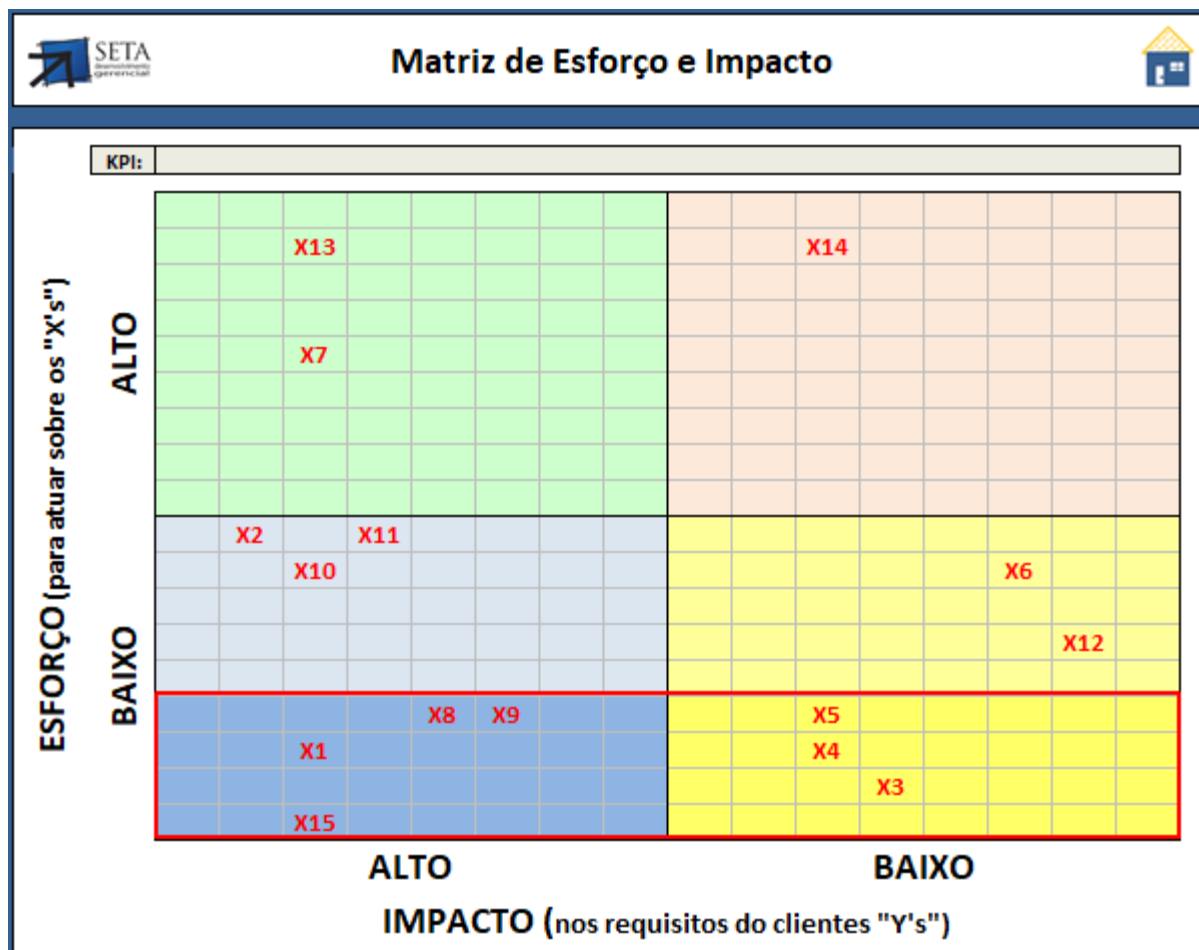

Há Xs de fácil execução e outros nem tanto

Análise


Identificação dos X's Vitais

Quais análises
quantitativas podemos
fazer?

Análise

Identificação dos X's Vitais

Relação: Arranque para LIMPM x Tecnologia

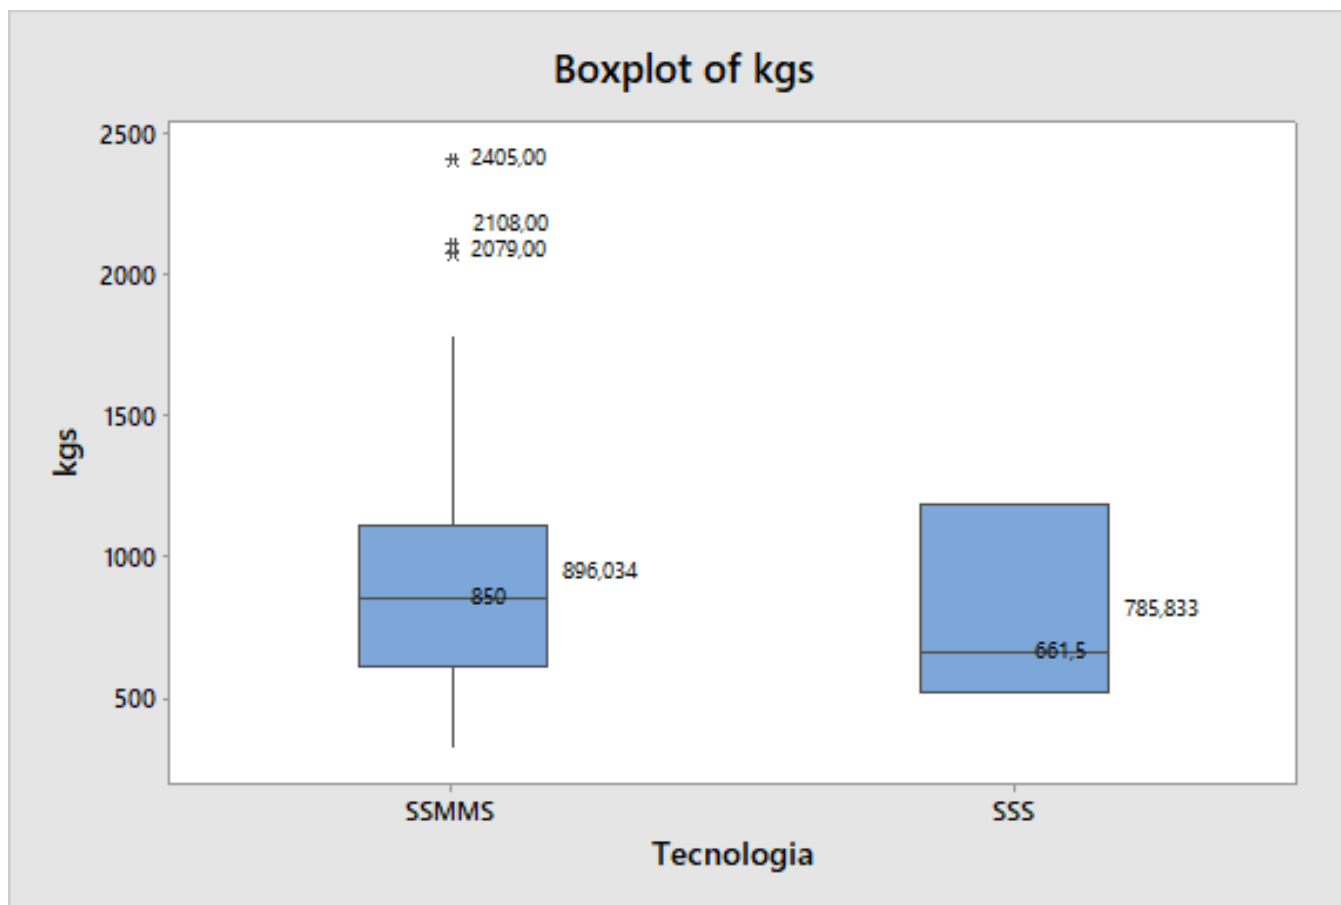


- Maioria dos dados são de SSMMS

Maior variabilidade com SSMMS

Análise

Identificação dos X's Vitais

Relação: Arranque para LIMPM x Gramatura

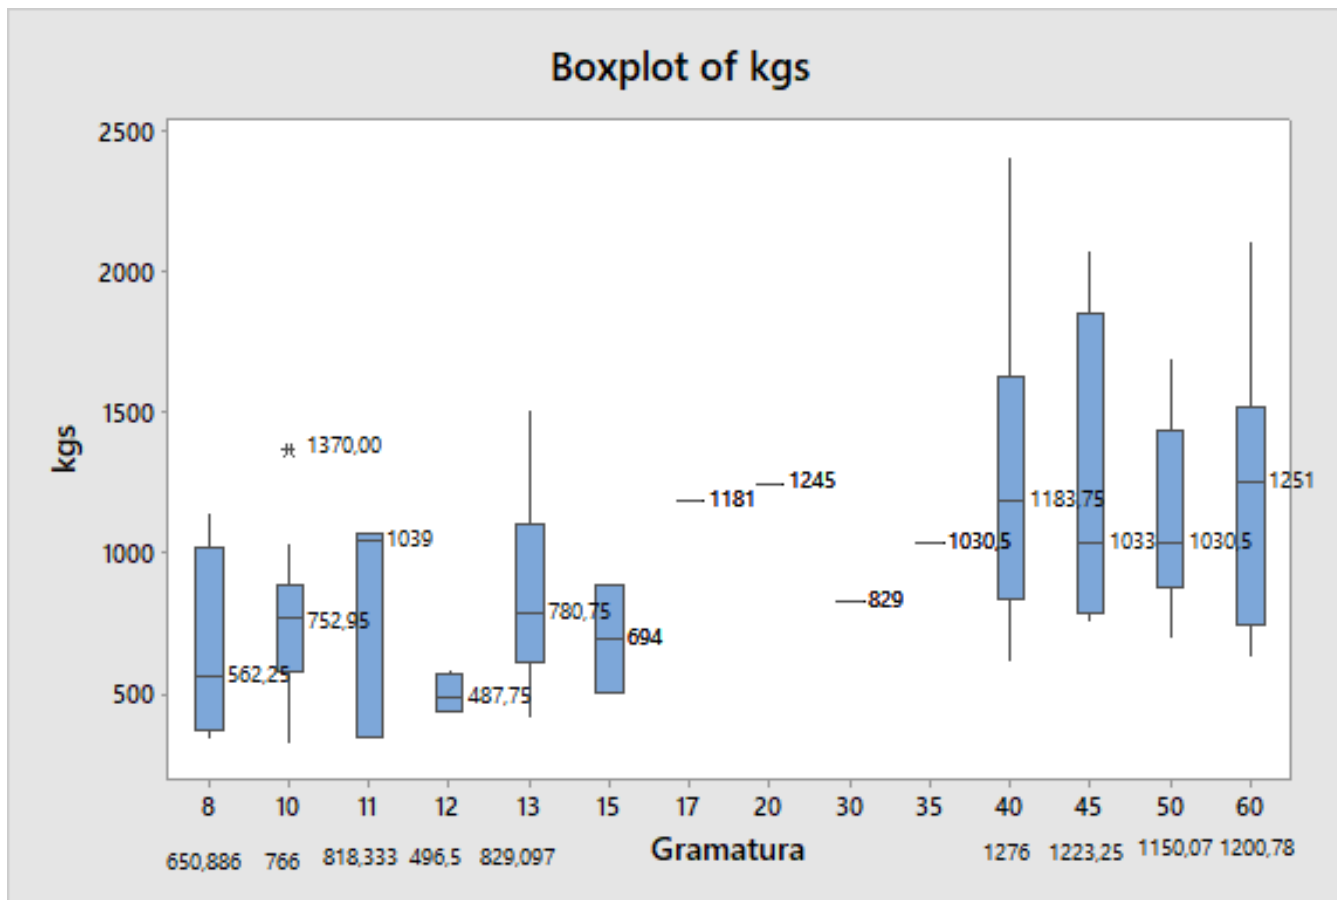


- Maior tempo de aquecimento de calandra, maior tempo produzindo arranque

Maior gramatura, maior arranque

Análise

Identificação dos X's Vitais

Relação: Arranque para LIMPM x Hidrofilia

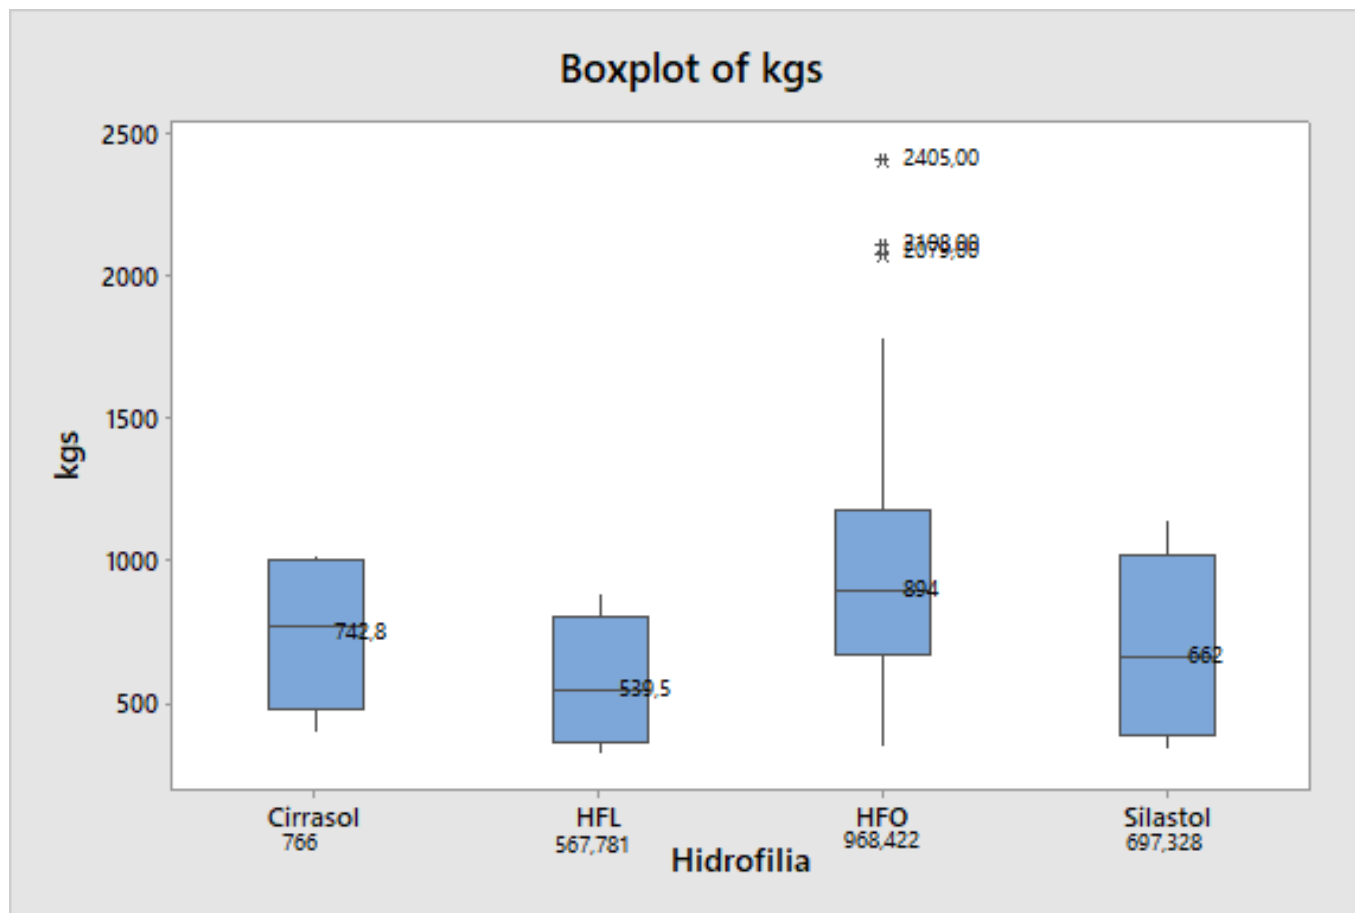


- Maioria dos dados são de HFO

Maior variabilidade com HFO

Análise

Identificação dos X's Vitais

Relação: Arranque para LIMPM x Cor

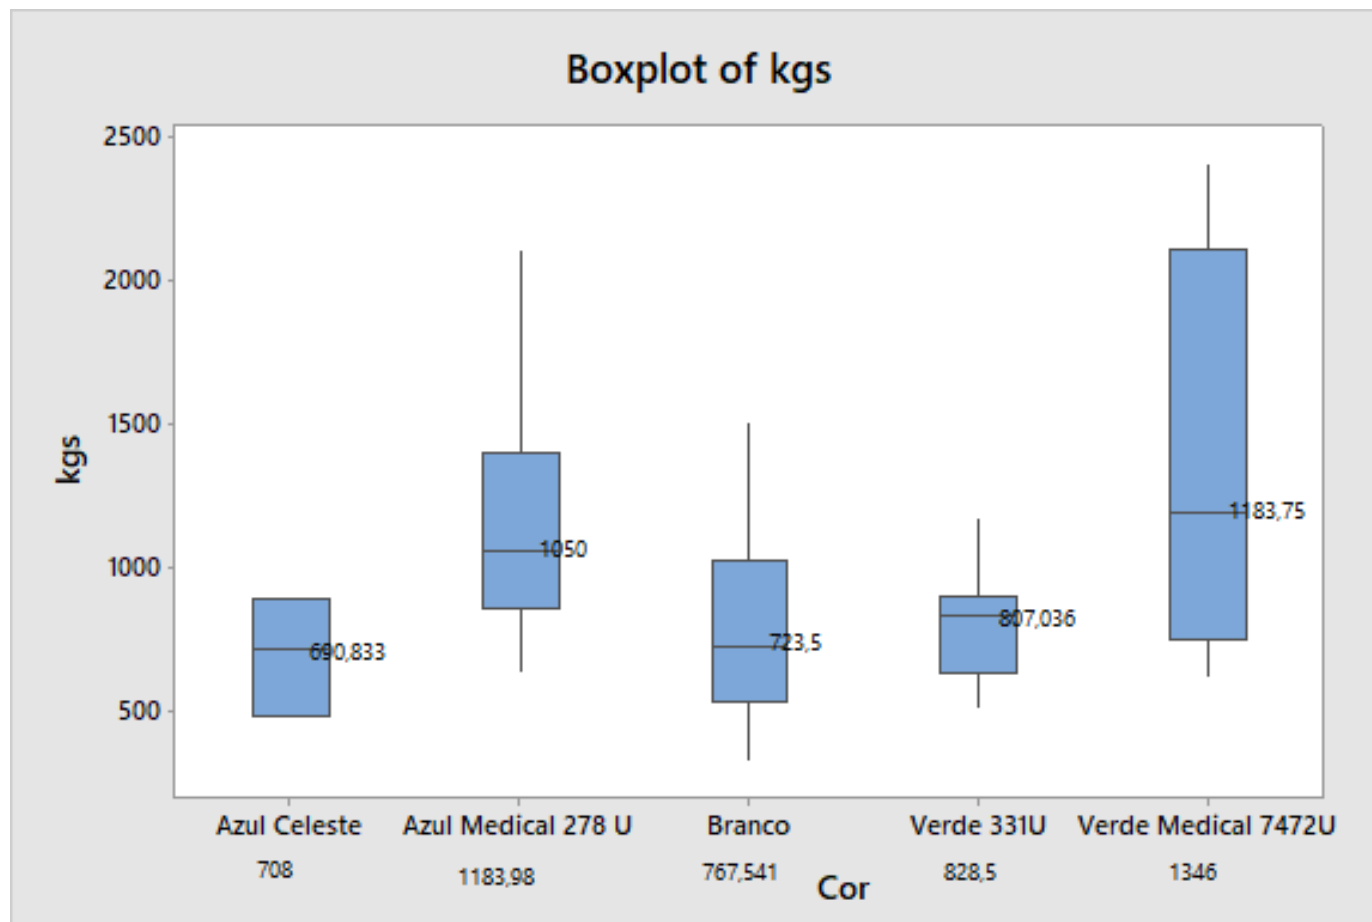


- Tempo para acerto de cor dos Medicals (pigmentados no MB) maior, gerando maior arranque

Maior arranque nos Medicals

Análise

Identificação dos X's Vitais

Relação: Arranques para LIMPM x Gramatura

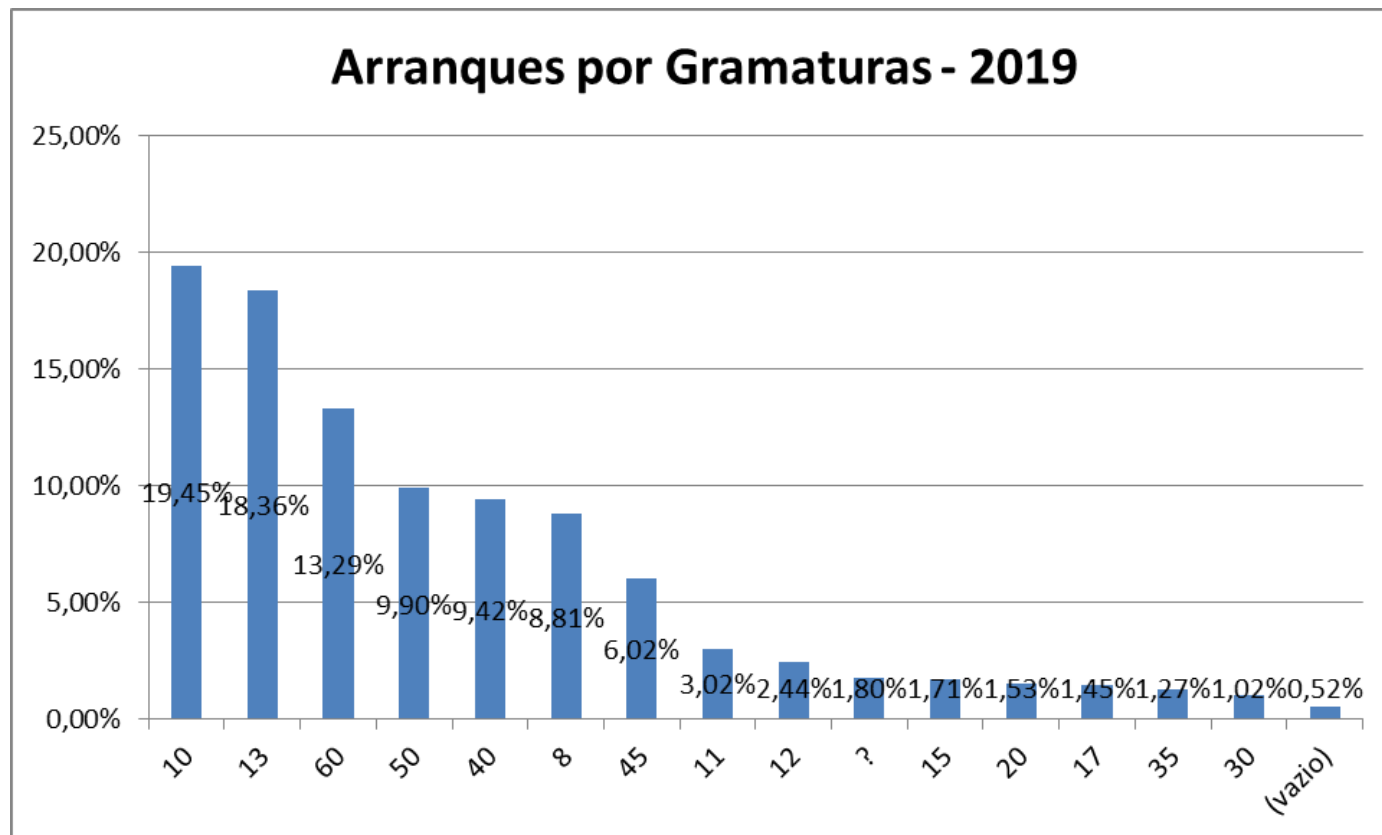


- 10gsm é o material com mais arranques por LIMPM

10gsm é o principal ofensor de gramatura

Análise

Identificação dos X's Vitais

Relação: Arranques para LIMPM x Gramatura

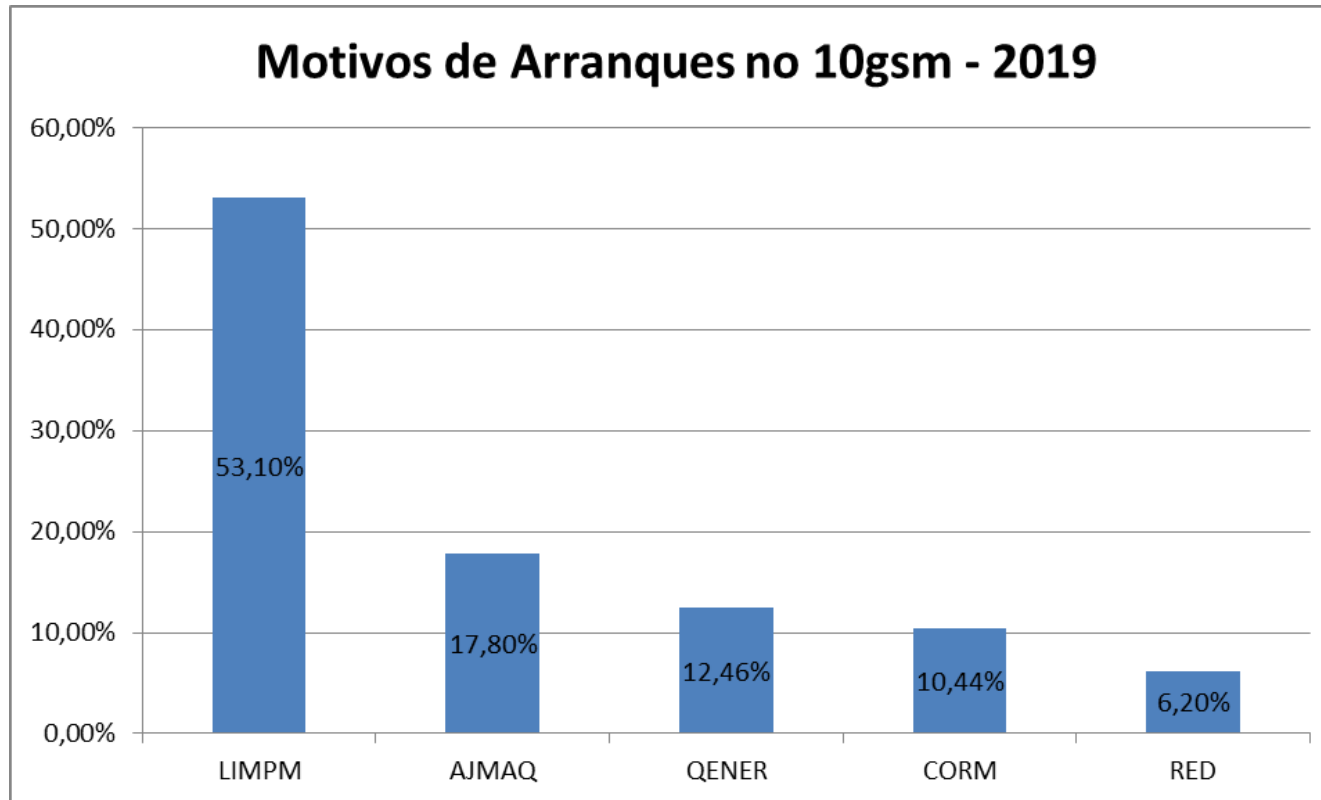


- Mais de 50% dos arranques do 10gsm são para limpeza de máquina (saturação de gavetas)

LIMPM no 10gsm é crítico

Análise

Identificação dos X's Vitais

Relação: Filamentos x Gramatura

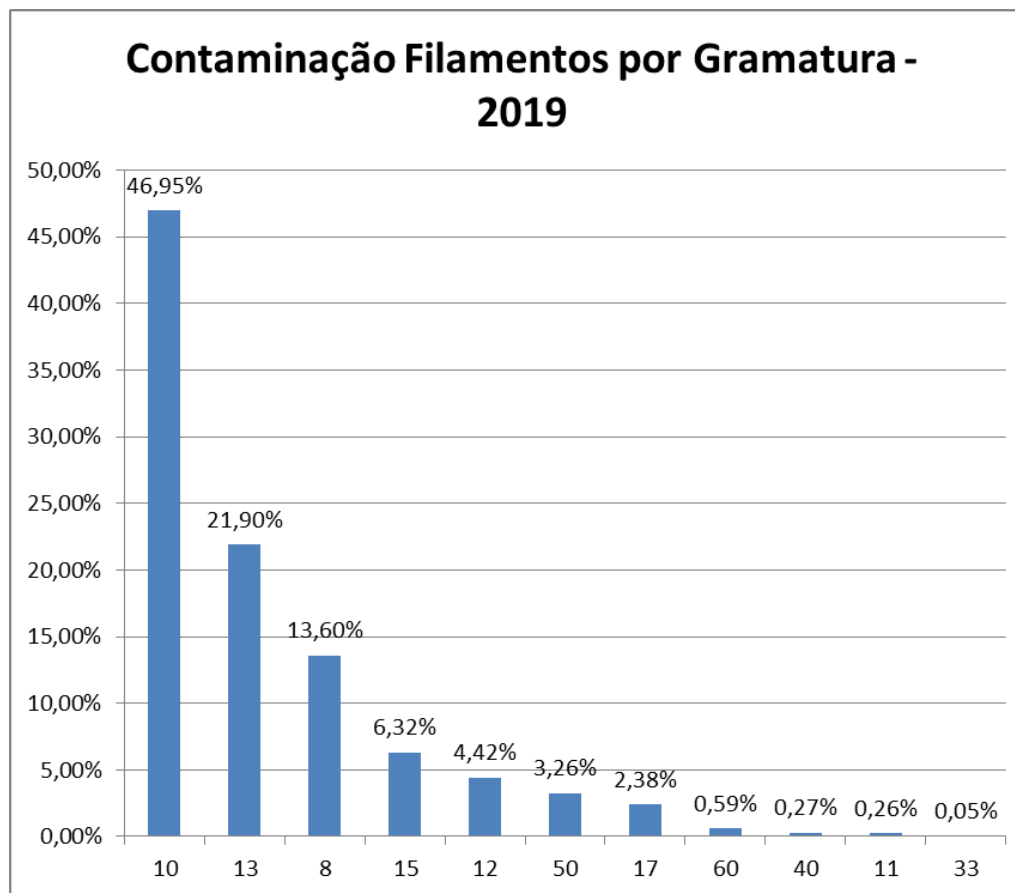


- Quase 50% das perdas por contaminações por filamentos ocorrem no 10gsm

10gsm tem alta incidência de filamentos

Análise

Identificação dos X's Vitais

Mix de Gramaturas 2019

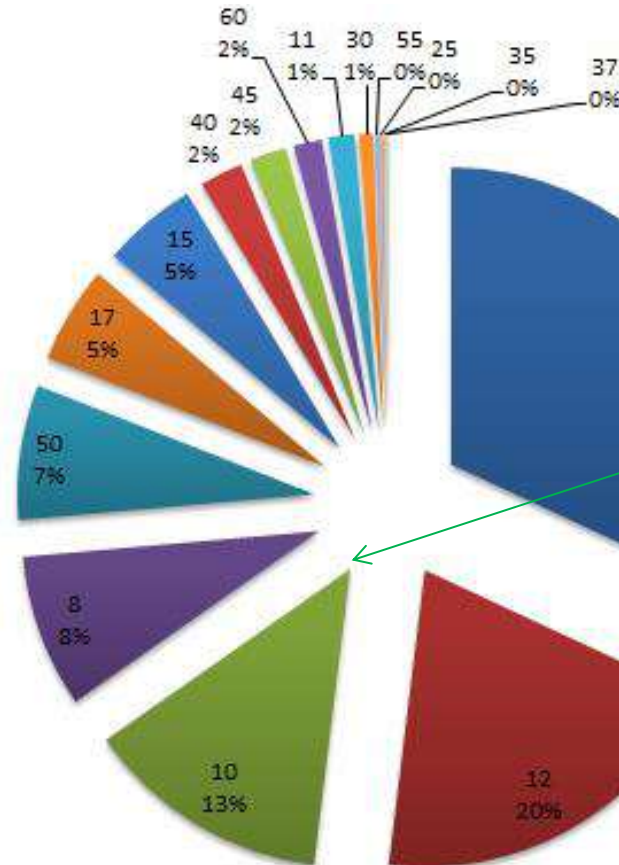

- Apesar disso o 10gsm era somente o 3º produto no Mix de 2019 com 13% da produção.
- 10gsm e 8gsm necessitam de máquina limpa para evitar defeitos e contaminações
- Material opera a alta velocidade de esteira, condições extremas


Muitos arranques para pouca produção

Análise


Identificação dos X's Vitais

Estudo de defeitos no 10gsm e 8gsm

- Gavetas cheias de filamentos
 - Geração de meias luas
 - Interferência na distribuição do tecido
 - Não tão crítico na lateral, porém com o tempo, aparecimento acaba migrando para o centro

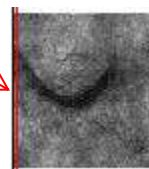

- Contaminações por filamentos soltos

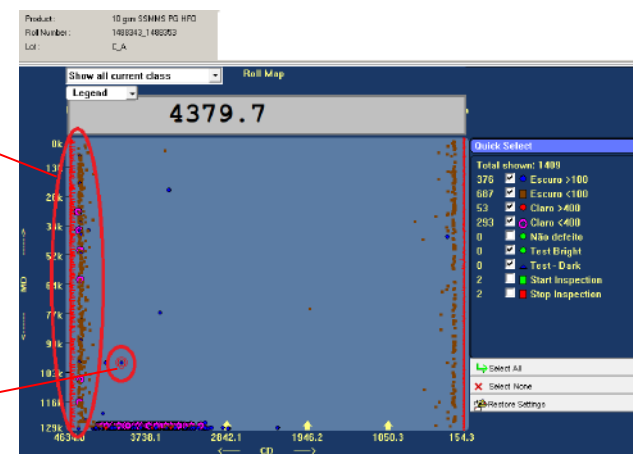

Maior exigência de limpeza em baixas gramaturas



Análise

Identificação dos X's Vitais

Desgaste da esteira conforme aumenta a velocidade de produção / throughput

LIMPM: Por quê tantas paradas para limpeza?

- Gavetas saturando com filamentos mais rápido
- Esteira atingindo tempo de vida precocemente (<3 meses)
 - Velocidade média da linha cada vez maior ocasiona maior perda de CFM ("mais voltas/min")
- Necessária maior frequência de troca e limpeza

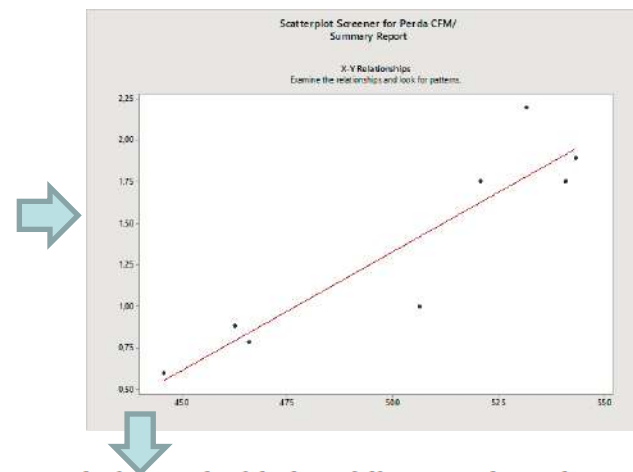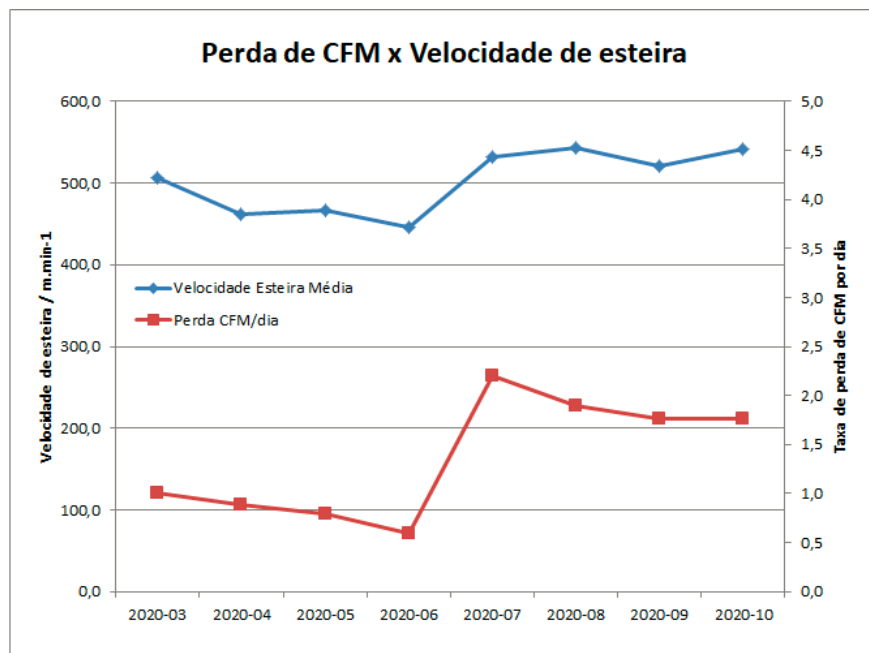

Pearson correlation of Velocidade Média Mensal and Perda CFM/perda = 0,917

P-Value = 0,001

P-valor < 0,05 = Forte correlação entre perda de CFM e velocidade de esteira

Velocidade tem correlação com desgaste

Análise

Identificação dos X's Vitais

<MEDIÇÃO>

Ferramentas Qualitativas

- Mapa de Processo
- Diagrama Espinha de Peixe
- Matriz Causa e Efeito
- Matriz Esforço e Impacto


<ANÁLISE>

Ferramentas Quantitativas

- FMEA
- Box Plot
- Diagrama de Dispersão
- Pareto
- Teste de Hipótese
- ANOVA
- Test for Equal Variances
- Teste Chi-Quadrado
- Análise de Regressão
- Regressão Logística

Efeito Funil

X'S POTENCIAIS

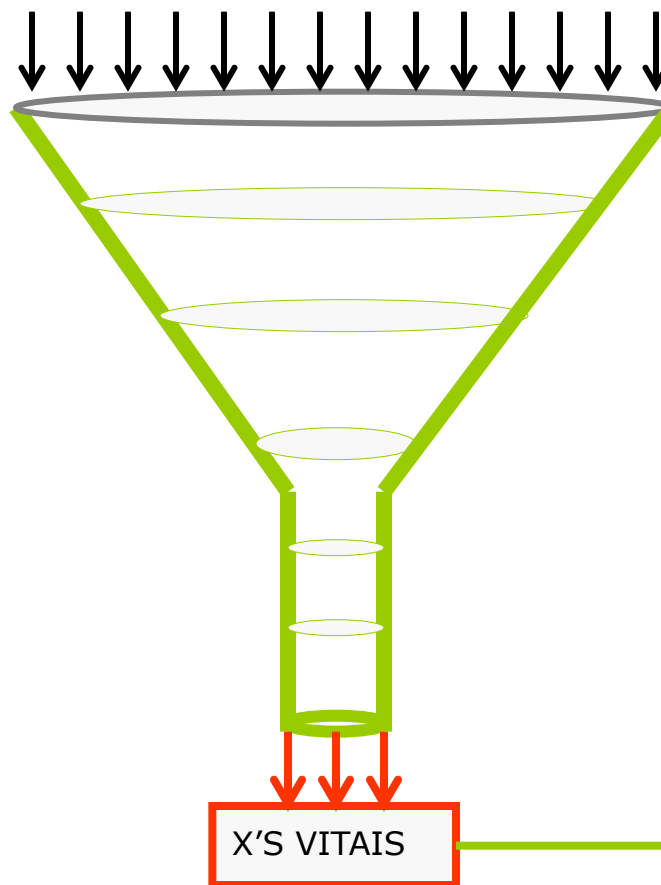

X's Vitais do processo

- X₁ – Quebra da cortina**
- X₂ – Permeabilidade baixa**
- X₇ – Limitação física das gavetas**
- X₁₃ – Materiais de baixa gramatura**
- X₁₅ – Contaminação por filamentos em suspensão no ar**

Foco nos X's vitais

Melhoria

Ações para melhorar o Processo

Plano de ação

- Gavetas retráteis: revalidação e laudo de segurança ainda pendentes

Plano de Ação										
Item	Causa "X vital"	O que? "Ação"	Ver e Agir? Sim/Não	Quem? "Resp."	Quando? "Prazo"	Onde?	Por que?	Como?	Quantidade?	Status
x1	Quebra da cortina de ar do MB com die de 45HPI	Alteração do setup das air knives	Não	Edson Ferreira	25/07/2019	Matrizaria	Redução de filamentos	Ajuste mecânico	-	100%
x2	Permeabilidade baixa	Compra de medidor de permeabilidade, estabelecimento de tempo de vida máximo e	Não	Pedro Prado	12/11/2019	Importação	Medição de permeabilidade	RC	45000	100%
x4	Limpador de esteira fora de funcionamento por drive quebrado	Manutenção do drive do soprador do limpador de esteira e uso do mesmo	Sim	Edson Ferreira	08/01/2020	Manutenção	Reestabelecer limpador	Corretiva mecânica	-	100%
x5	Limpador de esteira fora de funcionamento por compressor quebrado	Manutenção do compressor do limpador de esteira e uso do mesmo	Sim	Edson Ferreira	08/01/2020	Manutenção	Reestabelecer limpador	Corretiva mecânica	-	100%
X4/5	Limpeza de máquina periódica sem necessidade de parada	Implementação de checklist de limpeza	Sim	Clovis Rocha	10/01/2020	Produção	Limpezas possíveis	Checklist	-	100%
x6	Mudança de qualidade da esteira Albany	Mudança de unidade produtiva da esteira (USA para França)	Não	Pedro Prado	21/03/2020	Fornecedor	Variações de qualidade	Paradas para limpeza	-	100%
x7	Limitação física das gavetas	Modificação das gavetas para retirada em produção	Não	Rodis Borges	26/02/2021	Manutenção	Reduzir paradas para	Gavetas retráteis	5500	80%
x8	DCD muito baixo	Aumento do DCD nos produtos	Sim	Pedro Prado	15/10/2019	Eng. Processos	Diminuição de filamentos	Teste de parâmetros	-	100%
x9	Volume de ar muito alto nos MBs	Redução do volume de ar dos MBs	Sim	Pedro Prado	15/10/2019	Eng. Processos	Diminuição de filamentos	Teste de parâmetros	-	100%
x10	Tensão excessiva (>2,5bar) da esteira	Troca preventiva de esteira antes do fim de vida estabelecido pela medição de permeabilidade	Não	Clovis Rocha	20/12/2019	Operação	Esteira desgastada	Operação de troca	-	100%
x11	Sucção de filamentos para gaveta	Baixar a sucção.	Sim	Pedro Prado	13/05/2020	Eng. Processos	Diminuição de filamentos	Teste de parâmetros	-	100%
x12	Apontamentos de produção errôneos	Verificação semanal dos apontamentos de paradas de máquina	Sim	Clovis Rocha	26/12/2019	Operação	Evitar introdução	SAP	-	100%
x13	Materiais de baixa gramatura	Negociado com cliente para fornecer maior volume de 10gsm, substituindo o 8gsm	Sim	Pedro Prado	01/09/2020	Comercial	8gsm tem velocidade e	Negociação comercial	-	100%
x15	Contaminação por filamentos em suspensão no ar	Instalação de filtros na saída da sucção auxiliar e troca nas preventivas dos mesmos	Sim	Rodis Borges	02/12/2019	Manutenção	Filtrar filamentos	Rota preventiva	-	100%


“ Mensagem Principal do Slide “

Melhoria


Ações para melhorar o Processo

X1 – Quebra da cortina de ar de MB

- Consulta e visita de fabricante Ceccato
- Alteração do set up das air knives para reduzir filamentos soltando-se da cortina de MB

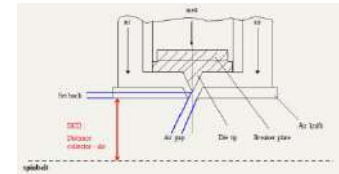



Cortina de MB

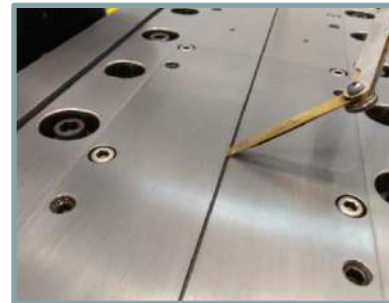

Checagem do set up com espessímetro

Set ups:

Geometria	Antiga	Nova
Ângulo (°)	60	90
Set Back / Altura (mm)	1,00	0,90
Air Gap (mm)	0,80	0,90
L/D Orifício (mm/mm)	4/0,4	4/0,2
Holes Per Inch	35	45

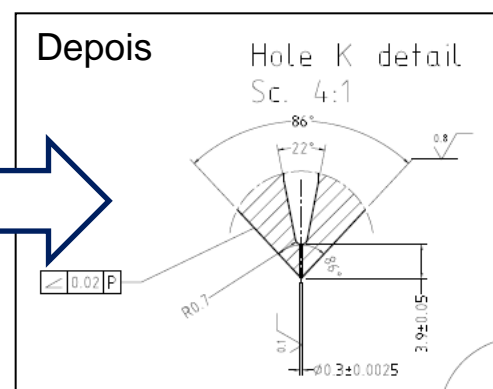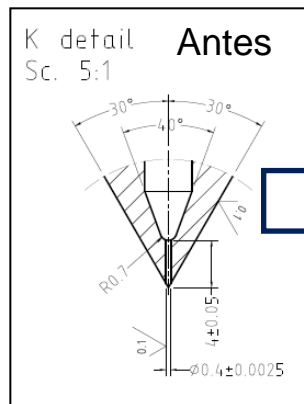

Controle de Mudanças:

Revisão	Descrição de alteração de 01/01/2010	Elaborado	Revisado
01	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
02	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
03	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
04	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
05	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
06	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
07	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
08	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
09	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro
10	Alterar a descrição e a data das alterações de acordo com o plano de controle de mudanças.	Engenheiro	Engenheiro



Set up otimizado para redução de filamentos

Melhoria

Ações para melhorar o Processo

X2 – Permeabilidade Baixa

- Esteiras eram trocadas somente por avarias (buracos, rasgos, etc.) pois não havia maneira de checar-se a permeabilidade
- Aquisição do medidor de permeabilidade
 - FX3360 Portair Textest similar ao de Pilar
 - Benchmarking de viagem para a Argentina
- Medição periódica mensal

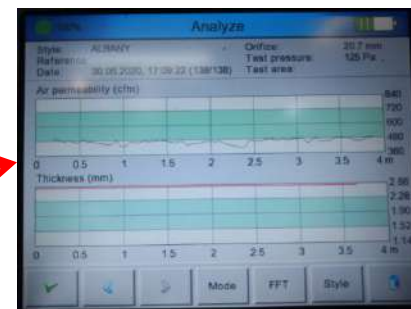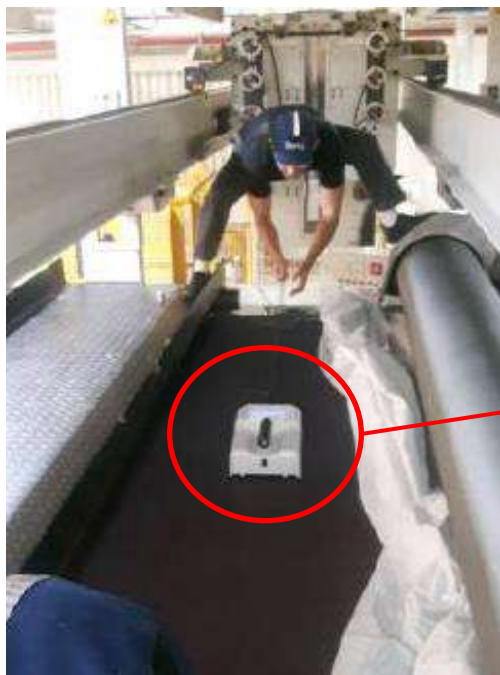

Acompanhamento da permeabilidade

Melhoria

Ações para melhorar o Processo

X2 – Permeabilidade Baixa

- Estabelecimento prazo de vida máximo: 440 de 550 cfm (nova)
- 440 cfm atingiria em 3 meses (dependendo do mix)
- Registro e acompanhamento em *sharepoint* com as áreas

Histórico de esteiras utilizadas

Troca de esteira?	Parada de máquina	Sales Order	Serial No.	Machine/Position	Material Description	Cust PO#	Dim x / ft	Dim x / in	Dim y / ft	Dim y / in
Não	07/01/2020	30573424-10	50937768	LINHA 7 - SPUNBOND	SUPRSTAT 4002	4500358857	195,21	188,976	59,5	4,8
Sim	17/01/2020	30579580-30	50970069	LINHA 7 - SPUNBOND	SUPRSTAT 4002	4500369824	195,21	188,976	59,5	4,8
Não	13/02/2020	30579580-30	50970069	LINHA 7 - SPUNBOND	SUPRSTAT 4002	4500369824	195,21	188,976	59,5	4,8
Não	10/03/2020	30579580-30	50970069	LINHA 7 - SPUNBOND	SUPRSTAT 4002	4500369824	195,21	188,976	59,5	4,8
Sim	23/04/2020	30579580-10	50948215	LINHA 7 - SPUNBOND	SUPRSTAT 4002	4500361980	195,21	188,976	59,5	4,8
Não	26/05/2020	30579580-10	50948215	LINHA 7 - SPUNBOND	SUPRSTAT 4002	4500361980	195,21	188,976	59,5	4,8
Não	10/06/2020	30579580-10	50948215	LINHA 7 - SPUNBOND	SUPRSTAT 4002	4500361980	195,21	188,976	59,5	4,8
Não	30/06/2020	30579580-10	50948215	LINHA 7 - SPUNBOND	SUPRSTAT 4002	4500361980	195,21	188,976	59,5	4,8

Esteiras onsite para uso

CONTROLE DE ESTEIRAS - SIPO7											
Data Entrada	Fabricante	Modelo	Material	Descrição	MT Area	Quantidade	Unidade	Local de Armazenagem	Quantidade em Estoque	Quantidade em Uso	Quantidade em Transporte
08/08/2019	Alberg	Revis	4500361980	30573424-10 SUPRSTAT 4002	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019
08/08/2019	Alberg	Revis	4500361980	30573424-10 SUPRSTAT 4002	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019
08/08/2019	Alberg	Revis	4500361980	30573424-10 SUPRSTAT 4002	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019

To be shipped

Material	Quantidade	Material Description	Position	Previsão de entrega	Previsão de entrega	Previsão de entrega
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10

Material	Quantidade	Material Description	Position	Previsão de entrega	Previsão de entrega	Previsão de entrega
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10
4500361980	10	SUPRSTAT 4002	LINHA 7 - SPUNBOND	2020-05-10	2020-05-10	2020-05-10

Controle do ciclo de vida completo das esteiras

Melhoria

Ações para melhorar o Processo

X3 – Suction boxes fora da especificação

- Verificado desenho técnico
- Lateral modificada anos atrás para evitar turbulência no tecido e possibilitar produção de materiais de menor gramatura (não projetados para a máquina)



Impossibilidade de readequação da lateral

Melhoria

Ações para melhorar o Processo

X4 e X5 - Limpador de esteira fora de funcionamento drive e compressor quebrados

- Manutenção corretiva mecânica/elétrica
- Baixa eficiência de limpeza e observado risco de travamento da esteira e perda da mesma
- Abortado seu uso
- Implementado *checklist* de limpeza de máquina

[illegible]

Sistema restaurado porém pouco eficiente

Melhoria

Ações para melhorar o Processo


X7 – Limitação física das gavetas

- Modificação para remoção das gavetas em produção (ONGOING)
- Poderá reduzir ainda mais as paradas para limpeza de máquina, em produtos menos exigentes

Benchmarking – SJP09



Benchmarking - Argentina

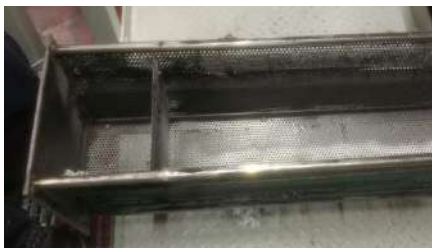

SJP07 – Gavetas regulares



SJP07 – Gavetas retráteis



Controle de Mudanças



Desenvolvimento de novo layout em teste

Melhoria



Ações para melhorar o Processo

X8 – Volume de ar muito alto nos MBs

X9 – DCD muito baixo

X11 – Sucção de filamentos para gaveta

- Utilizado menor volume de ar e menor sucção houve melhora da qualidade e desaparecimento do efeito “zebrado” no tecido
- Porém sem alterações nos filamentos e saturação das gavetas

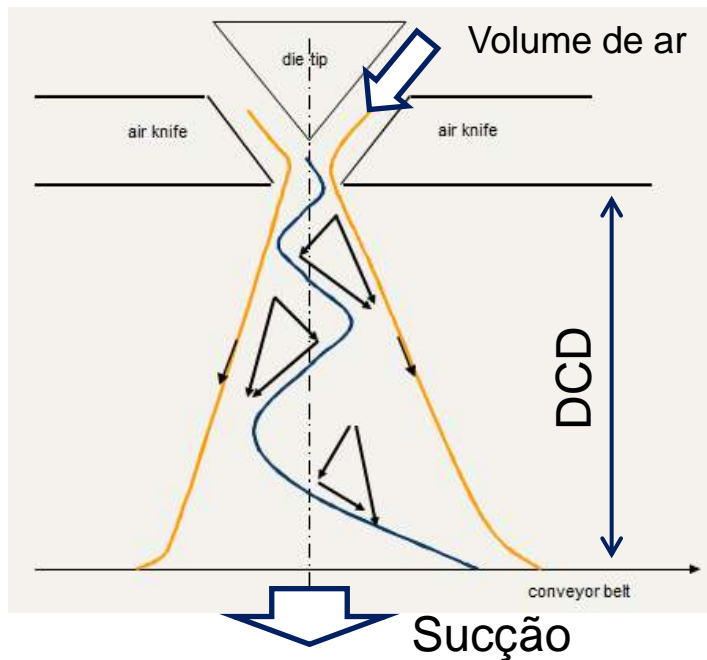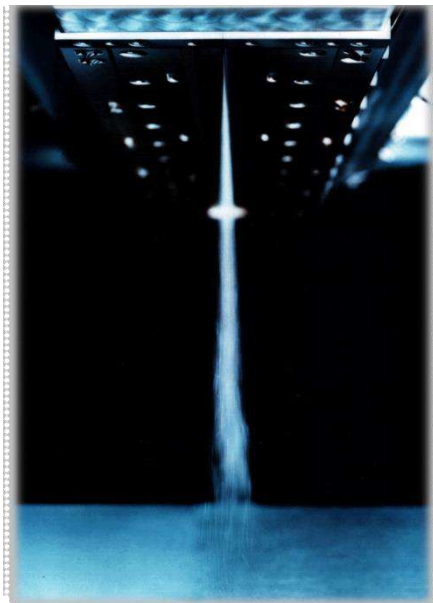

Alteração de parâmetros de processo

Melhoria

Ações para melhorar o Processo

X8 – Volume de ar muito alto nos MBs

X9 – DCD muito baixo

X11 – Sucção de filamentos para gaveta

- Utilizado menor volume de ar e menor sucção houve melhora da qualidade e desaparecimento do efeito “zebrado” no tecido
- Porém sem alterações nos filamentos e saturação das gavetas


Teste C: Sucção C e D = 1400 rpm (receita QW)
 Temp. Dies C e D = 280°C

Sieve*: Início Meio Fim
 93% 85% 81%

Teste D: Sucção C e D = 1200 rpm
 Temp. Dies C e D = 280°C

Sieve*: Início Meio Fim
 96,7% 98,3% 95,7%

* Escolhidos piores pontos da manta.

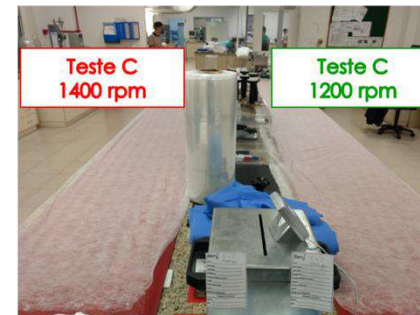

Pequena diferença visual entre as amostras.

Amostra	Sieve Test / retenção %			Gramatura / gsm	T Extrusora MB / °C	T Die MB / °C	Sucção C / rpm	Sucção D / rpm	Esteira
	Início	Meio	Fim						
Teste A	4,3	30,8	0,0	8,0	280	280	1500	1500	461
Teste B	39,11	91,4	88,42	8,0	280	280	1200	1200	461
Teste C	93,0	85,0	81,0	7,9	280	280	1400	1400	~530
Teste D	96,7	98,3	95,7	7,9	280	280	1200	1200	~530

- A esteira e sucção melhoraram conjuntamente o resultado.

Melhora de qualidade porém não em filamentos


Melhoria

Ações para melhorar o Processo


X10 – Tensão excessiva ($>2,5$ bar) da esteira

- Longo tempo de uso necessita aumento de tensão, gerando mais desgaste
- Troca preventiva antes do fim de vida estabelecido pela medição de permeabilidade

Medidor de tensão
em 1,9 bar

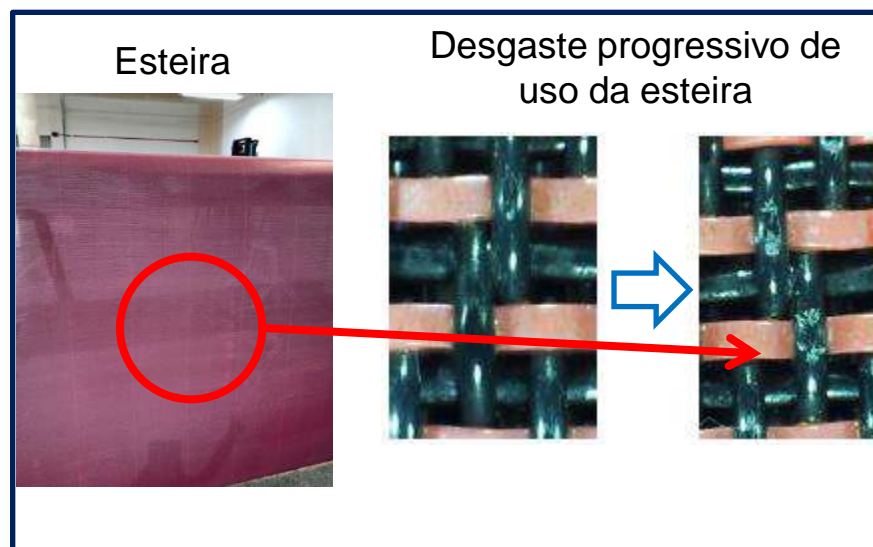

Troca preventiva

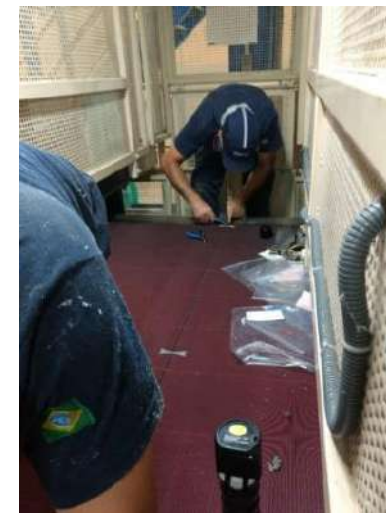


Follow up mensal do pipeline de esteiras com fornecedor

Melhoria

Ações para melhorar o Processo X13 – Materiais de baixa gramatura (8 e 10gsm)

- Alta velocidade dos 8 e 10gsm geraria mais desgaste da esteira
- Restrições de tecnologia no projeto
- Negociado com cliente para fornecer maior volume de 10gsm, substituindo o 8gsm
- Projeto de aumento de Throughput no 10gsm

Restrições tecnológicas de projeto

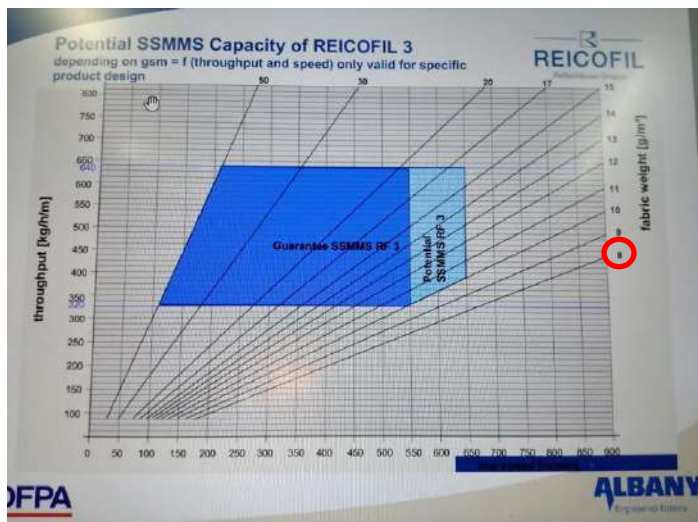

Ganhos mensais: US\$14.298,26

NEW - Improve Throughput SIP07...

10/01/2020 09:56/2021

Project Start - End: 12/04/2020 - 12/04/2020

Name	FX 2021	Nov
Total Project Benefit	\$ 0	\$ 14,298.26
Plan (Required)		
Initial Planned Benefit		
Revenue Growth (EBITDA)	\$ 0	\$ 8,224.23
Volume Increase		\$ 8,224.23
Price		
Mix Improvement		
Cost Savings	\$ 0	\$ 6,074.03
Raw Materials	\$ 0	\$ 6,074.03
RM - Material Usage		\$ 6,074.03
RM - Material Innovation		
RM - Materials (PINV)		
CCC	\$ 0	\$ 0
CCC - EE Released		

De: Cezar Augusto Gonçalves de Oliveira
Enviado em: sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 08:31
Para: Samuel Dall Aguiar <sdallaguiar@berryglobal.com>; Nasser Mousse <Nasser.Mousse@berryglobal.com>; Rayet Isabella Karas <RayetKaras@berryglobal.com>; Cécile Claudie Petres <cclaudapetres@berryglobal.com>; Assunto: RES: Ganho Total

Boa tarde,

Considerando os ganhos de throughput dos seguintes materiais (validado com os engenheiros) em novembro:

MÁQUINA	MATERIAL	GANHO THROUGHPUT
SIP05	30 GSM	8.83%
SIP07	10 gsm SSMMS HPL Silestone PHP 26	9.62%

Foi validado com o financeiro os seguintes savings:

MÁQUINA	GANHO NOVEMBRO
SIP05	\$ 5,897.80
SIP07	\$ 14,298.26

Para a máquina 09, ainda não foi possível calcular o ganho para novembro, a partir de dezembro já teremos savings!

Parabéns a equipe pelo trabalho, teremos ganhos significativos durante o ano!!!

At:
Cezar de Oliveira
Business Excellence Specialist
Berry Global
Office: +55-41-30013002
Cell: +55-41-999749974
Cezar@Oliveira@BerryGlobal.com
www.berryglobal.com

Berry



Restrição tecnológica em oportunidade de lucro

Melhoria

Ações para melhorar o Processo

X15 – Contaminação por filamentos em suspensão no ar

- Sucção da esteira succiona filamentos para dentro do sistema e devolve para o ambiente fabril, contaminando o ar e produto
- Instalação de filtros nas saídas dos dutos de ar

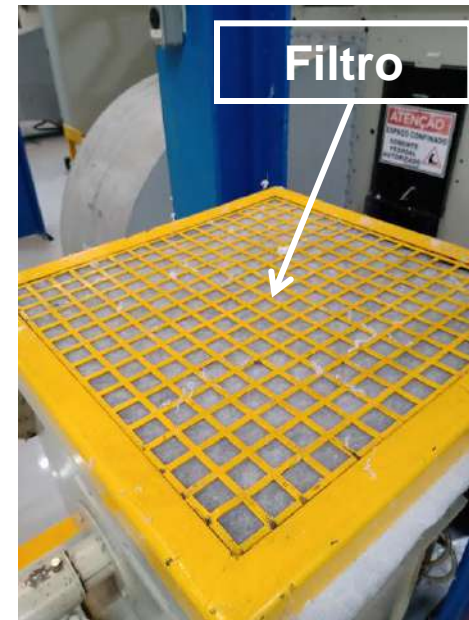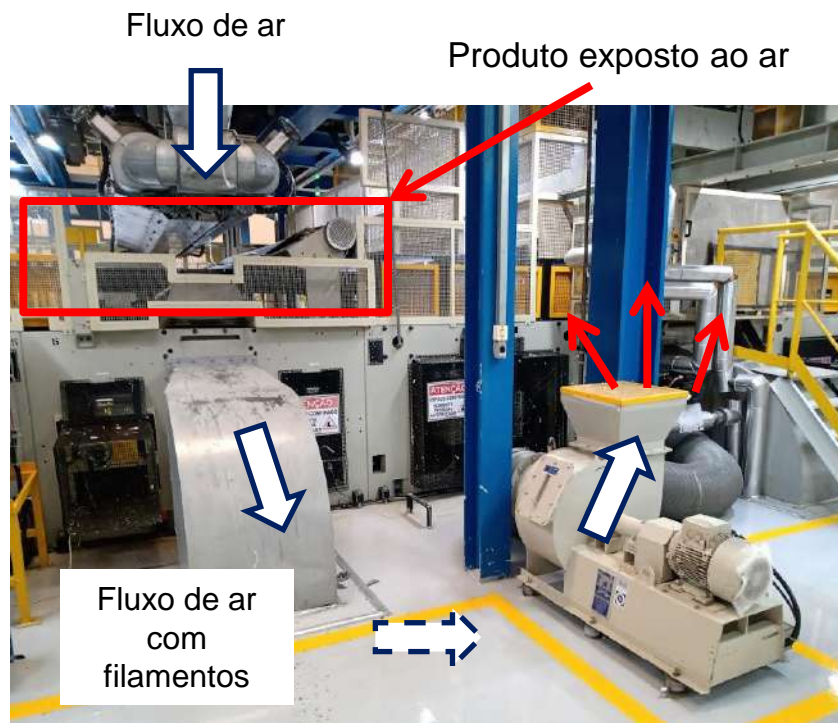

Remoção de possíveis contaminações do ar

Melhoria

Benefício Financeiro Validado

Quick Wins

Overweight: Padronização do set point de gramatura

Total Benefits
(concluded):
US\$48.354,44

Overweight improvement - SJP07 - Pedro Prado : Metrics Financial Be...								
<div> <div>EDIT TABLE</div> <div>09/01/2019 10/31/2020</div> <div>Project Start - End : 09/23/2019 - 11/08/2020</div> </div>								
	FY 2020							
Name	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
Total Project Benefit	\$ 8,114.51	\$ 13,768.6	\$ 192.77	\$ 5,400.9	\$ 1,076.88	\$ 6,817.97	\$ 11	
Plan [Required]								
Initial Planned Benefit	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400		
Revenue Growth (EBITDA)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
Volume Increase								
Price								
Mix Improvement								
Cost Savings	\$ 8,114.51	\$ 13,768.6	\$ 192.77	\$ 5,400.9	\$ 1,076.88	\$ 6,817.97	\$ 11	
Raw Materials	\$ 8,114.51	\$ 13,768.6	\$ 192.77	\$ 5,400.9	\$ 1,076.88	\$ 6,817.97	\$ 11	
RM - Material Usage	\$ 8,114.51	\$ 13,768.6	\$ 192.77	\$ 5,400.9	\$ 1,076.88	\$ 6,817.97	\$ 11	
RM - Material Innovation								
RM - Materials (PPV)								
CCC	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
CCC - EE Related								

2019 - 11/08/2020			
	FY 2021		
Sep	Oct	Project Total	
\$ 1,349.4	\$ 0	\$ 48,354.44	
\$ 3,400		\$ 40,800	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	
		\$ 0	
		\$ 0	
\$ 1,349.4	\$ 0	\$ 48,354.44	
\$ 1,349.4	\$ 0	\$ 48,354.44	
\$ 1,349.4		\$ 48,354.44	
		\$ 0	
		\$ 0	
		\$ 0	
CCC	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CCC - EE Related			\$ 0

Validação financeira dos ganhos

Melhoria

Benefício Financeiro Validado

Bobinas: Redução de contaminação por filamentos

Arranques: Redução de paradas para limpeza de máquina

BDG2021 - Reduce 30% of TOP3 SJP07 Roll of Quality losses, impact in ...

10/01/2020 09/30/2021

Project Start - End : 08/30/2020 - 08/30/2020

Name	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Total Project Benefit	\$ 1,516.2	\$ 2,193.29	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47
Plan [Required]							
Initial Planned Benefit	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47
Revenue Growth (EBITDA)	\$ 0	\$ 1,261.56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Volume Increase		\$ 1,261.56					
Price							
Mix Improvement							
Cost Savings	\$ 1,516.2	\$ 931.73	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47
Raw Materials	\$ 393.09	\$ 931.73	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47
RM - Material Usage	\$ 393.09	\$ 931.73	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47	\$ 2,748.47
RM - Material Innovation							
RM - Materials (PPV)							
CCC	\$ 1,123.11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

BDG2021 - Reduce SJP07 Uptime impact by stops for cleaning, from 1...

10/01/2020 09/30/2021

Project Start - End : 11/03/2020 - 11/03/2020

Name	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Total Project Benefit	\$ 7,062.67	\$ 5,470.89	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73
Plan [Required]							
Initial Planned Benefit	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73
Revenue Growth (EBITDA)	\$ 6,636	\$ 4,888.56	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73
Volume Increase	\$ 6,636	\$ 4,888.56	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73	\$ 1,398.73
Price							
Mix Improvement							
Cost Savings	\$ 426.67	\$ 582.33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Raw Materials	\$ 426.67	\$ 582.33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
RM - Material Usage	\$ 426.67	\$ 582.33					
RM - Material Innovation							

BDG2021 - Reduce 30% of TOP3 SJP07 Roll of Quality losses, impact in ...

Metric Summary

Track Period	Grand Total
Total Project Benefit	\$ 31,194.19
Plan [Required]	-
Initial Planned Benefit	\$ 32,981.64
Revenue Growth (EBITDA)	\$ 1,261.56
Volume Increase	\$ 1,261.56
Price	\$ 0
Mix Improvement	\$ 0
Cost Savings	\$ 28,932.03
Raw Materials	\$ 28,009.52

Initial Planned Benefits:
US\$32.981,64
To date: US\$3.709

Initial Planned Benefits:
US\$16.784,76
To date: US\$12.533,56

BDG2021 - Reduce SJP07 Uptime impact by stops for cleaning, from 1...

Metric Summary

Track Period	Grand Total
Total Project Benefit	\$ 26,520.86
Plan [Required]	-
Initial Planned Benefit	\$ 16,784.76
Revenue Growth (EBITDA)	\$ 25,511.86
Volume Increase	\$ 25,511.86
Price	\$ 0
Mix Improvement	\$ 0
Cost Savings	\$ 1,009
Raw Materials	\$ 1,009

Validação financeira dos ganhos

Melhoria

Nova Capacidade do Processo

E a capacidade do processo
após a implementação das
melhorias?




Melhoria

Nova Capacidade do Processo

Nova capacidade do FPY

$\sigma_{\text{Antes}} = -0,58$

$\sigma_{\text{Depois}} = +1,02$

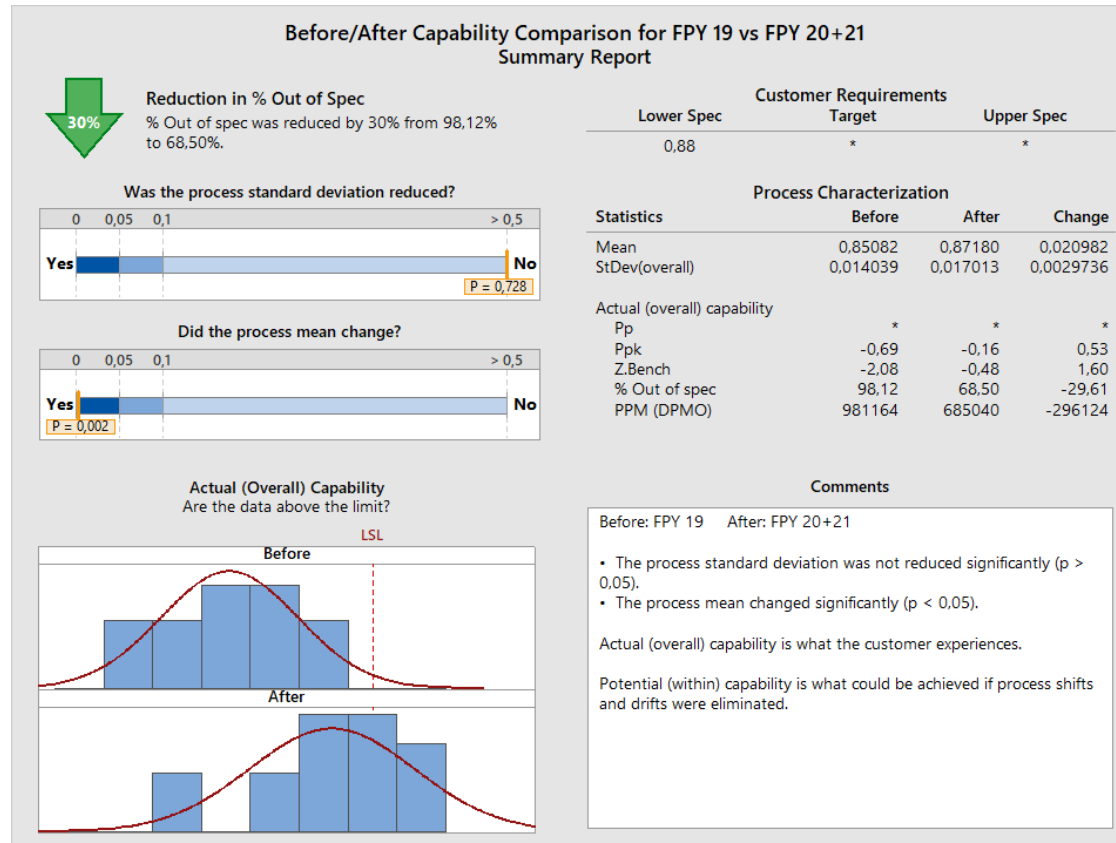

Queda de 30% de out of spec

Melhoria


Nova Capabilidade do Processo

Houve melhoria na média do FPY (significativa estatisticamente)?

- Teste de hipótese

- H_0 : não houve diferença na média
- H_1 : houve diferença na média
- $P\text{-value} = 0,002 < 0,05$
 - Rejeita H_0
 - Probabilidade de 1% de não ser verdadeiro H_1
 - Melhoria estatisticamente significativa

- Não houve melhoria no desvio padrão

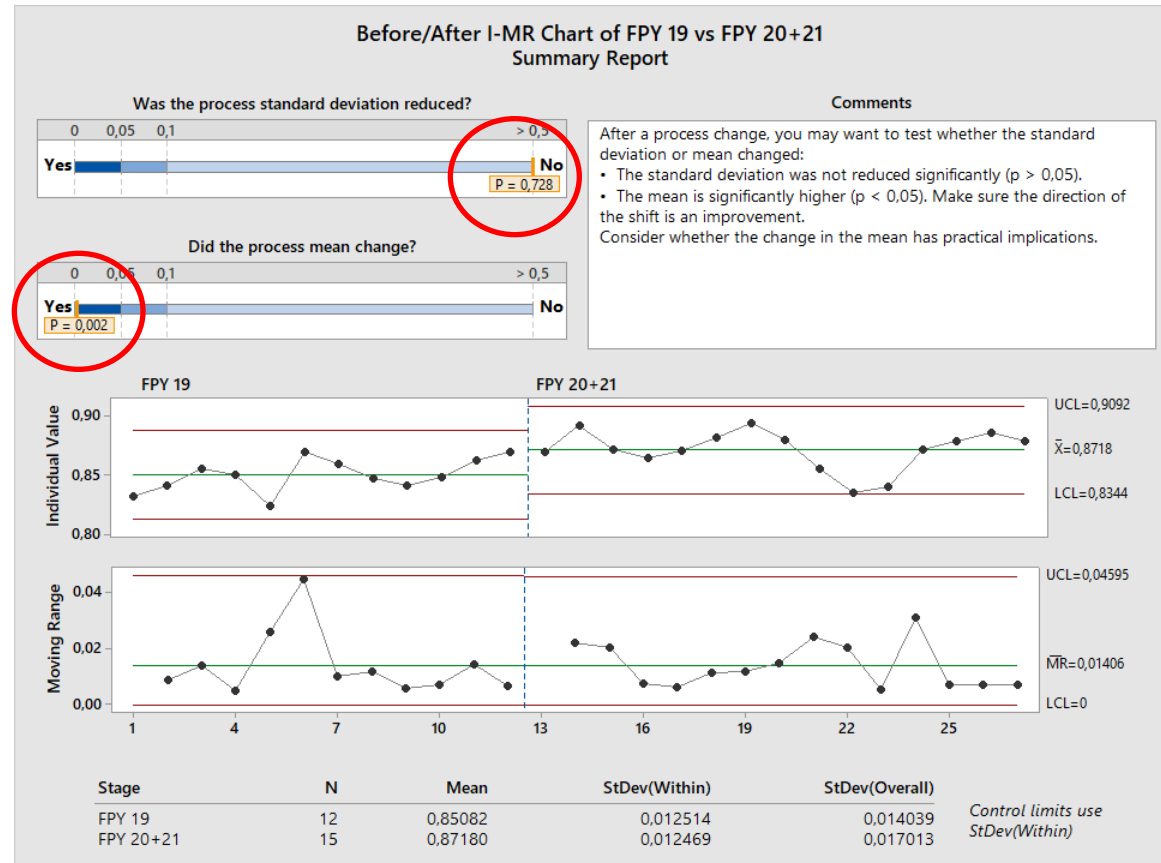


Houve melhoria na média do FPY

Melhoria

Nova Capacidade do Processo

Controle: Contaminação por Filamentos

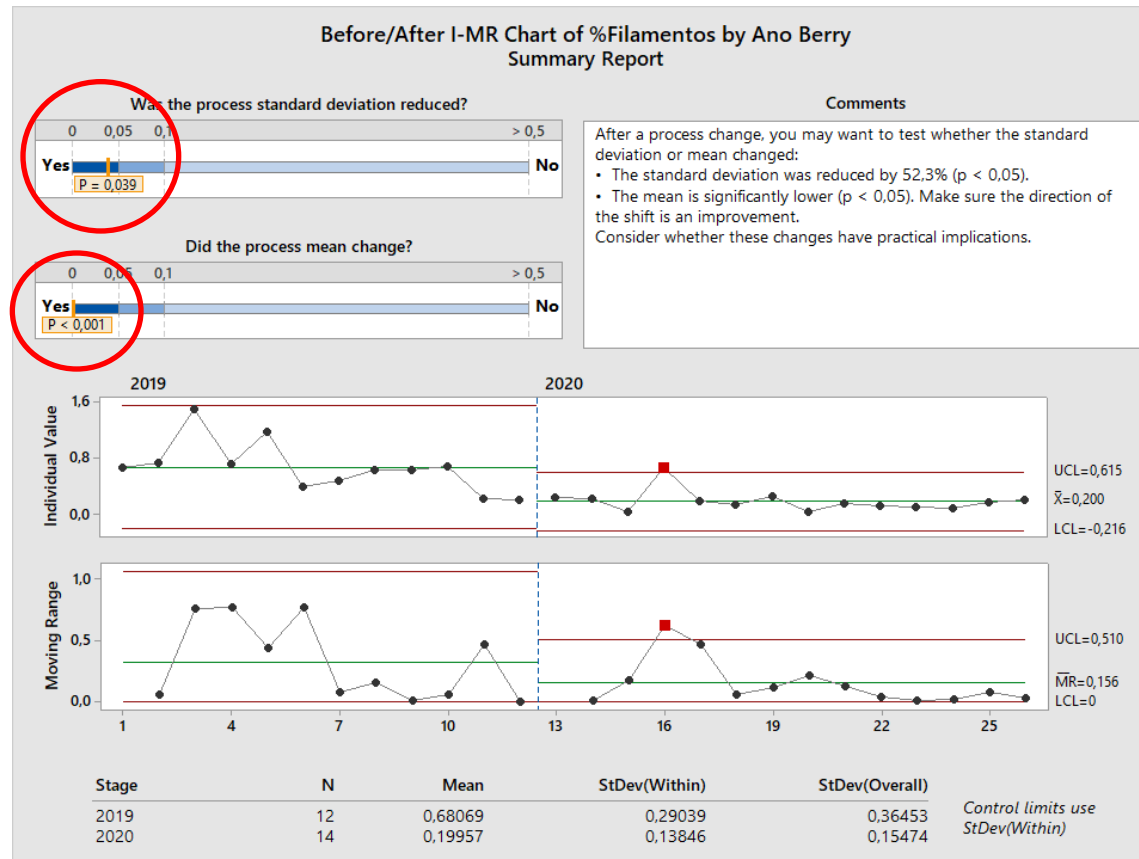

$$\dot{X}_{\text{Antes}} = 0,68\%$$


$$\dot{X}_{\text{Depois}} = 0,20\%$$

Melhora na média e na variabilidade

Melhoria

Nova Capacidade do Processo

Controle: Arranques por LIMPM

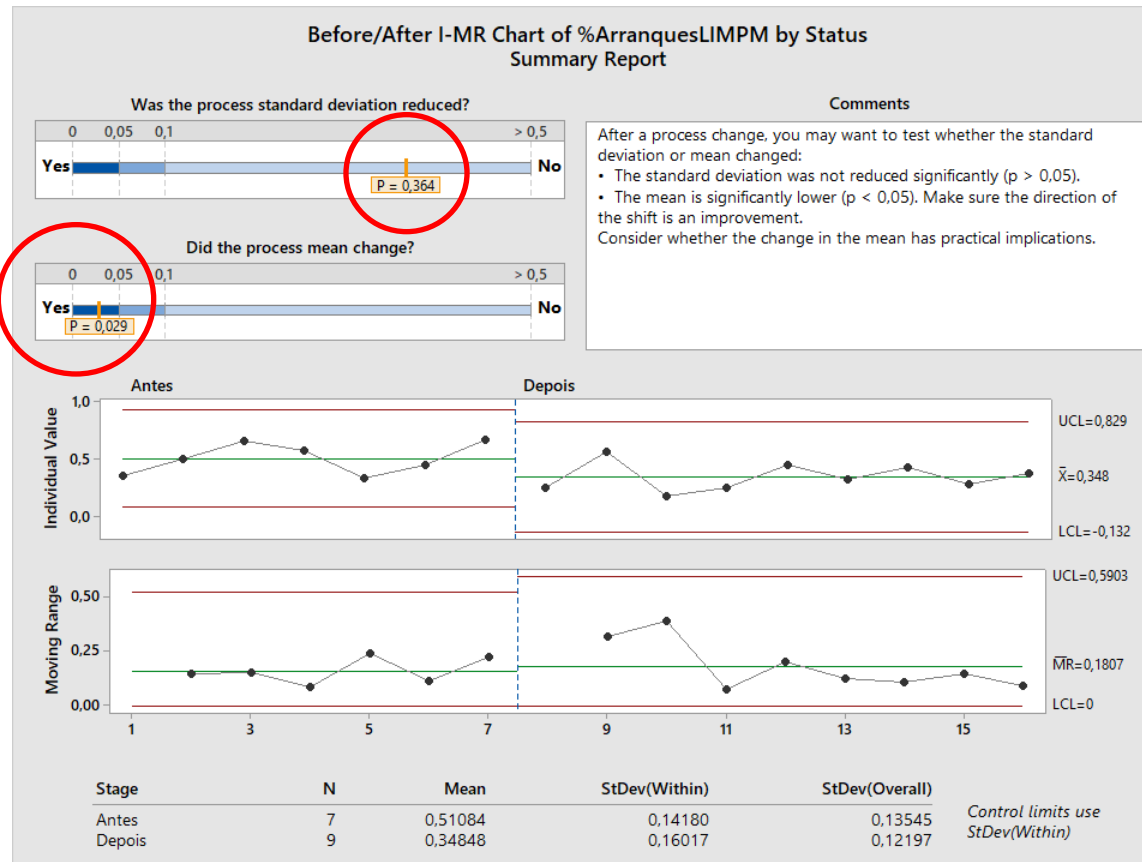

$$\dot{X}_{\text{Antes}} = 0,51\%$$

$$\dot{X}_{\text{Depois}} = 0,34\%$$

LIMPM teve redução da média


Melhoria

Nova Capacidade do Processo

Nova capacidade do OW

$\sigma_{\text{Antes}} = + 0,27$

$\sigma_{\text{Depois}} = + 1,12$

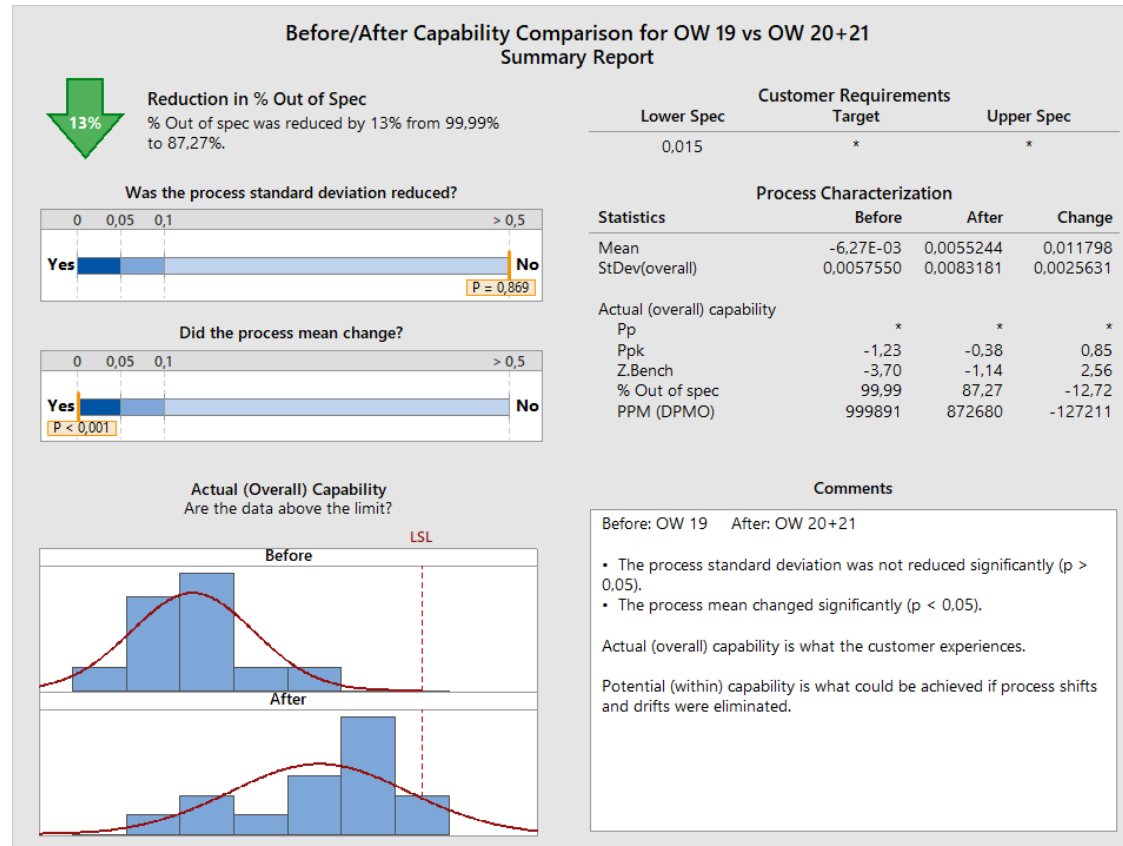

Queda de 13% de out of spec

Melhoria


Nova Capabilidade do Processo

Houve melhoria na média do OW (significativa estatisticamente)?

- Teste de hipótese

- H_0 : não houve diferença na média
- H_1 : houve diferença na média
- $P\text{-value} = 0,001 < 0,05$
 - Rejeita H_0
 - Probabilidade de 1% de não ser verdadeiro H_1
 - Melhoria estatisticamente significativa

- Não houve melhoria no desvio padrão

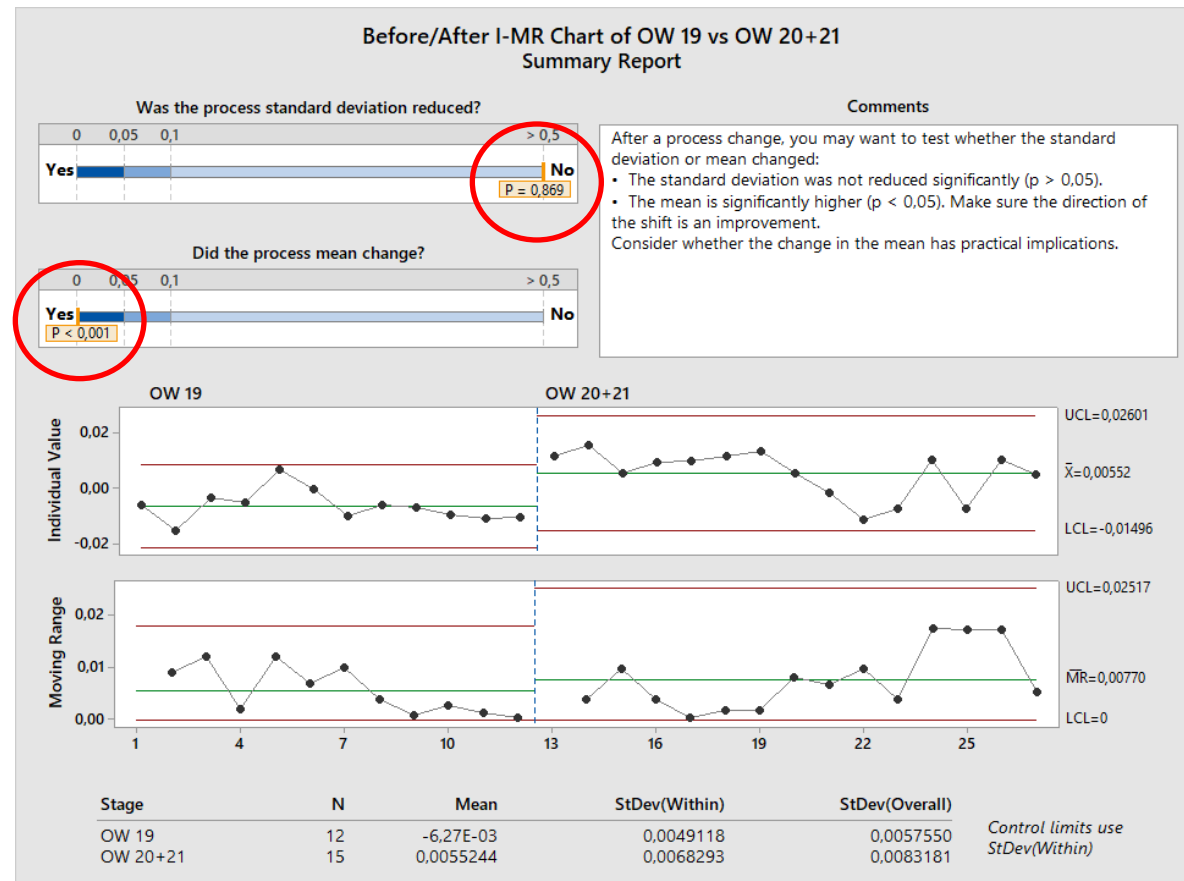


Houve melhoria na média do OW

Controle

Garantir a manutenção das melhorias feitas ao longo do tempo

- Com exceção dos meses onde houve ocorrência de Micro Furos (2020-09 a 2020-11) por umidade na matéria-prima, gerando necessidade de produzir 8gsm sob overweight negativo e FPY abaixo da meta para atender o cliente, o resultado se manteve melhor após as mudanças. O ano de 2021 iniciou com média de 88,3%.

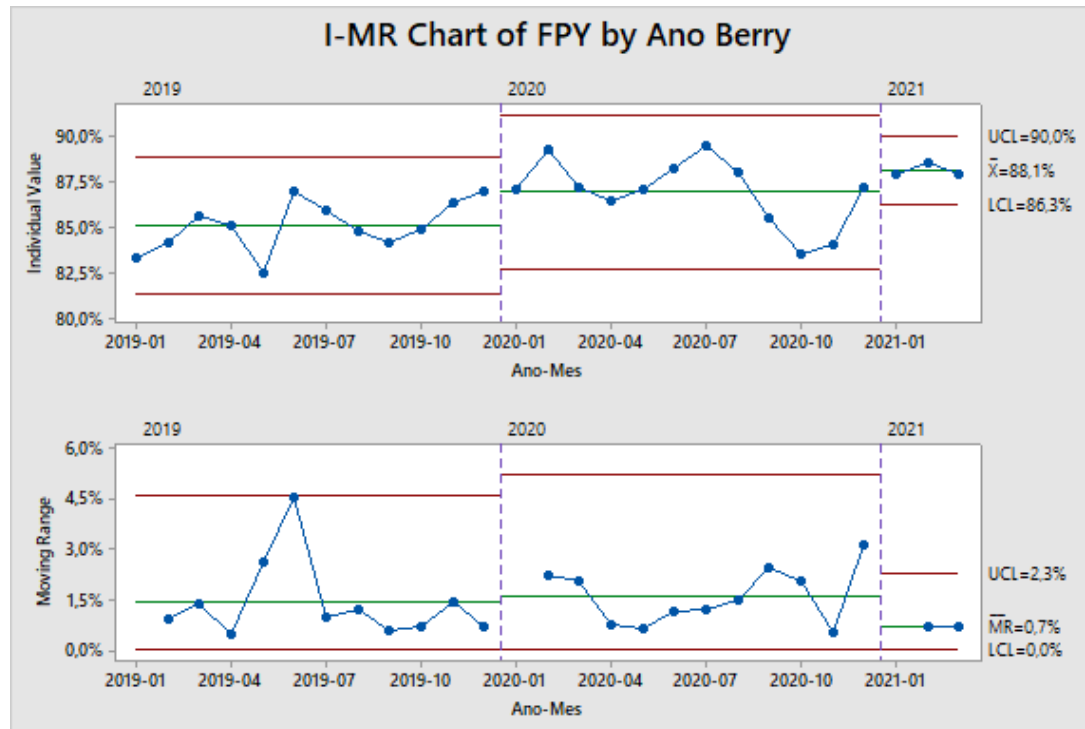


$$\dot{X}_{\text{Antes}} = 85\%$$
$$\dot{X}_{\text{Depois}} = 87\%$$

Tendência de melhora do FPY

Controle

Garantir a manutenção das melhorias feitas ao longo do tempo

- Com exceção dos meses onde houve ocorrência de Micro Furos (2020-09 a 2020-11) por umidade na matéria-prima, gerando necessidade de produzir 8gsm sob overweight negativo e FPY abaixo da meta para atender o cliente, o resultado se manteve melhor após as mudanças, mesmo produzindo-se mais material 8 e 10gsm (que possuem limitação de OW).

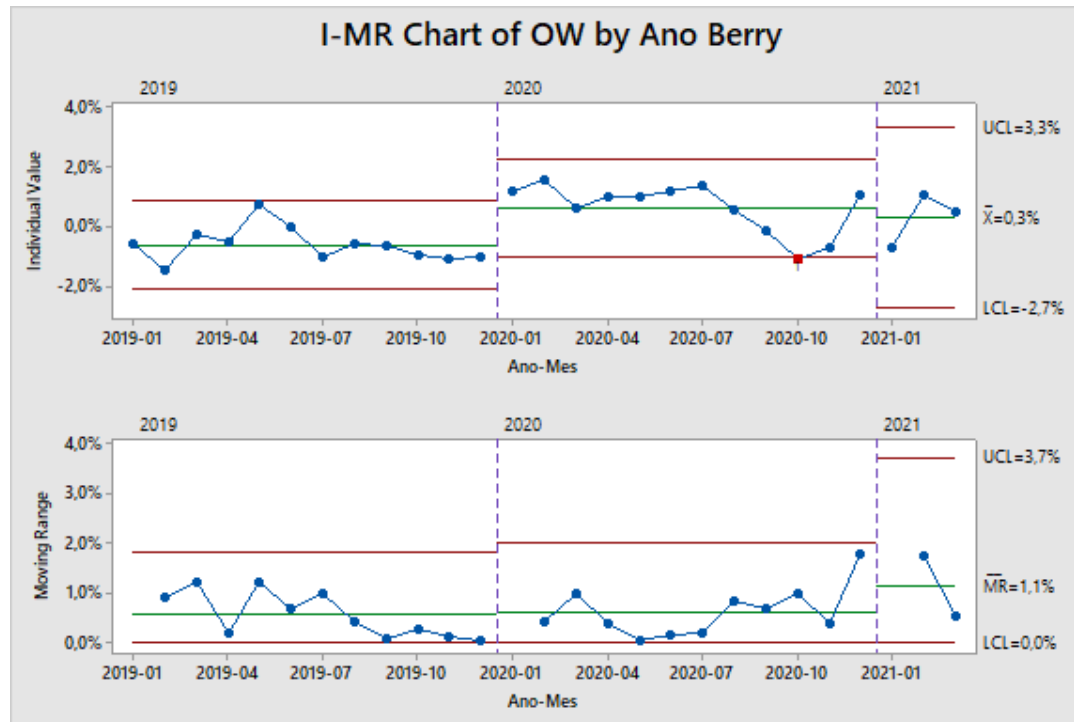

$$\dot{X}_{\text{Antes}} = -0,6\%$$
$$\dot{X}_{\text{Depois}} = +0,5\%$$


Tendência de melhora do OW

Controle


Garantir a manutenção das melhorias feitas ao longo do tempo

- Implementação de ferramentas para controle de arranques, filamentos e OW
 - Relatórios de controle Diário, Semanal e Mensal


Relatório Diário

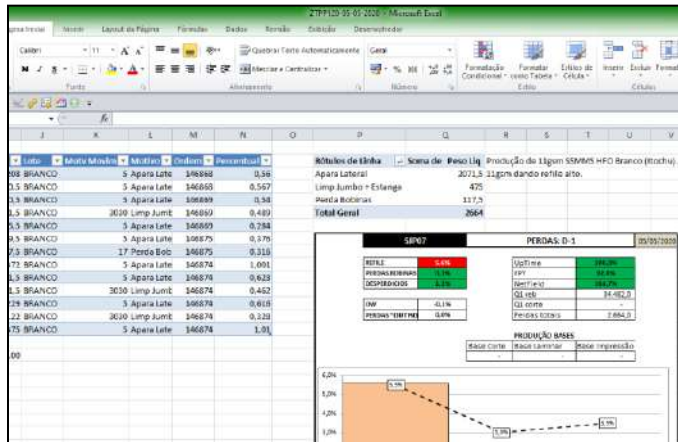

Relatório Semanal

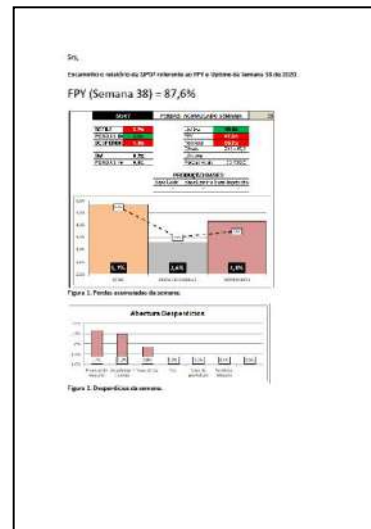

Relatório Mensal

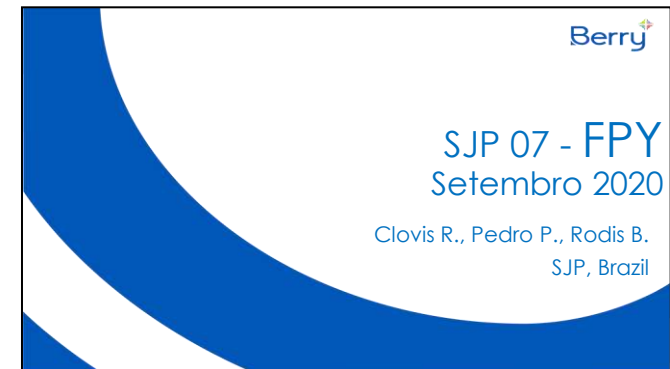


Maior controle sobre perdas e ações

Controle

Resumo Gerencial Final

Redução de scrap e aumento de FPY da linha SJP07


PROBLEMA PRÁTICO

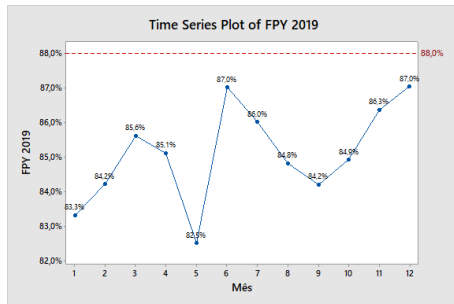

Business Case: melhorar indicador de eficiência de produção de não-tecido, máquina de maior volume na América Latina: **menor custo de produção, maior faturamento.**

Histórico: nenhum mês atingindo o target = **baixa eficiência**

PROBLEMA ESTATÍSTICO

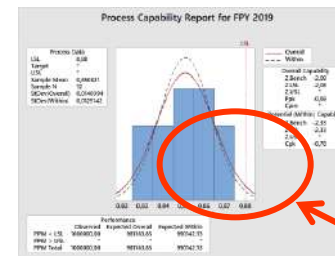

Estudo de Capacidade de Processo em 100% dos meses, se **produziu abaixo da meta** em 2019.


Média = 85,5%

Desvio Padrão = 0,014%

FPY Sigma = -0,58

30% de defectos!

SOLUÇÃO ESTATÍSTICA

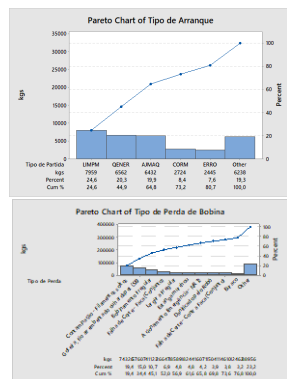


Variáveis Críticas:

- Arranques de máquina para limpeza.
- Contaminações por filamentos
- Overweight dos produtos

Principais Ações:

- Pipeline/troca programada de esteiras
- Padronizar medições permeabilidade
- Novo set up dos dies de MB
- Instalação de filtros nos dutos de ar
- Padronizar set point de gramatura

SOLUÇÃO PRÁTICA

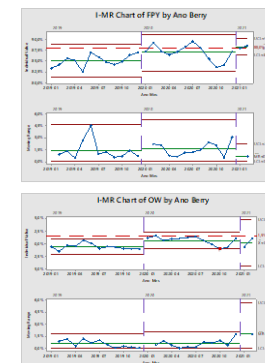

Impacto:

- FPY Sigma = +1,02
- U\$ 25k/mês impacto no EBTIDA
- Tempo de execução de projeto = 1 ano MSA + 1 ano Melhorias
- Menor risco de *quality incidents*
- Ampliação do volume de produção
- Maior disponibilidade de máquina

Impacto: US\$78k concluded – Annual Total Estimated US\$265k