



Fecha: martes 23 de febrero de 2016

EQUIPO :	30AQD1031
PROBLEMA:	BOBINADO EN CORTO

FOLIO:	
DATA CODE:	15C0099

CLIENTE:	GRUPO NOVEN SA DE CV
CLIENTE NOVEN:	
REF.:	VICTOR ROSALES AVILA

E-MAIL:	vrosalesa@novem.com.mx
---------	--

DICTAMEN

1.- SE SOMETIO EL EQUIPO A DESARME Y SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

- EL CUERPO DE BOMBEO DE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO.
- EL MOTOR PRESENTA UN CORTO ELECTRICO DEBIDO A PRESENCIA DE AGUA DENTRO DEL MISMO.
- LOS IMPULSORES PRESENTAN RASGOS DE ACEITE PROVENIENTE DEL SELLO MECANICO, LO CUAL PUDIERA SER QUE EL AGUA SE HAYA INTRODUCIDO AL BOBINADO POR EL MISMO SELLO.
- NO HAY RASGOS DE CALENTAMIENTO QUE PUDIERAN HABER DAÑADO EL SELLO MECANICO.

POSIBLES CAUSAS DEL FALLO:

- MAL ENSAMBLE DEL SELLO MECANICO EN FABRICA.

DICTAMEN FINAL: EL EQUIPO SI PROCEDE A GARANTIA.

REVISION ELABORADA POR: Tec. Luis Felipe Muñoz Frausto.

NOMBRE Y FIRMA

ESTOY TOTALMENTE CONFORME QUE AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO; SE RECIBIO EL EQUIPO REPARADO, PROBADO O DICTAMINADO POR PARTE DE LA EMPRESA HIDROKINESIS, EN LAS CONDICIONES QUE DESCRIBE LA MISMA EMPRESA. ASI MISMO QUEDA CLARO QUE EL EQUIPO DESCRITO FUE ENTREGADO EN LA EMPRESA NOVEN S.A. DE C.V CON NOMBRE Y DIRECCION FISCAL MOSTRADA EN LA PRESENTE.