

INC 5781082

Tras revisión en campo de la CR9274, porque la EM no encontraba divisor 792 para alimentar la ampliación requerida hemos detectado lo siguiente:

En DCAU E108 se encontraba el dv791 pero estaba mal rotulado ya que correspondía al dv792, se deja rotulado correctamente.

Además se encontró una DCAU no inventariada y marcada como E244 y que tenía el dv792 pero en realidad era el dv791, se rotula correctamente.

Como 48FO C891 se encuentra en Dvcau E244 y es el cable que va hacia cto de la ampliación, se fusiona para la ampliación de divisor a patilla 4 de dv791.

Lo que encontramos fue lo siguiente:

EQUIPO	CABLES	DIVISOR	FIBRA
DVCAU E108	64FO C887	DV792	442
	64FO C140	DV34	439
	32FO C11	DV35	440
		DV790	441

EQUIPO	CABLES	DIVISOR	FIBRA
DVCAU E244	48FO C891	DV791	443
	32FO CXXX		

DV791
P1 CTO 029-28-103707
P2 CTO 029-28-103708
P3 CTO 029-28-103709
P4 CTO 029-28-103709 dv2

DV792
P1 CTO 029-28-103705