

INC 5886606

En incidencia hemos podido comprobar que la cto 029-28-885601 de la incidencia se encuentra sin potencia, ya que tanto la Caja FOSC 224-E0876 y el cable que la alimenta 224-8FOPKP-C5816 no se encuentran instalados en campo.

Verificamos que, tanto los cables 224-8FOKT-C5817 / 224-8FOKT-C5819 que están alimentando a las ctos de la incidencia 029-28-885601 / 029-28-885607 y el 16DV-4419, se encuentran instalados en FOSC 224-E0847. El 16DV-4419, se encuentra sin alimentar en esta FOSC 224-E0847.

Es necesario modificar inventarios con los datos indicados:

Equipos NO instalados:

Caja FOSC 224-E0876


Cable 224-8FOPKP-C5816

Instalados en FOSC 224E-0847

224-8FOKT-C5817

224-8FOKT-C5819

16DV-4419

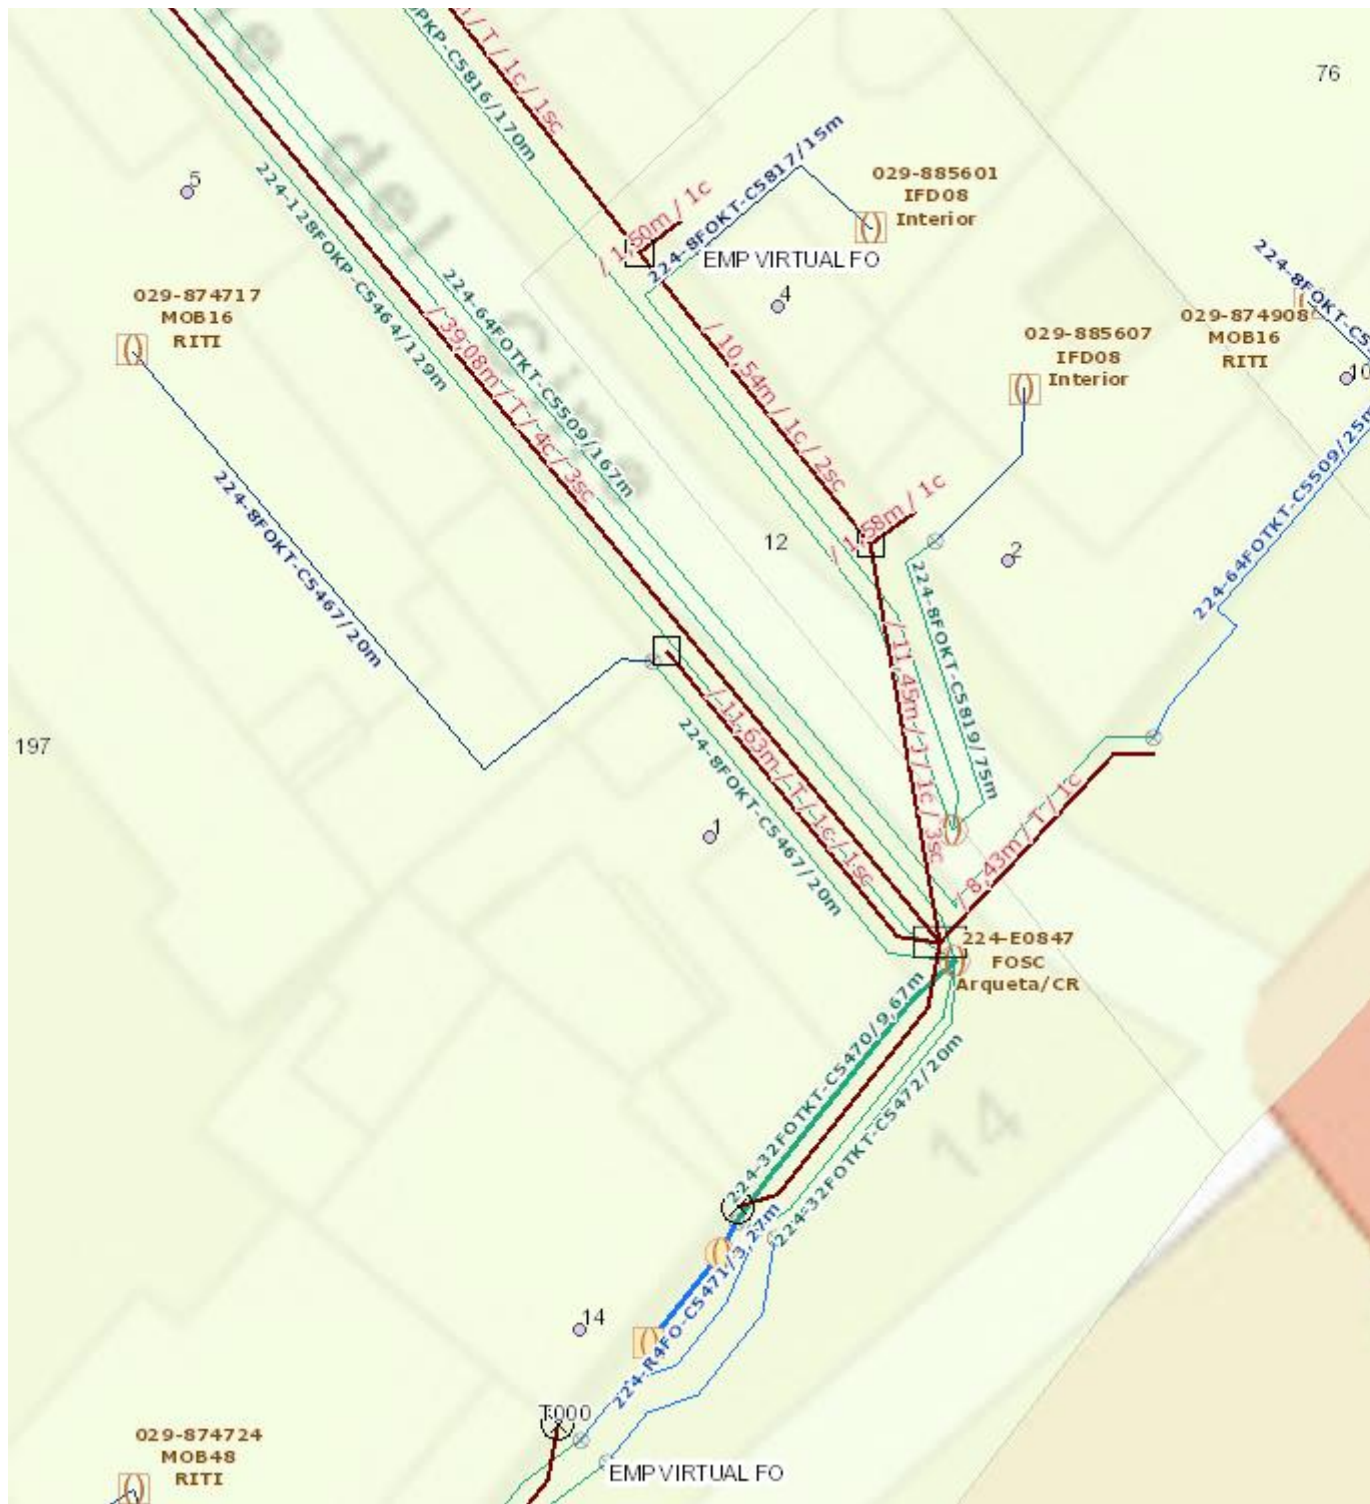

Para alimentar el 16DV-4419 es necesario que se asigne 4DV y patilla existentes en FIST 224E0033, ya que cable de alimentación de FOSC 224E-0847 es el 224-128FOKP-C5464 que arranca desde este FIST 224E0033.

FOTOS









