

		Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023		
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

20250416 R/M Préventif Tour hydrogallic 20

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc
Identifiant Machine : P31w0
Heures Machine : 6757 h
Nom du Technicien : Tom
Type d'intervention : Préventif
N° de demande : 0000
Date d'intervention : 16-04-2025
Durée de l'intervention : 3h
détail des Heures si >7H et >1 tech.: 3h tom

---- Opérations ----

****Lubrification de la tête de Cheval, pignon par le point 12 et Axe par le point 11 (huile SAE30) (Niveau 2)****

Le pignon et l'axe de tête ont été lubrifiés

****Lubrification de la crémaillère et de son pignon par le point 6 (huile SAE 30)****

Le pignon et la crémaillère ont été lubrifiés

**

Lubrification de la contrepointe, Palier, vis, écrou et glissières, point 7, 23, 24, et 25 (huile SAE 30)**

La contrepointe, le palier, la vis, l'écrou et les glissières ont été lubrifiés

****Lubrification du chariot porte outils, Palier, vis et Glissières, par les points 25 et 26 (huile SAE 30)****

Les glissières de chariot porte outils, le palier et la vis de chariot ont été lubrifiés

****Lubrification du boîtier de sécurité (SAE30)****

le boîtier de sécurité a été lubrifié

****Contrôler le niveau d'huile de la poupée (huile SAE30), Rep 10****

Le niveau d'huile est bon

		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

****Contrôler le niveau d'huile de la boîte de vitesse (huile SAE30), Rep18****

Le niveau d'huile est bon

****Contrôler le niveau d'huile du tablier (huile hydraulique), Rep 3****

Appoint d'huile réalisé (préciser la quantité en commentaire)

****Contrôler le niveau d'huile de la boîte des avances et filetages (huile SAE30) Rep 14****

Le niveau d'huile est bon

****Contrôler le niveau d'huile du dispositif de graissage automatique, (vacutra 2), Rep1 et 30****

Le niveau d'huile est bon

****Contrôler le niveau d'huile Hydraulique (shell tonna oil 27) Rep 21****

Appoint d'huile réalisé (préciser la quantité en commentaire)

****Contrôle visuel de l'état général de la machine (courroies, éclairage, Présence de fuites,...)****

Dysfonctionnements (préciser en commentaire)

Commentaire : Fuite d'huile au sol dans la zone de travail de l'usineur (risques de chute), les joints sont sec (manque d'utilisation) ce qui provoque les fuites lors de la mise à niveau, de l'huile fuit sur le moteur électrique ce qui peut provoquer des courts circuits, un défaut d'isolement, un risque d'incendie. **Le tours doit être consigné arrêter et ne plus permettre son utilisation jusqu'à remise en état!**

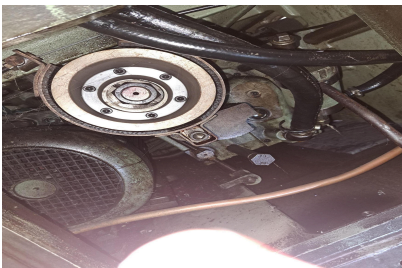
****Contrôler le fonctionnement des sécurités de la machine (arrêts d'urgence, protections ,éclairages, ...)****

Contrôles, tests machine et sécurité effectués

--- Photos ---



		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

							
--	--	--	--	--	--	--	--

Visa Armitec: Demaillet Marc		Visa EDF:					
