



Resumen de Servicio

Información General del Servicio

Número de Solicitud	Solicitante	Fecha de Solicitud	Estatus de Solicitud
1199	Hector Gamboa	2017-09-11 11:59:49	EN ATENCIÓN

Descripción de la Solicitud

Revisar butacas con fallas Pedir al almacén máquina de humo nueva

Número de Ticket	Tipo de Servicio	Fecha de Servicio	Estatus de Servicio
66318	Mantenimiento Correctivo	2017-09-11 19:08:52	CONCLUIDO

Descripción del Servicio

Falla de máquina humo

Documentación del servicio.

Fecha de Resolución

2017-09-12 20:56:49

Resolución del Servicio

Se realizaron las siguientes actividades: Colocación y conexión de maquina de humo nueva, así como su correcto aseguramiento con sinchos de seguridad. Revisión general de toda la sala para ver el correcto funcionamiento de las butacas. En este punto se observaron fallas en la 11 y la 37, observando con detenimiento se identificó que la falla en la butaca 11 era en la caja de control, se desarmo y observo concluyendo que el problema era que el fusible de cerámico estaba fundido, por lo que se realizó el cambio correspondiente, se limpió, se usó dieléctrico, se colocó, y quedó funcionando perfectamente. Al hacer la revisión en banca 37, este presentaba fallas el pistón 2, debido a que la válvula proporcional estaba dañada (la rosca estaba completamente desalojada, inservible) por lo que se hizo un cambio rápido de válvulas proporcionales con la banca 1 y a la hora de conectar la banca 37 quedó funcionando. Por otro lado la banca 1 se le readaptó la válvula proporcional semidañada, se conectó cuidadosamente y se aseguró con cinta para evitar que se moviera, al hacer la calibración funcionó de manera correcta. En la revisión también se observó La mayoría de los ventiladores están en correcto funcionamiento excepto 1 (el primero del lado derecho) Los estrobos funcionan correctamente, al igual que las máquinas de humo Por ultimo también se hizo la revisión del sistema de agua, revisión de manómetros con presiones adecuadas, agua limpia. Con respecto a los compresores, uno presentan fallas menores además de que su servicio de mantenimiento está retrasado por aproximadamente -300 hrs. El servicio realizado fue revisado y validado por el Gerente de turno.

Archivos del servicio.

Archivo Entrega 1: IMG_0386.jpg

Archivo Entrega 2: IMG_0387.jpg

Archivo Entrega 3: IMG_0388.jpg

Archivo Entrega 4: IMG_0379.jpg

Archivo Entrega 5: IMG_0380.jpg

Archivo Entrega 6: IMG_0381.jpg

Archivo Entrega 7: IMG_0382.jpg

Archivo Entrega 8: IMG_0383.jpg

Archivo Entrega 9: IMG_0384.jpg

Archivo Entrega 10: IMG_0385.jpg

Archivo Entrega 11: IMG_0389.jpg

