

## 행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550  
버전: 2306

전체 보고서  
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

### 요약정보

보험금 청구 수리 담당자 이메일:	office@luck.co.kr		
인쇄자:	김동수 PL	사건 날짜:	2023 년 5 월 1 일 오후 6 시
승인 상태:	전송	수리 승인 가능: N/A	
청구 참조:	60042657	증권 번호: MOT1234687	
기타 참고자료:		제 3 자:	아니요
보험금액:		보증 기간 내:	미확인
작업 제공자:	Youi Pty Ltd		

### 연락정보

사고 접수자 성:	홍	이름:길동	
주소:	123 대치동	구:	강남구
우편번호:	207122	시:	서울특별시
모바일:	01033335555		
이메일:	nawabrakesh@yahoo.com		
보험 계약자 성:	홍	이름:길동	
주소:	123 대치동	구:	강남구
우편번호:	207122	시:	서울특별시
핸드폰:	01033335555		
이메일:	gildong@yahoo.com		
차량 위치 주소:	123 성수동	현재 위치:	행운 자동차 수리
우편번호:	2500000		
클레임 담당 이름:	김담당	연락처:	023334444
손해사정사 이메일:	claim@email	연락처:025556666	
이름:	김손해		
손해사정사:	행운 손해 사정사	주요 청구 전화번호:	3000-4000
청구 평가자			

# 행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550  
버전: 2306

전체 보고서  
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

이름:	Youi 기본 평가자	연락처:	
수리업체 세부정보			
정비소 이름:	행운 자동차 수리	매장 담당자 이름:	김 수리
매장 주소:	123 성수동	연락처:	023334444
구:	광진구		
시:	서울특별시		
이메일:	office@luck.co.kr		
비용 요약			
페인트 총계			1,368.22
부품 총계			7,275.67
노동 합계			1,228.50
추가 비용 총액			27.00
추가 총계			171.00
	수리 비용 소계		10,070.39
서브렛			1,195.00
	GST 를 제외한 총액		11,265.39
GST(10.00%)			1,126.54
	총계		12,391.93
추가			1,000.00
	귀하가 지불 가능		11,391.93

## 차량 세부정보

차량			
제조사:	메르세데스-벤츠	모델/하위 모델:	E 클래스(X156)/180
레고:	DVU11Q	출고일:	2022 년 3 월
차대번호:	74678w900w8767788	색상:	회색
주행 거리:	68,278	AX 코드 모델 시트:	03 G1 43
모델 사양			
프랑스 생산 시작	모델 2018	에어컨 온도	에어백 중단 통과
DAB 튜너	키리스 이동	사각지대 지원	레인 센서
차선 유지 보조	거울 패키지	디스트로닉 플러스	접이식 거울 선택
미디어 디스플레이	H-LAMP LED HIGH PER 열	라이트-/뷰 패키지	담그는 자동 거울
가죽 패드	선내장 앞좌석	스타일 팩	만능 캠 시스템
사전 안전 시스템	다기능 S-WHEEL	SILL MLDG ILLUMINAT	가죽 STRG 휠
운전석 메모리	합격 좌석 메모리	요추 조정 선택	편안한 서스펜션
좌석 컴포트 패키지	방출 표준 유로 6 STRG 열 이	스토리지 패키지	에코 시작/정지
이지팩	동	7 단 자동	타이어 235/50 VR 18 타이어
동적 선택 스위치	오디오 20 NAVI VOR 무툼	휠 7J X 18 합금 후면 에어백	(플랫 러닝 포함)
터렛 랙 ALU	에어백		보행자 보호

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550  
버전: 2306

전체 보고서  
레고: DVU11Q



인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

전동 선루프	파크트로닉	버전 호주	후면 팔걸이
경고 장치가 있는 S/벨트	투코트 메탈릭	차량 준비	클리어 코트 하드
트림 매트릭스 광학			

차량상태

차량 상태: 양호  
기본 차량 상태: 주행불가  
사고 전 손상: 마모 및 손상  
손상부위

보조 차량 상태:

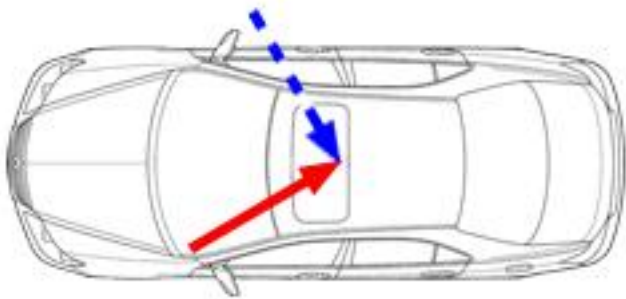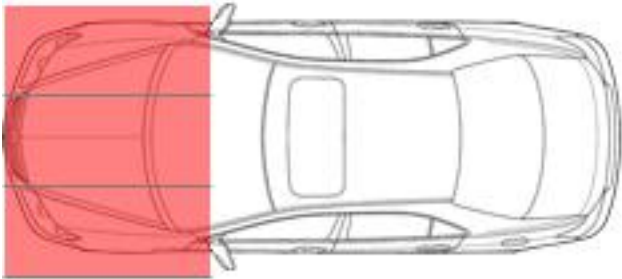

모두	<input type="checkbox"/>	내부	<input type="checkbox"/>
기계	<input type="checkbox"/>	유리	<input type="checkbox"/>
언더바디	<input type="checkbox"/>	손상 없음	<input type="checkbox"/>



부품

가격은 2024-02-06 기준입니다.

코드	부품명	부품 번호	공급자	견적 비용	
0283	앞범퍼	A15688032019999		1,079.20	fo
0289	그릴 트림 프레임	A1568804400		702.64	f
0311	L/F 범퍼 커버	156 885 5100		109.09	
0312	R/F 범퍼 커버	156 885 5200		128.06	
0432	스타 엠블럼	000 817 1306		84.92	
0562	오른쪽 헤드램프 어셈블리	A1569067800		1,712.63	x
0741	L/F 가드	A1568800118		924.34	fo
0742	R/F 가드	A1568800218		924.34	fo
0841	L/F 휠 아치 라이너	156 690 7300		307.49	
0842	R/F 휠 아치 라이너	156 690 7400		238.01	
0885	L/F 가드 트림	156 885 2322		178.48	
0886	R/F 가드 트림	156 885 2422		178.48	
3488	R/R 보호 호일	156 732 0211		17.36	
7311	L/외부 타이로드 볼	246 330 1700 64		153.79	
8779	전면 그릴 패널	A1568853600		281.88	fo
8780	전면 중앙 트림	246 520 0223		219.79	
8805	L/F OUT 커버 BRKT	246 520 0323		16.36	

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550  
버전: 2306

전체 보고서  
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

암호	설명	부품 번호	공급자	견적 비용
x:교환				
f: OEM 부품	저금			795.85
	소계			7,275.67
	총			7,275.67
	GST 포함 합계(+10.00%)			8,003.24
		시간기준 10WU/h	가격 = 67.50 AUD/시간	

공임 코드	설명	WU 견적 비용	
54-7989 01	R + R 배터리 접지 케이블 (전기 플러그 및 소켓 연결을 분리할 때)	2.0	13.5
61-1069 01	R + R COMPL LWR 엔진실 커버	5.0	33.75
88-1102 01	R + R 앞범퍼 CPL	8.0	54.00
88-1935 01	R + R 앞범퍼에 추가(보행자 보호 기능이 있는 차량) DIS + ASS 전면 범퍼(범퍼	1.0	6.75
88-1105 02	제거됨) 확인 후: 필요한 경우 부품을 교체하세요. 앞범퍼 DIS + ASS 에 추가(보행자 보호 기능이 있는	7.0	47.25
88-1374 01	차 량)	1.0	6.75
82-4801 01)	R/F 램프 장치 갱신	3.0	20.25
82-4893 01	헤드램프 갱신에 대한 추가 사항(LED 헤드램프 장착 차량)	3.0	20.25
88-4108 01	두 전면 가드 모두 갱신(범퍼 제거)  포함 사항: FRT 휠 하우스 셸 CPL 제거 및 재장착	14.0	94.50
72-1050 01	R + R 왼쪽 앞문	7.0	47.25
72-6405 01	R + R 왼쪽 앞문 트림	4.0	27.00
88-3223 01	R + R 왼쪽 거울	3.0	20.25
72-5173 01)	R + RL/허리 성형	3.0	20.25
72-7240 01	R + R 왼쪽 전면 외부 도어 핸들	2.0	13.5
88-5205 01	R + R 왼쪽 실 트림	5.0	33.75
72-1080 01	R + R 오른쪽 앞문	7.0	47.25
72-6405 01	R + R 오른쪽 앞문 트림	4.0	27.00
88-3230 01	R + R 오른쪽 거울	3.0	20.25
72-5173 01)	R + RR/웨이트 몰딩	3.0	20.25
72-6420 01	R + R 오른쪽 뒷문 트림	3.0	20.25
KN	R + RR/R 도어 몰딩(WINDOW LINE)	2.0	13.5
72-7305 01	R + R 오른쪽 후면 외부 도어 핸들	2.0	13.5



행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550  
버전: 2306

전체 보고서  
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

암호	설명	WU 견적 비용	
88-5232 01	R + R 오른쪽 실 트립	5.0	33.75
97-2500 ZAX	캐비티 보호(추가/작업)	2.0	13.5
97-2500 ZAX	L/F 가드에 방청 처리 적용	2.0	13.5
40-1590 01	R + R 앞바퀴	3.0	20.25
46-7231 01)	R + R 왼쪽 타이로드 엔드	4.0	27.00
82-1120 01	LED 헤드램프 조정	4.0	27.00
40-6500 01	차량 정렬	7.0	47.25
포함 사항: 전면 및 후면 토우와 캠버 정렬, 전면 및 후면 차량 높이 확인			
40-4064 01	앞바퀴 발가락 조정(정렬 중)	2.0	13.5
1481	왼쪽 앞문 수리	10.0*	67.50
1482	오른쪽 앞문 수리	45.0*	303.75
1782 년	R/R 도어 수리	10.0*	67.50
0741	L/F 가드 캐비티 보호		
인건비		시간	우
패널 / 기계노동 정렬		17.30	173.0
작업 측정		0.90	9.0
소계			1,228.50
추가 비용			
방청처리			
비율		0.40	4.00
추가 비용 총액			27.00
총 노동력			1,255.50

## 행운 자동차 수리 견적서

**버전: 2306**

레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024년 12월 3일 오후 3시 3분

## 서브렛

원천	설명	유형	수선공	핸드폰	견적 비용
내부	휠 정렬	바퀴	브리지스톤 셀렉트		55.00
주소		조정			
내부	림 수리 X 2	바퀴	스팟 온 휠스		660.00
주소					
내부	기계적 보고서	기계	파로의		260.00
주소		보고서			
내부	기계식 견인 및 견인	다른	페레 브라더스 견인		220.00
주소					
	총 서브렛				1,195.00

## 페인트

페인트 작업		시스템 AZT	시간 기준 10WU/h
암호	설명 - 투코트 메탈릭		WU 건적 비용
0741	L/F 가드 새 부품 도장		9.0
0742	R/F GUARD 신규 부품 도장		9.0
0283	앞범퍼 새 부품 도색 K1R		11.0
1481	왼쪽 앞문 수리 페인팅 <50%		17.0
1782 년	R/R 도어 수리 페인팅 <50%		16.0
1482	오른쪽 앞문 수리 페인팅 >50%		26.0

## 부품별 도료 재료

암호	설명	견적 비용
0741	L/F 가드 새 부품 도장	55.28
0742	R/F GUARD 신규 부품 도장	55.28
0283	앞범퍼 새 부품 도색 K1R	137.09
1481	왼쪽 앞문 수리 페인팅 <50%	91.88
1782 년	R/R 도어 수리 페인팅 <50%	82.99
1482	오른쪽 앞문 수리 페인팅 >50%	114.20

행운 자동차 수리 견적서

청구 참조: 60042657 평가 번호: 1943550  
버전: 2306

전체 보고서  
레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024 년 12 월 3 일 오후 3 시 3 분

인건비 - 페인트 요인		시간	우	견적 비용
타입 페인트	62.00AUD/시간		88.0	
준비 주요 작업 금속 준비 Comp. 작업 폴		2.70 27.0		167.40
라스틱 총		0.50	5.0	31.00
	10WU/시간	12.00	120.0	744.00
재료비 - 페인트 새로운 부품				견적 비용
페인팅				110.56
새 부품 도장 - 플라스틱 K1R 수리 도장				137.09
				289.07
재료-불변 금속 준비 재료-불변 플라스틱				71.80
				15.70
총				624.22
엑스트라				
암호	설명	논평	견적 비용	
1000	사전/사후 스캔 보고서		80.00*	
1001	기타 클립		20.00*	
1002	CavityWax 1 차 패널		10.00*	
1003	캐비티 왁스 3 판		5.00*	
1004	디스크 배트 리셋 전자		14 시*	
1005	환경부담금		7.00*	
1006	캐비티 왁스 2 차 패널		5.00*	
1007	차량 올리기 및 지원		30.00*	
	총 추가사항		171.00	

최종 계산

		양	총계
페인트 작업			
인건비 120.0 WU X 62.00 AUD/h 자재		744.00	
	페인트 총계	624.22	1,368.22
부속		7,275.67	
	부품 총계		7,275.67
공임 시간 기준 10WU/h			
173.0 WU X 67.50 AUD/h 얼라인먼트		1,167.75	



## 행운 자동차 수리 견적서

**버전: 2306**

레고: DVU11Q

인쇄 날짜: 2024년 12월 3일 오후 3시 3분

작업 측정		양	총계
		60.75	
	공임 합계		1,228.50
	추가 비용 총액		27.00
	추가 총계		171.00
	수리 비용 소계		10,070.39
	서브렛		1,195.00
	GST 를 제외한 총액		11,265.39
	GST(10.00%)		1,126.54
	총계	12,391.93	
	초과	1,000.00	
지급 금액		11,391.93	

수리업체 요약	
총 비용	12,391.93
보험사 지급금액	11,391.93
고객 지급금액	1,000.00
GST 지불	1,126.54

## 코멘트

\* - 사용자 제공 데이터

**NN - 제조업체 코드 없음 ) - WU 다른 위치에 부분**

포함 x: 교환

**f: OEM 부품**

## 평가 메모

나는 사건 설명을 입었으며 일관적이라고 생각되는 손해에 대해서만 인용했습니다.

본인은 차량에 ADAS 가 있는지 여부를 확인했으며 차량 제조업체의 적절한 교육을 받고 자격을 갖춘 공급업체 또는 딜러가 모든 보정을 수행했음을 확인합니다.