



AKREDİTEST  
PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  
BELEDİYE EVLERİ MH. 84033 SK. NO:5/B ÇUKUROVA / ADANA  
info@akreditest.com +90 850 305 9001

AKREDİTEST

EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



964d8567-bfa9-4213-9eb0-7f14741450b5  
689818425/1

R.EFE.23.0212 - 0

12/01/2023 (P)

-

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü EFELER BELEDİYESİ adına AKREDİTEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

## ASANSÖRE L K N B LG LER

ASANSÖR C NS : ☒ NSAN ☐ YÜK ☐ İNSAN VE YÜK ASANSÖR T P : ☐ H DROL K ☒ ELEKTR KL  
MONTAJ YILI : 2018 SEY R MESAFES (m) : 9  
ASANSÖR SER NO : 1. ASANSÖR MAK. MOTOR SER NO : 869IK076G / 869IK076G  
BEYAN YÜKÜ (kg) : 800 kg / 10 K KAT VE DURAK SAYISI : 4 / 4  
STANDARD/STANDARDLAR : TS EN 81-20  
BEYAN HIZI (m/sn) : ☐ 0,5 ☐ 0,63 ☒ 1 ☐ 1,6 ☐ 2 ☐ 2,5 ☐ D ER  
ADRES : EFELER / ADNAN MENDERES / MUĞLA / 81 ADA-PARSEL NUMARASI 837 / 104

## B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER

ADI VE SOYADI : EZGİ SÖLEN  
ADRES : 112 ACİL MERKEZ / ADNAN MENDERES MUĞLA BLV NO 81 EFELER AYDIN ( 112 ACİL MERKEZ / 1. Blok 1. Asansör )  
TELEFON NUMARASI : 05546232473 E-POSTA ADRES : emresansarr@gmail.com  
☒ PERİYODİK KONTROLE İZİN VERİLDİ ☐ PERİYODİK KONTROLE İZİN VERİLMEDİ

## YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN : EMRE SANSAR KARDEŞ ASANSÖR SAHİS  
ADRES : KURTULUŞ MAHALLESİ SÜLEYMAN SEBA CADDESİ NO:21A EFELER/AYDIN/AYDIN  
TELEFON VE FAKS NO : 05425419392 E-POSTA : emresansarr@gmail.com  
PERSONEL N ADI VE SOYADI : ALİHAN KAPLAN GÖREV : TEKNİK PERSONEL  
TSE HYB : ☒ VAR ☐ YOK BELGE NO : 09-HYB-1112  
☒ PERİYODİK KONTROLE NEZARET EDİLDİ ☐ PERİYODİK KONTROLE NEZARET EDİLMEDİ

## BAKIM SÖZLE MES

SÖZLE ME : ☒ VAR ☐ YOK TAR H VE SÜRES : 01 / 01 / 2024 1 Yıl

## REV ZYON YAPANA L K N B LG LER

ÜNVAN :  
ADRES :  
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA :  
PERSONEL N ADI VE SOYADI : GÖREV :

## PER YOD K/TAK P KONTROL SONUCUNUN DE ERLEND R LMES

PER YOD K KONTROL SONUCUNUN TANIMI		DÜZELTME SÜRES	B R SONRAK PER YOD K/TAK P KONTROL TAR H
<input type="checkbox"/>	UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/>	HAF F KUSURLU	12 AY	
<input type="checkbox"/>	KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/>	GÜVENS Z	60 GÜN	13 / 03 / 2023
<input type="checkbox"/>	PERİYODİK KONTROL YAPILAMADI		

## AÇIKLAMALAR

31 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

RAPOR ONAY TAR H

12 / 01 / 2023

ADI/SOYADI

MZASI

MUAYENE MÜHENDİSİ

Yunus Bayrak

TEKNİK YÖNET C

Kemal Akgün





AKREDİTEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  
BELEDİYE EVLERİ MH. 84033 SK. NO:5/B ÇUKUROVA / ADANA  
info@akreditest.com +90 850 305 9001

EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



964d8567-bfa9-4213-9eb0-7f14741450b5  
689818425/1

R.EFE.23.0212 - 0

12/01/2023 (P)

-

## ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

- 1 - 1.01.03 (M) - Makina dairesi veya makara mekanlarına ulaşım yolu aydınlatması 50 lüks olmalıdır. (madde 5.2.2.2 )
- 2 - 1.05.01 (M) - Makina/makara mekanı dairesi döşemesi sap atılmış beton, baklava sac gibi kaymayan bir yüzeye sahip olmalıdır. (madde 5.2.1.9)
- 3 - 1.07.01 (M) - Makina mekanlarında, ağır donanımların kaldırılıp taşınması için, bir veya birden fazla, uygun şekilde yerleştirilmiş, üzerilerine güvenli taşıma kapasiteleri yazılmış metal destekler veya taşıyıcı kancalar bulunmalıdır.
- 4 - 1.08.05 (M) - Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defterinde güncel kayıtlar tutulmalıdır.
- 5 - 1.10.02 (M) - Makina platformu korkulugu standarda uygun hale getirilmelidir.
- 6 - 1.13.03 (K) - Beyan yükü ile yüklü kabini yukarı doğru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibatı bulunmalıdır. Acil durum çalıştırma sistemi elektrik kesildiğinde kullanılmaması durumunda ikincil bir enerji kaynağından beslenen acil durum çalıştırma sistemi çalışır hale getirilmelidir. (UPS, akü devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makina motor imalatçısının kullanma kılavuzunda belirtilmiş olduğu degere uygun olmalıdır.)
- 7 - 1.22.02 (M) - Kasnakların kanallarından halatların çıkmasını engelleyen tertibat; halatların kasnaga girdiği ve çıktığı yerin yanında bir emniyet tutucusuna ve makaranın yatay eksenine altında 60°den daha büyük sarım açısıyla yerleştirilmiş ve toplam sarım açısı 120° den daha büyükse en az bir ara tutucuya sahip olmalıdır. (madde 5.5.7.2. Şekil 19)
- 8 - 1.22.03 (M) - Makina/makara mekanında bulunan tahrik ve saptırma kasnakları ile zincir makaraları için gevsek halatların veya zincirlerin, kasnaklardan veya makaralardan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.
- 9 - 1.22.05 (M) - Hiz regülatörü kasnakları halat atma pimi takılmalıdır.
- 10 - 1.23.01 (M) - Halatlar/zincirler ve makaralar/disiller arasında cisimlerin girmesini önlemek için kasnaklar, makaralar ve zincir disilleri, hiz regülatörü, gergi ağırlığı makaraları için madde 5.5.7.1 Çizelge 10'a göre tedbirler alınmalıdır.
- 11 - 1.28.03 (M) - Elektrik kuvvet panosu ve içerisinde bulunan elemanlar karıştırılma riskine karşı adreslenmelidir.
- 12 - 1.29.06 (M) - Makina dairesi/mekani aydınlatma anahtarı takılmalı ve adreslenmelidir.
- 13 - 1.34.05 (K) - Topraklama kablo bağlantıları yüksük veya civatalı veya kablo pabucu ile yapılmalıdır.
- 14 - 1.44.11 (K) - Hiz regülatörü çalışma yönü aşağı olacak şekilde düzeltilmelidir.
- 15 - 1.46.02 (S) - İstem disisi kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 16 - 1.46.03 (S) - İstem disisi kabin hareketine karşı önlem alınmalıdır. (Kapi açık seviyeleme ve/veya kapi ön açma hareketi olmayan asansörlerde dahili yedeklemeli freni olan motor veya makina kullanılması durumunda ilave bir UCM tertibatına gerek yoktur. Fren kontakları panoda kontrol edilmelidir.)
- 17 - 2.01.16 (S) - Kabin üstünden ve kuyu dibinden revizyona alındığında asansörün hareketi her iki istasyondaki aynı yöndeki butonlara aynı anda basılmasıyla olmalıdır.
- 18 - 2.07.04 (K) - Kapi kilitleri ayarsız.
- 19 - 2.12.05 (M) - Kuyu içinde açıkta olan elektrik kablo bağlantıları koruma altına alınmalıdır.
- 20 - 2.12.06 (M) - Kabin üstü dağınık kablo bağlantıları düzenlenmelidir.
- 21 - 2.12.16 (M) - Kabin üstü elektrik bağlantı kutusu kapagi takılarak koruma altına alınmalıdır.
- 22 - 3.03.11 (S) - Asansörün normal çalışmasına geri dönüşü sadece muayene çalışma anahtarının/anahtarlarının normale getirilmesi ve elektrikli tekrar ilk ayar konumuna getirme (reset) tertibatı kuyu disinden çalıştırıldığında mümkün olmalıdır. (madde 5.12.1.5.2.2) RESET tertibatı sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilen tipte (örneğin kilit açma üçgeni ile çalışan bir tertibat) veya kilitli bir kabin içerisindeki bir tertibat olmalıdır. Kat butonlarındaki çağrı butonuna özel bir silsile ile basmak suretiyle resetleme işlemi yapılmamalıdır.
- 23 - 3.03.12 (S) - By-pass tertibatı devredeyken muayene kumanda istasyonu çalıştırıldığında kabinde bir ses sinyali ve kabin altında yanıp sönen ışık, hareket sırasında aktif olmalıdır. Bu sesli uyarının ses seviyesi, kabin altında 1 m mesafede asgari 55 dB (A) olmalıdır. (madde 5.12.1.8.3-g)
- 24 - 3.22.03 (M) - Kuyu disinde bakım kapıları yakınında: "Asansör kuyusu - Tehlike Yetkili olmayan giremez" ikaz levhaları bulunmalıdır.
- 25 - 3.22.08 (M) - Kuyu dibinde asansör parçalarının güvenli bir şekilde bakımının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- 26 - 3.26.01 (M) - Kuyu dibi temizlenmelidir.
- 27 - 4.08.01 (M) - Kapiyi açıp kabine girmek isteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması arızalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları civarındaki tâbiî ve sunî aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüks olmalıdır.
- 28 - 4.08.02 (M) - Kat kapısı sahanlık aydınlatmaları çalışır hale getirilmelidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHENDİSİ	TEKNİK YÖNET C
12 / 01 / 2023	ADI/SOYADI	Yunus Bayrak	Kemal Akgün
	MZASI		





**AKREDİTEST**  
PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  
BELEDİYE EVLERİ MH. 84033 SK. NO:5/B ÇUKUROVA / ADANA  
info@akreditest.com +90 850 305 9001

**EFELER BELEDİYESİ**  
Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



964d8567-bfa9-4213-9eb0-7f14741450b5  
689818425/1

R.EFE.23.0212 - 0

12/01/2023 (P)

-

- 29 - 4.14.01 (S) - Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin esigi veya kabin kapisinin çerçevesi veya sürgülü kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay açıklık, kuyu boyunca 0,15 m'yi asmamalıdır (bkz. Sekil 3). a) 0,5 m'yi aşmayan bir yükseklik üzerinden 0,2 m'ye kadar uzatılabilir. İki ardışık durak kapağı arasındaki bu tür girintiler birden fazla olmamalıdır, b) Düşey hareketli sürgülü durak kapıları ile donatılmış yük asansörlerinde, bütün seyir hareketi mesafesi boyunca 0,2 m uzatılabilir, c) Madde 5.3.9.2'ye göre mekanik olarak kilitlenen ve sadece bir durak kapisinin kilit açılma bölgesinde açılabilen bir kapi ile kabinin donatıldığı durumlarda bu mesafe sınırlanmamıştır.
- 30 - 5.10.04 (S) - İki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 31 - 7.04.05 (M) - Kabin durduğunda sözlü olarak (Türkçe), kabin konumu bildirilmelidir. (TS EN 81-70 madde 5.4.4.2)

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHENDİSİ	TEKNİK YÖNETİCİ
12 / 01 / 2023	ADI/SOYADI	Yunus Bayrak	Kemal Akgün
	MZASI		

