

監控維修對帳單

客戶名稱: CTY TNHH THUỘC DA YI SHENG (VN)

工程名稱: 監控

工程地點: 平陽省越香二工業區D1-D9座

聯絡人: 蕭 總經理 行動: 0902.629.866

電話: 0274-3579038~9 傳真: 0274-3579040

日期: 2024/12/31

承辦業務: 張日隆

手機: 0932-050533

地址: 平陽省順安縣安富社區 07/B1

電話: (0274)3764746 傳真: (0274)3782393

項次 Item	日期 Date	內容 Content	單位 Unit	數量 Quantity	單價(VND) Unit Price	複價(VND) Amount
1	241202	Đã thay ổ cắm chống sét PZC504 ở phòng ông chủ 已在老闆辦公室更換PZC504避雷插座	Cái	1	580,000	580,000
2		1 bộ HDMI hư đã thay bộ khuếch đại HDMI 50m Dtech mới. Hư trả KH. Tivi xem 2 đầu ghi OK 1組HDMI設備故障, 已更換全新Dtech 50米HDMI訊號擴大器, 故障設備已歸還客戶。電視可正常觀看兩台監控主機畫面	Bộ	1	1,200,000	1,200,000
3	241206	P11 mất hình do POE hư đã thay switch POE 8P 10/100 cho KH. Hư trả KH P11攝影機無影, 因 PoE switch 故障, 已汰新 APTEK 百兆8埠 PoE 供電集線器 10/100Mbps	Cái	1	2,500,000	2,500,000
4		Kiểm tra P16 mất hình, hư camera mang về sửa. Phí sửa chữa và tiền công tháo ra gắn lại 檢查 P16 攝影機無影, 攝影機故障, 維修費及拆裝工資	Cái	1	550,000	550,000
5	241216	Kiểm tra ở xưởng không có mạng do bộ điểm điểm bị chập chờn. Cần mang bộ khác thay cho KH 檢查發現廠內無網路, 因點對點設備不穩定, 需更換新設備給客戶使用。	Lần	1	0	0
6		Kiểm tra P05, P17, N03, N18 mất hình. N03, P17 do CMR hư, N18, P05 do switch POE 4P hư 檢查發現P05、P17、N03、N18攝影機無影: N03、P17因攝影機故障。N18、P05因POE 4埠交換機故障。	Lần	1	0	0
7		Đã chỉnh lại góc độ những CMR bị sai. Đã làm bản vẽ lại toàn bộ CMR và vị trí 已調整多支攝影機角度, 並重新繪製攝影機及位置圖。	Lần	1	0	0
8	241217	Đã gắn bộ điểm điểm MWB505G cho KH mượn. Cần BG cho KH (bộ cũ hư trả KH) + Tiền công 已安裝MWB505G點對點設備供客戶借用, 需報價供客戶使用 (故障設備退還客戶) + 工資	Bộ	1	3,550,000	3,550,000
9		Đã gắn switch POE 6P 10/100 thay mới cho KH P05 lên hình OK + Tiền công 已汰新安裝6埠10/100 POE交換機給客戶, P05影像恢復正常 + 工資	Cái	1	1,900,000	1,900,000
10		Kiểm tra N03, P17, N18 mất hình, hư camera mang về sửa. Phí sửa chữa và tiền công tháo ra gắn lại 檢查 N03, P17, N18 攝影機無影, 攝影機故障, 維修費及拆裝工資	Cái	3	550,000	1,650,000
11	241223	Đã gắn công tắc thông minh cài vào điện thoại KH OK. Test chuông OK và cài 16 mốc thời gian cho KH OK. Hướng dẫn KH sử dụng OK 已安裝智慧開關, 並設定於客戶手機上, 測試門鈴正常, 並為客戶設定16個定時點, 教導使用正常	Cái	1	780,000	780,000
12	241226	P11, P15, P16, N03, N08, N12, N16, N22, N23, N25, N26, 2 camera IPC chỉnh góc độ P11, P15, P16, N03, N08, N12, N16, N22, N23, N25, N26, 2 camera IPC調整角度	Lần	1	800,000	800,000
13		Switch ở máy chấm công hư. Đã thay switch 8P 10/100/1000 cho KH. 打卡機因交換機故障, 已汰新安裝8埠10/100/1000交換機給客戶使用	Cái	1	850,000	850,000



項次 Item	日期 Date	內容 Content	單位 Unit	數量 Quantity	單價(VND) Unit Price	複價(VND) Amount
14	241227	Phí kiểm tra và xử lý: 1. N07, N09, N14, N15, IPC, P04, CH3 đã chỉnh góc độ 2. P11 hôm qua chỉnh OK, hôm nay KH cần xem vị trí khác đã chỉnh OK 3. Mạng không ổn định do dây wifi điểm lỏng đã thay dây khác mạng vào CMR OK 4. Cài D83 vô máy ông chủ OK. Bấm đầu mạng kết nối máy tính ở xưởng OK 檢測及處理工資: 已調整N07、N09、N14、N15、IPC、P04、CH3攝影機角度。 P11昨日調整正常，今日客戶要求更換位置已完成調整。 網路不穩定，因WiFi點對點線路鬆脫，已更換線材，網路及攝影機影像正常。 已將D83主機設定至老闆電腦，並完成廠內電腦網路線連接	Lần	1	700,000	700,000
15		N12, N19 cần dời vị trí (Vật tư một số + tiền công) (chưa xử lý) N12、N19攝影機需移位（部分材料 + 工資）（尚未處理）	Lần	1	600,000	600,000
16		D83 KH cần gắn thêm 1 bộ chuyển HDMI (chưa xử lý) 客戶需於D83主機新增1組HDMI轉接器 (尚未處理)				
17		Bộ khuếch đại HDMI 50m Dtech HDMI 50米訊號擴大器	Bộ	1	1,200,000	1,200,000
18		Cáp lan 5e solid UTP AWG 24 UTP CAT5e 雙絞線 24AWG x4P	Mét	60	14,500	870,000
19		Nẹp 2.0F 2.0F室內壓條	Mét	10	6,800	68,000
20		Tiền công xử lý 處理工資	Lần	1	850,000	850,000
					小計	18,648,000
					VAT10%	1,864,800
					TOTAL	20,512,800

備註

客戶確認

請確認後回傳

