

## Relatório

### Relatório Número

28

## Dados gerais

### Empresa

Diálogo Engenharia

### Obra

Monã

### Endereço

Av Indianópolis 618

## Itens observados

..

Vide fotos

### Torre 1



Necessário correção de massas quebradas antes da execução da impermeabilização

### Torre 1



Evitar escorrimento da impermeabilização na parte externa da aba da fachada.  
Risco de marcação e manchamento da textura

## Torre 1



Necessário retiradas de excesso de argamassa e acabamento adequado antes da liberação para impermeabilização

## Torre 2



Balancim 2 - 13° pavimento - Não evidenciado colocação de nenhuma tela de reforço dos encontros e janelas

## Torre 2



Balancim 9 - 12° pavimento - Emboço fora de alinhamento



## Torre 2



Balancim 4 - 10° pavimento - Não evidenciado colocação de telas de reforço

## Torre 2



Balancim 5 - 11° pavimento - Emboço não deve ser paralisado na região do encunhamento

## Torre 2



Balancim 4 - 10° pavimento - Necessário preenchimento de buracos na alvenaria

## Torre 2



Balancim 8 - 7° pavimento - Emboço executado manualmente. Necessário uso de caneca



## Torre 2



Balancim 8 - 7º pavimento - Estrutura ultrapassando alinhamento do emboço

## Torre 2



Balancim 9 - 6º pavimento - Emboço executado corretamente

## Torre 2



Balancim 7 - Necessário retirada de madeiras das requadrações

## Torre 2



Balancim 11 - Emboço executado corretamente



## Torre 4



Balancim 8 - Chapiscamento em execução sem preenchimento de chupetas, indicado em relatórios passados

## Torre 4



Balancim 6 e 7 - Chapisco corretamente executado

## Torre 4



Necessário recorte do emboço em torno do cabo de aço para retirada do cabo posterior

## Torre 4



Balancim 4 - Emboço executado corretamente



## Torre 4



Balancim 7 - Chapisco executado. Não foi evidenciado o relaxamento necessário apontado em relatórios anteriores

## Torre 4



Balancim 7 - Não evidenciado lixamento do trecho interno da estrutura

## Torre 4



Balancim 7 - Falha no lixamento não corrigido antes do chapiscamento

## Torre 4



Balancim 6 - Emboço executado corretamente



## Torre 4



Necessário chapiscamento da massa de chumbamento

## Periferia



Piscina - Manta executada sem correta queima da película externa da manta. Risco de falha de aderência do chapisco e revestimento

## Periferia



Piscina - Chapisco em execução

## Periferia



Piscina - Evidenciado enxada sobre manta, risco de danos a manta

## Periferia



Piscina - Pendente finalização da impermeabilização.

## Periferia



Piscina - Manta incompleta. Chapisco em execução



## Periferia



Piscina - Manta aplicada sem correta finalização da alvenaria

## Periferia



Piscina - Chapisco mal aplicado

## Periferia



Térreo - Junta da alvenaria não mantida na Manta. Risco de rompimento da manta e fissura do revestimento

## Assinaturas

### Preenchido por:

Eng. Isadora Tedesco

### Liberado por:

Eng. José Leopoldo Pugliese

### Responsável pelo acompanhamento

Andrés