

INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION					
PASTELERIA LA LUCERNA - PEREIRA					
PUNTO	FABRICA DE HELADOS	6 DE OCT 22	ACTIVO FIJO	4002	
TIPO DE MANTENIMIENTO			MARCA	TIPO	
CORRECTIVO	X	PREVENTIVO		HOBART	BATIDORA
FALLA	NO SE SOSTIENE LA RETENCION DEL MOTOR				
REPUESTOS BLOQUE DE CAMBIOS					
BOMBA DE ACEITE	OK	PIÑON MOTOR	OK	PIÑON VEL 2	OK
RODAMIENTOS	OK	CORONA	OK	PIÑON VEL 3	OK
RETENEDORES	OK	PIÑON VEL 1	OK	PIÑON VEL 4	OK
DISCOS CLUCHT	OK	PLATO CLUCHT	OK	MORDAZAS CLUCHT	OK
ACEITE DE TRANSMISION	OK				
REPUESTOS PLANETARIO					
RODAMIENTOS	OK	PIÑON CENTRAL	OK	PIÑON BRAZO	OK
BOMBA DE ACEITE	OK	CREMALLERA	OK	RETENEDOR	OK
ACEITE DE TRANSMISION	OK				
SISTEMA ELECTRICO					
CONTACTORES	OK	RELE TERMICO	OK	PULSADORES	OK
MOTOR TRIFASICO	OK	CABLES	OK		
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO					
<p>LA MAQUINA SE ENCIENDE Y NO SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, SE REvisa EL SISTEMA ELECTRICO Y NO SE HALLA FALLA ALGUNA, EL TECNICO MANIFIESTA QUE HAN REALIZADO UNA REPARACION EN EL SISTEMA DE ELEVACION DE LA OLLA, SE REvisa Y SE OBSERVA QUE EL SISTEMA DE ELEVACION NO HA ACCIONADO EL MICRO O FINAL DE CARRERA QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, SE OBSERVA QUE EL TOPE ESTA MUY LARGO Y NO PERMITE SUBIR EL SISTEMA DE ELEVACION, SE CORRIGE BAJANDO EL TOPE 4 CM Y SUBE EL SISTEMA DE ELEVACION ACCIONANDO EL MICRO O FINAL DE CARRERA, SE REALIZA PRUEBAS A SASTIFACION, SE ENTREGA AL TECNICO FERNANDO</p>					
RECOMENDACIONES					
SE RECOMIENDA NUEVAMENTE VERTER ACEITE AL SISTEMA DEL PLANETARIO Y PONER EL TAPON, AL NO TOMAR LAS RECOMENDACIONES PUEDE FALLAR LOS PIÑONES Y RODAMIENTOS QUE REQUIEREN CONSTANTE LUBRICACION.					
PROXIMO MANTENIMIENTO					
TECNICO RESPONSABLE	E. ALEXANDER MENDOZA COBO				
JEFE DE MANTENIMIENTO	DAMIAN ORREGO				







Comentado [eamc1]: Tornillo tope



Comentado [eamc2]: Micro o final de carrera





