
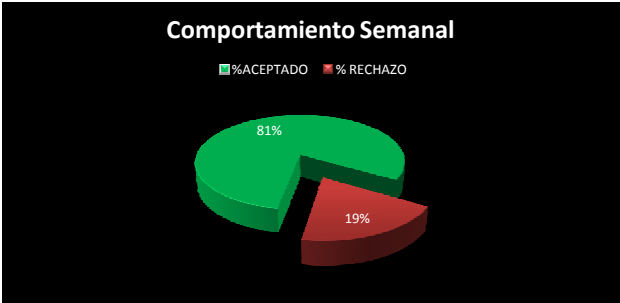


NOMBRE DEL PROCESO:	Reacondicionamiento de Equipo Nextel			FECHA DE ELABORACION:		22-abr-13		
RESPONSABLE DEL PROCESO	Eunice Mendoza / Gerardo Gonzalez			PERIODO	15-abr		A	19-abr
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO							
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO		CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS		TIPO DE INSPECCIÓN		Muestreo

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P. REVISADAS	342	261	130	224	202	1159
P. ACEPTADAS	260	212	113	181	169	935
P. RECHAZADAS	82	49	17	43	33	224
%ACEPTADO	76%	81%	87%	81%	84%	81%
% RECHAZO	24%	19%	13%	19%	16%	19%

Gráfico:

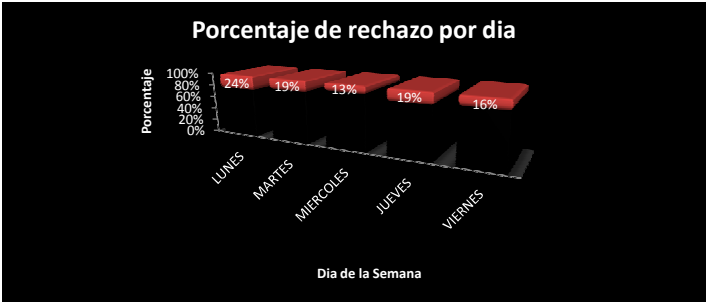

Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Cantidad	% Relativo	% Acumulado
front detalle cosmético	23	10%	10%
pitt mal ensamble	23	10%	21%
back detalle cosmético	19	8%	29%
back mal ensamble	18	8%	37%
faltan tornillos	16	7%	44%
falta cubre polvo	14	6%	50%
flip detalle cosmético	11	5%	55%
perno mal ensamble	10	4%	60%
flip mal ensamble	8	4%	63%
lamina de flip mal ensamble	8	4%	67%
falta pin de antena	7	3%	70%
V/conector mal ensamble	7	3%	73%
mica externa mal ensamble	6	3%	76%
falta led de pitt	5	2%	78%
mute detalle cosmético	5	2%	80%
mute mal ensamble	5	2%	83%
no vibra	4	2%	84%
soporte detalle cosmético	4	2%	86%
falta adhesivo de membrana	3	1%	88%
faltan cintas de back	3	1%	89%
cubierta dañada	2	1%	90%
falta plástico de front	2	1%	91%
falta testigo	2	1%	92%
mica interna mal ensamble	2	1%	92%
sin tornillos	2	1%	93%
teclado duro	2	1%	94%
antena mal ensamble	1	0%	95%
falta goma de back	1	0%	95%
falta tapón de manos libres	1	0%	96%
indicadores mal ensamble	1	0%	96%
membrana detalle cosmético	1	0%	96%
membrana mal ensamble	1	0%	97%
mica externa limpieza	1	0%	97%
micrófono bajo	1	0%	98%
no enciende LED de mensaje	1	0%	98%
no enciende LED de pitt	1	0%	99%
pitt detalle cosmético	1	0%	99%
tapo pila detalle cosmético	1	0%	100%
tono de speaker distorsionado	1	0%	100%
Total	224	100%	

Observaciones y Recomendaciones:

Gráfico:

