

	HISTORIAL DE AVERÍAS	EC-RG-MT-MT-05-00
NOMBRE MAQ.: PURIFICADOR DESGASIF. DE ACEITE		

FECHA	TIPO DE FALLA Y LOCALIZACIÓN	CAUSAS Y OBSERVACIONES	TIEMPO DE PARADA	REALIZADO POR
00-07-21	Válvula de flujo averiada	(Switch micro) averiado no hace contacto	0 h 30	J.Z
00-10-30	Ruido anormal en motor de bomba de recirculación	Rodamientos en malas condiciones se los cambió 6203-6205	2 h	J.Z
01-10-30	Instalado de control de temperatura WATLOW – SERIE 93	Seteado a 65°C Histeresis 3°C Calibrado 60 °C	2 h	H.M
02-03-28	Aceite bomba de vacío contaminado	Cambio de aceite Hyspin 46 4 galones	1 h	H.M
02-04-24	Calentador no acciona	Relé auxiliar que controla el calentador, abierto terminales bobina	0.5 h	H.M / G.CH / M.C
04-07-22	Fuga de Aceite por la bomba de descarga.	Se cambio la bomba de descarga, por una separada y se calibro flojo	2 h	Toapanta T
06-10-05	Llave de paso de llenado trifásico averiado	Se cambió la válvula	0 h 25	Castillo
07-02-09	Ruido anormal en bomba de transformador	Polea averiado, se lo cambio	0 h 30	Aysabucha E
07-08-06	Bomba de descarga de aceite no funciona	Banda rota se cambio	0 h 25	Toapanta T
07-09-20	Inundado de aceite dieléctrico en bomba de vacio	Limpieza de plataforma Cambio de aceite Drenaje de aceite dieléctrico del deposito	6 h	Tixi L
07-10-23	Bomba de descarga no funciona	Relé de sobrecarga se acciono, se reseteo el relé térmico	0 h 25	Chimborazo G
08-01-18	Fuga de aceite por pistola de llenado	Reajuste de manguera	0 h 30	Toapanta T
08-08-20	No hay recirculación de aceite por las niquelinas y filtros	Se aumento la velocidad en la bomba, combinando la polea a 5pulg de diámetro para aumentar la eficiencia	1 h	Tixi L
08-09-17	Fuga de aceite línea 3 fases	Codo roto por montacargas se	1 h	Castillo G

		<i>cambio</i>		
<i>08-10-11</i>	<i>Aceite turbio contaminado con H2O</i>	<i>Se saco todo el aceite dieléctrico y se procedió a cambios de filtros verticales, limpieza cámara gasificador, filtros de entrada, tuberías</i>	<i>4 h</i>	<i>Chimborazo G</i>
<i>09-03-03</i>	<i>No alcanzo el vacío</i>	<i>Se cierra válvulas de visor de tanque nuevo y se reajusta tuberías</i>	<i>0 h 30</i>	<i>Toapanta G</i>
<i>09-03-26</i>	<i>Bomba de vacío dañada</i>	<i>Bomba atascada. Se le reparó. Cambio de electroválvula, y aceite</i>	<i>4 h</i>	<i>Chimborazo G</i>
<i>09-03-31</i>	<i>Medidor de aceite no controla peso de aceite</i>	<i>Electroválvula no funciona normalmente. Se cambio</i>	<i>0 h 30</i>	<i>Aysabucha E</i>
<i>09-04-22</i>	<i>Fuga de aceite en llenado monofásico</i>	<i>Cambio de neplo para acortar el largo de manguera</i>	<i>0 h 30</i>	<i>Rodriguez J.</i>
<i>09-10-19</i>	<i>Bomba de recirculación remordida</i>	<i>Chequeado de bomba, pulido de una de las aletas remordidas</i>	<i>0 h 30</i>	<i>Aysabucha E</i>
<i>09-10-29</i>	<i>Aceite turbio contiene agua</i>	<i>Revisión del equipo y limpieza de los filtros verticales. Cambio de mirilla</i>	<i>2 h</i>	<i>Toapanta T.</i>