

Несанкционированное срабатывание стояночного тормоза ТСА-10

Диагностика

При отпуске тормозов не гаснет индикатор СОР.
Замедление не соответствующее профилю пути.
Шток ТЦ не убирается в полость цилиндра.
Прижатие колодок и нагрев поверхности катания.
Остановка по сигналу КТСМ.

Действия

Остановка МВПС (доклад ДСП)
Наполнение ТЦ до максимального давления ЭПТ
Выдержка 30 сек
Отпуск ЭПТ

Индикатор СОР погас

Продолжить следование
в пункте оборота осмотреть состояние ТСА-10, подводящую
трубку к сервоприводу
Выполнить запись в журнал ТУ-152

Индикатор СОР не погас

Произвести механический отпуск ТСА с помощью
специального ключа
Произвести отключение двух ТСА-10 на данной тележке
Произвести осмотр колесных пар тележки
Выполнить запись в журнал ТУ-152

Необходимые инструменты

Специальный ключ комплекта ЗИП для ТСА-10, Ключ М17, комплект спецключей