

## BK3435/3431Q 软件发布备忘录

序号	软件开发包名称	修改内容	发布时间	备注
1	ble_3435_sdk_ext_35_0004	首次发布		
2	ble_3435_sdk_ext_37_0001	1. 增加苹果 ANCS 例程 2. 增加 UART 升级; 3. 解决音频死机的问题; 4. 解决硬件 timer 异常的问题;		
3	ble_3435_sdk_ext_37_0002	1. 解决 UART 升级时擦除 flash 失败的问题		
4	ble_3435_sdk_ext_37_0003	1. 增加 GD-MD25D40 flash 驱动 2. 优化语音遥控器例程; 3. 优化 ancs 例程;		
5	ble_3435_sdk_ext_37_0004	1. 增加鼠标 demo; 2. 修改 icu.c 文件, 优化工作电流; 3. 修改 flash 驱动, 每次 flash 写操作之前保护前 256K, 写完之后保护全部 flash 空间, 防止 flash 被意外改写; 4. 解决语音遥控器程序不能进入休眠的问题; 5. 添加 GD-25WD40 flash 驱动; 6. 增加 ANCS 程序中 QQ、wechat 等应用通知内容的获取; 7. 增加 128bit uuid 长包发送 GATT demo 程序;	2018-02-11	
6	ble_3435_sdk_ext_37_0005	1. 优化 ram 空间; 2. 将 NVDS 的存储空间缩小为 512 bytes; 3. 解决 NVDS 存满之后不能继续保存数据的问题 (flash 驱动 bug);	2018-03-06	
7	ble_3435_sdk_ext_37_0105	1. 解决关闭上电广播后, 设备由于 watchdog 不端复位的问题; 2. 解决 DUT 测试文件的 bug; 3. spi driver 增加 8M 速率的配置;	2018-03-13	
8	ble_3435_sdk_ext_37_0206	1. 解决 128bit uuid 显示不正常的问题; 2. 更新 doc 目录; 3. 增加多个特征值的 demo; 4. 修改 gatt_link_app.txt 文件, 解决 UART 接收时堆栈异常; 5. 完善鼠标的功能; 6. 解决时钟切换的 bug; 7. 增加 spi slave driver;	2018-05-28	
9	ble_3435_sdk_ext_37_0307	1. 修改 bim, 解决在异常情况下有可能导致程序一直在 boot 里面死循环的问题; 2. 优化 adc driver; 3. 修改 BOOST 给 FLASH 上电后, 开始读取信息的等待时间为 500us;	2018-06-11	

# BK3435/3431Q 软件发布备忘录

10	ble_3435_sdk_ext_38_0508	1. 解决硬件 i2c 在每次读写之前都必须初始化的问题； 2. 将 DUT 模式、FCC 模式与正常工作模式合并并在同一个工程里面，便于方便切换不同工作模式； 3. 优化 ANCS，增加字库解析，android 手机不发起配对，苹果手机发起正常配对的问题； 4. 优化 sdk 整体架构，将 source 与 include 文件分开； 5. 删除源 sdk 中没有用的文件；	2018-07-31	
11	ble_3435_sdk_ext_38_0709	1. 解决升级文件超过 112K 之后升级失败的问题； 2. 修改在实时更新广播包内容时来了连接请求后再断开连接，下次无法发出广播的问题； 3. 增加广播包内容实时更新的函数； 4. 修改 boot 文件，上电判断到 backup 区如果已经被擦除后保护全部 flash 空间的操作； 5. 在 ANCS 工程中增加采用 RC32K 计时时校准的代码，其他工程如若使用可参考； 6. 解决在信号微弱的情况下进行数据传输过程中频繁断线与回连导致可能会出现不能连接的问题。	2018-11-13	
12	ble_3435_sdk_ext_38_080A	1. 解决部分 C 版本的芯片 BQB 无法正常运行问题； 2. 解决时钟切换的 bug； 3. 解决由于主机 channel map update 请求与 connect parameter update 请求时间点冲突导致异常断线的问题；	2018-12-19	
13	ble_3435_sdk_ext_39_0A0B	1. 修改 MIC 录音可能假死的问题； 2. 修改更新连接间隔为 7.5ms 可能出现断线的问题； 3. 增加白名单广播过滤； 4. 修改 buck 输出电压为 1.4V； 5. 修改在 flash 可能出现被意外改写的问题；	2019-01-04	
14	ble_3435_sdk_ext_39_0B0C	1. 解决 GPIO 中断产生慢的问题； 2. 修改默认的睡眠方式为不降压睡眠；	2019-01-15	
15	ble_3435_sdk_ext_39_0C0C	1. 增加对 A 版本与 C 版本芯片的判断处理	2019-01-30	
16	ble_3435_sdk_ext_39_0D0D	1. 在 RC 工程中增加不保存配对状态、采用固定密钥的方式。 2. 修改 IOS 设备弹出配对框后过一段时间再确认会出现连接成功按键无效的情况。 3. 修改 RC 工程连接 WIN10 按键无效的问题。 4. 增加 PN9 测试模式的支持。	2019-05-17	