

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 3-03

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

1 de septiembre de 2025

Índice

1. Propiedades magnéticas.	2
2. Aceros para la fabricación de chapas magnéticas.	3
2.1. Materiales más usados:	3
2.2. Principales propiedades que deben poseer los aceros para chapa magnética.	4
2.3. Evolución de los diferentes tipos de aceros.	4
2.4. Modernos estudios sobre chapas magnéticas.	4
2.4.1. La pureza del material.	5
2.4.2. El tamaño y orientación del grano.	5
2.4.3. Las tensiones Internas.	6
2.5. Procesos industriales que se utilizan para la fabricación de chapas magnéticas.	6
3. Aceros al carbono extradulce.	7
4. Hierro Armco.	7
5. Hierros de gran pureza.	8
6. Fundición.	8
7. Acero moldeado.	9
8. Aceros al Si.	9
8.1. Características mecánicas.	10
8.2. Principales aplicaciones de los aceros al Si.	10
9. Aleaciones de alta permeabilidad.	11
9.1. Aleaciones con muy alta permeabilidad inicial (<i>Permalloy</i> , <i>Permalloy C</i> y <i>Supermalloy</i>).	11
9.2. Aleaciones de alta permeabilidad (<i>Permalloy B</i> <i>Hipernik</i>).	12
9.3. Aleaciones con alto valor de saturación (<i>Hiperco</i> y <i>Permendur</i>).	12
9.4. Aleaciones de permeabilidad constante (<i>Copernik</i> , <i>Isoperm</i> y <i>Perminvar</i>).	12
9.5. Aleaciones para realizar compensaciones magnéticas al variar la temperatura (<i>Compensator</i> y <i>Thermoperm</i>).	13
9.6. Aceros amagnéticos.	14
10. Comparación de las características magnéticas de algunas aleaciones anteriormente mencionadas.	15
11. Uso actual de las aleaciones.	15
12. Aleaciones reemplazadas.	16
12.1. ¿Por cuáles fueron reemplazadas?	16
13. Bibliografía.	17

Resumen

A partir de la bibliografía listada a continuación, analice e investigue el contenido relacionado con el acero especial indicado por la Cátedra a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla. [REQUERIMIENTO ADICIONAL: Adicionalmente debe investigar si dichos materiales son de uso actual o ha sido reemplazados por otros más modernos.] [NOTA 1: Anualmente la Cátedra asignará los temas a cada equipo de trabajo // NOTA 2: Tenga en cuenta que el requerimiento adicional solo se aplica a la bibliografía indicada. Ver NOTA 3.]

- Apraiz Barreiro, J. Aceros Especiales y Otras Aleaciones. Dossat. 5ta Edición. Madrid, 1975. {MM-CAD-0.0.0}.
 - Cap. X Aceros para la fabricación de chapa magnética (pp.221-248) [Caso 2025].
- Apraiz Barreiro, J. Aceros Especiales y Otras Aleaciones. Dossat. 5ta Edición. Madrid, 1975. [NOTA 3: Si le ha sido asignado un tema de esta bibliografía, tenga en cuenta el requerimiento adicional] {MM-CAD-0.0.0}
 - Secciones 139 a 140. Permalloy, Superpermalloy, Hipernik. (pp.242-243).
 - Sección 141. Hiperco y Permendur. (pp. 243-244) (1*).
 - Sección 142. Copernik, Isopern, Perminvar. (pp. 244-245) (1*).
 - Sección 143. Compensator y Thermopern. (pp. 245-246) (1*).

1. Propiedades magnéticas.

- **Permeabilidad magnética:** facultad que tienen algunos materiales para facilitar el paso a través de ellos del flujo creado por un campo magnético exterior. Es la relación entre la inducción (flujo magnético por unidad de superficie que atraviesa un material) y la intensidad del campo magnético aplicado. Como se aprecia en la Ecuación 1.

$$\mu = \frac{B}{H} \quad (1)$$

- **Pérdidas por histéresis:** la histéresis magnética es la propiedad que tienen los materiales magnéticos de presentar resistencia al cambio de orientación de sus dipolos magnéticos, al variar la intensidad y el sentido de un campo magnético exterior que actúa sobre ellos. La pérdida de la propiedad ya mencionada representa la energía absorbida por un material bajo la influencia de un campo magnético variable. Se expresa en W/lb o W/kg .
- **Pérdidas por corriente de Foucault:** cuando el material se somete a un campo magnético variable, por ley de Faraday, se induce una fuerza electromotriz (f.e.m.), éstas f.e.m. generan corrientes circulares cerradas, que son las llamadas «Corrientes de Foucault». Se expresan en W/kg o W/lb .
- **Inducción:** flujo magnético por unidad de superficie que atraviesa un material bajo la influencia de un campo magnético exterior, expresado en gauss¹.
- **Saturación:** máximo valor que puede alcanzar la inducción en un material.

¹Para ser más prácticos hemos decidido conservar gauss como unidad y no el tesla como dicta el SI para mayor comodidad.

- **Modificación Magnética:** variación de propiedades magnéticas que experimentan los materiales con el transcurso del tiempo, por efecto del fenómeno de envejecimiento a temperaturas variables (20 °C - 150 °C). En consecuencia de la existencia de este fenómeno, con el transcurso del tiempo se modifica la microestructura de los materiales, generalmente por precipitación de partículas submicroscópicas en las retículas de los granos aumentando ligeramente su dureza y originando tensiones internas que elevan las pérdidas magnéticas.
- **Resistividad eléctrica²:** es una propiedad intrínseca de los materiales que mide qué tanto se oponen al paso de la corriente eléctrica. No depende de la forma ni del tamaño de la muestra. Depende de la temperatura; impurezas que se puedan encontrar en el material; los defectos cristalinos; y la estructura electrónica.

En la actualidad, se emplean muchos materiales que se usan en máquinas, instalaciones o aparatos eléctricos, y también son más complejas las características y propiedades que a los mismos se les exigen.

Los aceros o aleaciones que se fabrican especialmente para cumplir especificaciones de carácter eléctrico se pueden clasificar en grupos:

- Aceros para la fabricación de chapa magnética.
- Aceros o aleaciones de alta permeabilidad.
- Aceros o aleaciones magnéticas
- Aceros o aleaciones para imanes.

De los cuales sólo pondremos el ojo en el primer grupo.

2. Aceros para la fabricación de chapas magnéticas.

Se emplean generalmente en forma de chapa o fleje para la fabricación de núcleos o piezas de máquinas eléctricas y transformadores, que están sometidos a la acción de campos magnéticos que cambian rápidamente de valor. Para que tengan un máximo rendimiento, es necesario que las pérdidas de energía organizada por la acción de los campos magnéticos alternativos que actúan sobre ellas sean las más pequeñas posibles.

2.1. Materiales más usados:

- El material más usado en la actualidad³ es el acero de bajo carbono (0,25 % - 0,5 %, y con Si 2 % - 4,5 %)
- Otros materiales:
 - Hierro dulce de calidad corriente.
 - Hierro Armco.
 - Acero moldeado.
 - Fundiciones.

²Aunque no sea una propiedad magnética, merece mencionarla ya que tiene una fuerte relación con las propiedades magnéticas.

³Por comodidad hemos decidido dejar la palabra "actualidad", aun cuando el libro es del año 1975.

2.2. Principales propiedades que deben poseer los aceros para chapa magnética.

Es interesante que este tipo de material tenga alta permeabilidad, y que a su vez las pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes de Foucault, es decir, las pérdidas totales sean pequeñas. También conviene que se pueda laminar sin dificultad, es necesario que tenga buena aptitud al corte (haciendo referencia a una buena maquinabilidad), y por último, que no sea frágil (suficiente resistencia y tenacidad).

Las pérdidas por histéresis aumentan al disminuir el tamaño de granos y al aumentar el porcentaje de carbono en los aceros. Por caso contrario, las podemos disminuir si se consigue aumentar la resistividad del acero, aunque esto es útil si la tener una gran disminución de μ . Las «pérdidas de Foucault» aumentan al cuadrado de la inducción, con la frecuencia y con el espesor de la chapa; por eso conviene que las chapas tengan el menor espesor posible y que estén bien aisladas unas de otras. En resumen, deben poder las siguientes propiedades:

1. Pérdidas magnéticas totales pequeñas, para un elevado rendimiento eléctrico.
2. Elevada permeabilidad magnética para favorecer el paso y concentración del flujo magnético.
3. Pérdidas por histéresis pequeñas, lo que exige un tamaño de grano grande.
4. Pequeñas pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault para una resistividad eléctrica elevada.
5. Alto valor de saturación.
6. No deben sufrir el fenómeno de envejecimiento.

2.3. Evolución de los diferentes tipos de aceros.

La historia comienza al final del siglo XIX, cuando empezaron a usar láminas de hierro con muy poco contenido de C, éstas tenían unas pérdidas por 5 W/kg o 7 W/kg. En el año 1900 se empezaron a utilizar hierros extradulces que mejoraron notablemente en la pérdida (3 W/kg a 4 W/kg). El inconveniente más grande que tenían estas chapas es que al cabo de unos meses se envejecían y tenían unas pérdidas mucho mayores, pero para el año 1904 se descubrió que el uso de silicio en los aceros mejoraba las propiedades magnéticas, cuando en el 1910 las pérdidas eran de 1,8 W/kg y luego de 1,3 W/kg para el año 1920. Llegando a 1945 se logró una pérdida de 0,75 W/kg con chapas de alta calidad. En la Figura 1 se aprecia la evolución.

Éstas mejoras en las propiedades magnéticas se debe a que el Si tiene alta resistividad eléctrica ($\approx 55 \mu\Omega \text{ cm}$), y el acero tiene un tamaño de grano relativamente grande debido a la ferrita formada. Sumado a que las chapas de alta calidad no sufren un envejecimiento que sí sufren las chapas de hierros extradulces.

2.4. Modernos estudios sobre chapas magnéticas.

Algunos factores que más se controlan en la fabricación para chapas magnéticas de las más alta calidad son:

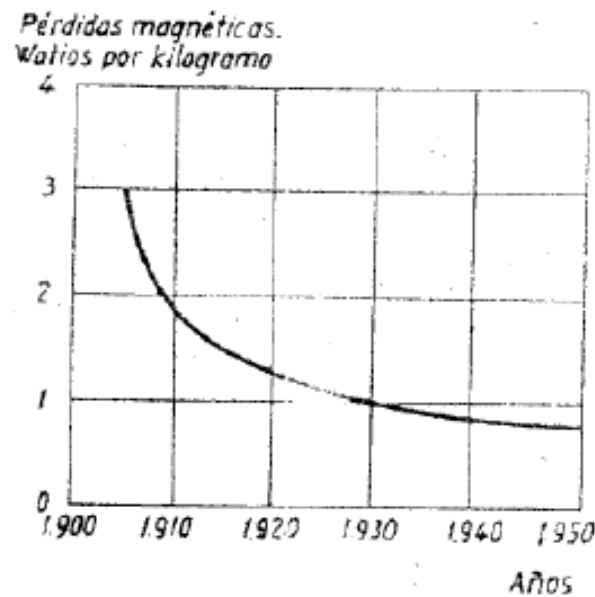


Figura 1: Evolución de las pérdidas magnéticas a través de los años.

2.4.1. La pureza del material.

En este caso podemos destacar 5 puntos claves. Entre ellos:

- **Presencia en pequeñas cantidades de carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre:** son perjudiciales para las propiedades magnéticas, incluso menos del 0,1 % de C influye en el comportamiento, esta influencia varía según se encuentre en solución sólida o forma de cementita globular, perlita o una solución sobresaturada (martensita).
- **Presencia de azufre y manganeso:** tienen la misma influencia que el carbono, solo que el azufre actúa más fuerte.
- **Presencia del fósforo:** si esta es mayor al 0,02 % aumenta las pérdidas por histéresis ya que disminuye su permeabilidad.
- **Presencia de elementos endurecedores (cromo, molibdeno, etc):** aunque estos se usan para dar dureza al acero, en esta ocasión son malos para las propiedades magnéticas.
- **Presencia de Gases (hidrógeno, oxígeno, nitrógeno):** si estos están disueltos en el acero no son dañinos pero si estos se encuentran ocluidos (encerrados en burbujas o poros) en el acero si pueden ser perjudiciales.

2.4.2. El tamaño y orientación del grano.

En este factor encontraremos 3 puntos:

- Se sabe que el tamaño y forma del grano influye en las pérdidas magnéticas aunque no todos los investigadores coinciden. En general, que los granos sean más grandes es igual a menos pérdidas por histéresis pero se genera un problema; si los granos son demasiados grandes aumentan las pérdidas por corriente de foucault, por lo tanto; lo ideal es regular y controlar el tamaño de grano.

- Los pequeños cristales elementales que componen el acero están orientados de forma que las aristas siguen la dirección del flujo, provocando que se necesite menos fuerza para su magnetización. A su vez los cristales cuyas caras forman 45° con la dirección de flujo oponen más resistencia al paso del flujo. En conclusión, la μ de una chapas con grano orientado es mayor y las pérdidas menores que las chapas con el grano sin orientar.
- Mediante el método Goss (obtención de chapas magnéticas con cristales orientados), el cual consiste en someter a la chapas a una serie de laminados en frío con un grado de reducción determinado, seguido de recocidos a determinadas temperaturas con las que se consigue un notable crecimiento del grano. Finalmente se las atraviesa por campos magnéticos orientados en la dirección del laminado donde, se logra un gran aumento de permeabilidad, obteniendo de esta manera aceros de media aleación de Si, los cuales luego de este procedimiento tienen pérdidas muy bajas, menor fragilidad, mejor ductilidad y fácil laminado. Este tipo de acero es conocido como: «*Hipersil*» o «*High Permeability (HiB)*».

2.4.3. Las tensiones Internas.

Las tensiones internas con las que quedan los materiales, debido a los procesos de laminación o de transformación mecánica, corte o estampación, son muy perjudiciales y deben evitarse por medio de tratamientos de recocidos adecuados, posteriores a todo trabajo mecánico, teniendo cuidado también que los enfriamientos sean suficientemente lentos para que no se generen nuevas tensiones.

2.5. Procesos industriales que se utilizan para la fabricación de chapas magnéticas.

Se suele obtener en hornos Siemens ácidos empleando chatarras y procesos de trabajo especiales, obteniendo así muy bajos porcentajes de ciertos elementos. En casos menos frecuentes, también se fabrican en hornos Siemens básicos y en hornos de arco eléctrico. Cuando se trata de fabricaciones muy especiales se utilizan también hornos de alta frecuencia con vacío o atmósferas controladas.

Además de para poder orientar los cristales debidamente tenemos que aumentar el tamaño de grano y para eso se suele someter el material al procesos de laminación antes mencionado y a tratamientos térmicos especiales. El proceso se realiza dando primero al material un tratamiento inicial a 750°C - 900°C , de manera que el acero no llegue a alcanzar el estado austenítico. Luego se suele laminar el material a relativamente baja temperatura (650°C - 800°C) no debiendo producirse en el medio una reducción de sección superior al 30 %. Después se da otro tratamiento a temperatura algo más elevada (800°C - 1000°C) cuidando también que no se produzca la transformación $\alpha - \gamma$, luego se da el laminado final. A continuación se les da otro tratamiento a 1000°C - 2000°C en atmósfera de H o NH_3 disociado con enfriamiento lento hasta los 700°C . Todos los intervalos de temperatura tienen un sentido en el diagrama de fases, ya que no siempre va haber un cambio de fase a la misma temperatura. En este punto, quedan orientados en el sentido de la laminación de un 25 % - 30 % de los cristales del acero. Luego el montaje en los transformadores debe hacerse de manera que la dirección del flujo magnético sea la misma que la de los cristales.

En la fabricación normal de chapas magnéticas para grandes transformadores es normal realizar recocidos a 800°C - 900°C en atmósfera de hidrógeno, manteniendo esa temperatura unas 4 a 8 horas según sea el espesor de las chapas y enfriando luego lentamente hasta los 650°C .

Para chapas de muy alta calidad se suelen dar recocidos a temperaturas entre 1000°C y 1200°C en atmósferas de hidrógeno seco, enfriando luego lentamente hasta los 850°C . En estos recocidos a muy alta temperatura, empleando atmósferas especiales altamente controladas se llega a mejorar la pureza de los aceros, reduciendo los contenidos en C, O y S.

Con frecuencia, posteriormente a estos tratamientos a alta temperatura, se les da un recocido oxidante, es decir, calentar un material en una atmósfera de O, generando una capa de óxido en la superficie a 675°C para mejorar la permeabilidad.

3. Aceros al carbono extradulce.

En este grupo se incluyen los aceros extradulces que se fabrican normalmente con 0,07 % - 0,12 % de C, 0,1 % - 0,3 % de Mn y menos de 0,3 % de Si. Usados algunas veces debido a su bajo precio y a su fácil adquisición, a pesar que sus características magnéticas son bastantes bajas. Su máxima permeabilidad (varía según la cantidad de carbono y otras impurezas) es de 1 900 a 5 000 para un campo de 9 000 gauss. La saturación es muy elevada (21 300 gauss) y la resistividad es de $13 \times 10^{-6} \Omega \text{cm}$. Por ser la resistividad de estos aceros baja, las «pérdidas de Foucault» son elevadas, no pudiéndose emplear cuando interesa que las pérdidas sean muy reducidas. Un gran inconveniente de este tipo de acero es que con el tiempo aumentan las pérdidas que tienen inicialmente por ser muy sensibles al fenómeno de envejecimiento, pudiendo llegar a duplicar las pérdidas magnéticas después de varios meses de trabajo.

El acero con 0,07 % a 0,12 % de C y 0,6 % - 0,9 % de Si, es decir, con la misma cantidad de carbono que el normal pero con un elevado contenido de silicio, tiene mejores propiedades magnéticas que el acero al carbono extradulce ordinario, y puede usarse en algunas máquinas o instalaciones con mejor rendimiento que ellos.

4. Hierro Armco.

Aunque el hierro puro es en muchos aspectos un material ferromagnético ideal, ya que su permeabilidad es bastante elevada al resto de materiales, no se puede utilizar para corrientes alternas porque, debido a su baja ρ , las pérdidas por corriente de Foucault son muy elevadas.

El hierro Armco puede considerarse como el hierro más puro que se obtiene industrialmente en la actualidad y aunque no se fabrica especialmente para utilizarlo en máquinas eléctricas podemos mencionar ciertas propiedades magnéticas que podrían resultar interesante para su utilización en algunos casos determinados.

Se fabrica generalmente en hornos Siemens ácidos y, en general, su contenido en carbono no suele pasar de 0,04 %; Mn es inferior a 0,1 %; y el azufre y el fósforo inferiores a 0,02 %. Su máxima permeabilidad es de 6 000 a 8 000 ante un campo de 6 000 gauss, al someterlo a tratamientos especiales se reduce el contenido en C y otras impurezas elevando de esta manera su permeabilidad a 220 000. La saturación es muy elevada (21 000 gauss) y la resistividad es muy baja ($11 \times 10^{-6} \Omega \text{cm}$), por esta razón las pérdidas de corrientes

Foucault son muy elevadas evitando que se utilice este material para fabricar núcleos para máquinas o aparatos de corriente alterna; lo contrario ocurre con corriente continua; debido a su gran permeabilidad, alta saturación y baja fuerza coercitiva se suele emplear para algunos tipos de dinamos, motores de corriente continua, etc. Incluso con su alta pureza muchas veces se utiliza como materia prima.

Haciendo una serie de tratamientos al hierro Armco, se puede observar un aumento en su μ de 7 000 a 227 000, como se aprecia en la Tabla 1.

	% C	% S	% Mn	% P	% Si	% O	% N	$\mu_{\text{máx}}$
Hierro Armco de calidad corriente	0,012	0,018	0,03	0,004	0,002	0,03	0,0018	7 000
Después de un recocido de 3 h a 1475 °C en H seco	0,005	0,006	0,028	0,004		0,003	0,0003	30 000
Después de 18 h a 1475 °C en H seco	0,005	0,003	0,028	0,004		0,003	0,0001	227 000

Cuadro 1: Diferencias entre los tratamientos que pueden hacerse en un hierro Armco.

5. Hierros de gran pureza.

Aunque se sabía desde tiempos muy antiguos que para la fabricación de chapas magnéticas era conveniente el mayor grado de pureza posible, no fue hasta hace algunos años, que se consiguieron mejoras en las propiedades magnéticas del hierro al reducir el contenido de ciertas impurezas hasta porcentajes más pequeños de lo habitual. Para ello se han realizados ensayos fabricando el acero en hornos de inducción de alta frecuencia, en hornos con atmósfera controlada o fundiendo en vacío y también sometiendo las chapas a recocidos en temperaturas altas (próximas al punto de fusión), en vacío o en atmósferas especiales con hidrógeno seco.

Como se ve, el hierro Armco a pesar de su gran pureza contiene todavía ciertas cantidades de carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno, que al situarse en los espacios intersticiales de la retícula cristalina del hierro originan tensiones internas que disminuyen sus propiedades magnéticas. El hierro muy puro tiene además la ventaja de no sufrir el fenómeno de envejecimiento. A la vista de esas características, observando la elevadísima permeabilidad de los hierros muy puros, se comprende que pueda tener en algunos casos aplicaciones de gran interés. Sin embargo, en la actualidad, las dificultades para su fabricación son tan grandes que no se producen industrialmente con normalidad esas calidades, y por lo tanto el empleo de esas clases de pureza muy elevada está casi reducido a ensayos y experiencias de laboratorio.

6. Fundición.

Fue bastante usada en los primeros tiempos de la maquinaria eléctrica. La μ máxima es muy baja (de 250 a 500 para un campo de 2 000 a 5 000 gauss). La saturación también es baja (14 000 gauss) y la ρ en cambio es muy elevada ($10 \times 10^{-5} \Omega \text{ cm}$).

Sus características magnéticas son muy bajas, pero por su bajo precio y la facilidad de fundir y mecanizar se emplea todavía en algunas ocasiones en la fabricación de inductores


de máquinas de corriente continua.

7. Acero moldeado.

Las características magnéticas del acero moldeado (0,1 % - 0,3 % de C) son superiores a las de la fundición. Su máxima permeabilidad (de 700 a 1 500 para un campo de 7 000 gauss). Su saturación es muy elevada (21 000 gauss), muy próxima de la del hierro puro. La resistividad es bastante baja ($15 \times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$).

8. Aceros al Si.

Como vimos en la sección 2.3, a comienzos del siglo pasado, las primeras chapas de acero aleado con silicio se usaban para usos eléctricos que permitieron mejorar notablemente el rendimiento de los transformadores de máquinas eléctricas. El Si y el Al son de los elementos de aleación que más aumentan la resistividad del acero y, como consecuencia, disminuyen extraordinariamente las pérdidas, ya que al ser elevada la ρ del material hay dificultad para que se produzcan las corrientes inducidas y, por lo tanto, disminuyen las «pérdidas por corrientes de Foucault». Cada 1 % de silicio aumenta en $11 \mu\Omega \text{ cm}$ la resistividad de los aceros como se aprecia en la Figura 2b. El aluminio no se emplea para la fabricación de chapas magnéticas, porque su fabricación presenta dificultades casi insuperables. En los aceros al silicio no se presenta además el fenómeno de envejecimiento tan perjudicial en los aceros al carbono extradulces.

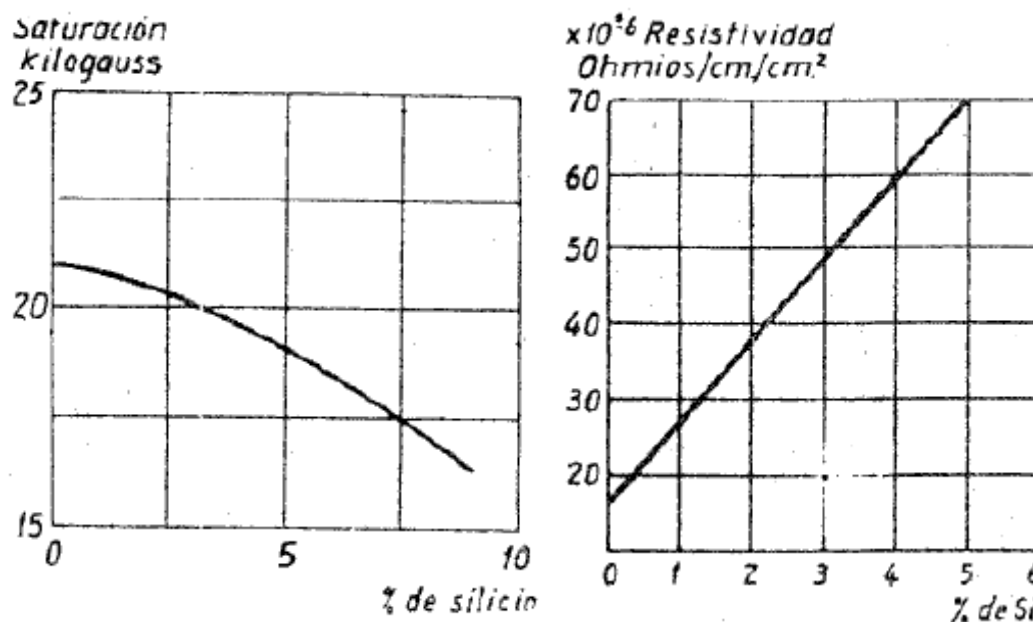

(a) Pérdida de saturación a medida que aumenta el % de Si. (b) Resistividad a medida que aumenta el % de Si.

Figura 2: Cambio de propiedades magnéticas según el % de Si.

Con un mayor porcentaje a 2,5 % de Si hace que los aceros sean ferríticos, haciendo referencia a que no se forma austenita al ser calentados a temperaturas altas, favoreciendo a que los granos aumenten en los sucesivos calentamientos a los que el material es sometido reduciendo de esta manera las pérdidas por histéresis.

La permeabilidad no se ha mejorado por la adición de silicio, sigue siendo 6 000 en los aceros de 4,5 % de Si. Se clasifican en tres grandes grupos según los porcentajes de éste:

- Alta aleación: de 4 a 5 %.
- Media aleación: de 2 a 4 %.
- Baja aleación: inferior al 2 %.

Los aceros con alto contenido de silicio son bastantes frágiles, su laminación es difícil y aparecen grietas en los bordes.

8.1. Características mecánicas.

Los acero de alto contenido de silicio se emplean exclusivamente en transformadores. En este caso interesa fundamentalmente que las pérdidas magnéticas sean bajas, la resistencia o tenacidad del material tiene poca importancia. En los casos donde no son necesarias las más elevadas características magnéticas se prefiere usar aceros de media aleación (hablando del silicio) ya que son de más fácil fabricación y de precio más bajo que los anteriores. En el caso de máquinas rotativas, en las que deben tenerse muy en cuenta las características mecánicas tampoco se emplean los aceros de alta aleación por su gran fragilidad. En las chapas para transformadores interesa, en cambio, que tengan elevadas características magnéticas sin que importen mucho sus propiedades mecánicas, el único requerimiento mecánico que se exige es que se pueda cortar con el troquel sin agrietarse, frecuentemente se suelen calentar las chapas entre 100 °C y 150 °C para ser cortadas.

8.2. Principales aplicaciones de los aceros al Si.

- **Acero de 0,5 % de silicio:** para pequeños motores de potencia fraccionaria de mediana calidad. Para fabricación de polos estacionarios y otros circuitos que requieren de alta permeabilidad.
- **Aceros de 1 % de silicio:** muy usado para máquinas rotativas, para pequeños motores eléctricos, diferentes tipos de motores y generadores. Para pequeños transformadores de trabajo intermitente, reactores, reguladores de tensión, etc.
- **Acero de 2 % de silicio:** motores y generadores de buen rendimiento, pequeños transformadores, reactancias y otros aparatos donde se admiten pequeñas pérdidas en el núcleo.
- **Acero de 3,5 % de silicio:** motores y generadores de alto rendimiento, transformadores de trabajo intermitente, reactancias y contadores eléctricos.
- **Aceros de 4 % - 5 % de silicio:** para fabricación de toda clase de transformadores de alta potencia y motores generadores de alto rendimiento. Transformadores de radio y otras aplicaciones.

9. Aleaciones de alta permeabilidad.

Hay un grupo de aleaciones de Fe-Ni y otros elementos con 35 % - 80 % de níquel que se caracterizan por su alta permeabilidad y además porque tienen valores de permeabilidad muy elevados cuando se encuentran sometidos a la acción de campos débiles, de baja densidad de flujo. Éstas aleaciones son muy utilizadas para cables telefónicos, instrumentos eléctricos, instalaciones de radar, radio, televisión, etc., donde nos interesa utilizar materiales que posean esas características especiales que acabamos de citar.

Sus pérdidas eléctricas son muy bajas y además las características mecánicas de las chapas fabricadas con éstas aleaciones son mucho mejores que las chapas con 2 % - 4 % de Si. Es interesante destacar que éstas aleaciones son muy fáciles de laminar aun en perfiles delgados. Pero tienen un inconveniente, ya que se suelen saturar con indicaciones relativamente bajas (8 000 a 12 000 gauss), además, su alto precio impide su utilización en aparatos baratos de uso corriente, por lo que no sirven todavía para reemplazar los aceros de silicio que tienen un precio más bajo y una saturación de aproximadamente de 20 000 gauss.

Las aleaciones de alta permeabilidad se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- Aleaciones de alta permeabilidad inicial.
- Aleaciones de alto valor de saturación.
- Aleaciones de permeabilidad constante.
- Aleaciones para realizar compensaciones magnéticas al variar la temperatura (permeabilidad variable con la temperatura).
- Aleaciones con variación de dimensiones en la magnetización.

9.1. Aleaciones con muy alta permeabilidad inicial (*Permalloy*, *Permalloy C* y *Supermalloy*).

Existen una serie de aleaciones de hierro-níquel con 30 % - 90 % de Ni que tienen permeabilidades iniciales muy elevadas (10 000 a 100 000) y superiores a la del hierro dulce (250) y a la del acero al Si (600). Como se aprecia en la Figura 3.

En las aleaciones con más de 50 % de Ni se consigue mejorar extraordinariamente la permeabilidad inicial por temple al aire, llegando de esa forma a obtener valores altos.

Los mejores resultados se obtienen con la aleación de Ni al 78,5%, que se conoce con el nombre de *Permalloy* (o *Permalloy 78,5*). La permeabilidad inicial de este, en estado recocido, es de 1 400 aproximadamente, pero después del temple al aire se llega a conseguir una permeabilidad inicial superior a 10 000 y una permeabilidad máxima de 100 000, pero con bajo valor de saturación (11 000 gauss). Su resistividad eléctrica es aproximadamente de $20 \times 10^{-6} \mu\Omega \text{ cm}$. Incluso, se han mejorado las características de éstas aleaciones adicionando Cr y Mo, obteniendo así el *Permalloy-C* (o *Permalloy 79 Mo 4*), la cual es una aleación muy representativa de este grupo y con ella se llega a conseguir una permeabilidad inicial de 20 000. Los valores más altos de permeabilidad inicial se alcanzaron con el *Supermalloy* (o *Permalloy 79 Mo 5*), que después de un tratamiento especial tiene una permeabilidad inicial de 125 000.

La ventaja del empleo de aleaciones con molibdeno es que no es necesario someterlas a ningún tratamiento especial para alcanzar altos valores de permeabilidad inicial.

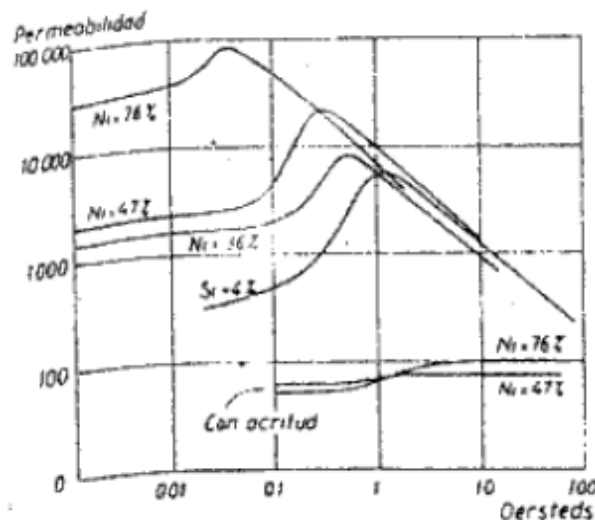


Figura 3: Influencia de la intensidad del campo magnético en la μ máx e inicial de diversas aleaciones.

9.2. Aleaciones de alta permeabilidad (*Permalloy B Hipernik*).

Para numerosas aplicaciones en que se desean altos valores de permeabilidad, pero en los que no interesa, en cambio, que la permeabilidad inicial sea elevada, se pueden emplear aleaciones Fe-Ni con 50 % de Ni, siendo más baratas que las anteriormente mencionadas manteniendo también altos valores de permeabilidad.

La aleación *Permalloy B* (o *Permalloy 45*) tiene una permeabilidad inicial de 2 700 y una permeabilidad máxima de 23 000. Las características eléctricas de esta aleación se suelen mejorar por recocido a 1100 °C en hidrógeno seco. Reduciendo de esta forma el contenido de C y S, ya que son elementos perjudiciales. La aleación Ni-Fe 50-50 recibe el nombre de *Hipernik* y tiene una permeabilidad inicial de 4 500 y una permeabilidad máxima de 100 000.

9.3. Aleaciones con alto valor de saturación (*Hiperco* y *Permendur*).

Para ciertos usos en que interesan valores de saturación se fabrican aleaciones de hierro aleadas con cobalto. Entre todas las aleaciones estudiadas anteriormente, el Fe puro es el que tiene el mayor valor de saturación (21 600 gauss). Solo las aleaciones con 0 % a 65 % de Co tienen valores más elevados.

La aleación *Hiperco* (34,5 % de Co), tiene el valor más elevado de permeabilidad (24 200). Recibe el nombre de *Permendur* la aleación 50 % Co y 50 % Fe. Estas aleaciones normalmente no se pueden laminar ni forjar, pero se ha logrado resolver esta problemática adicionando pequeñas cantidades de cromo y vanadio. En la Figura 4 se puede ver gráficamente lo explicado anteriormente.

9.4. Aleaciones de permeabilidad constante (*Copernik*, *Isopern* y *Perminvar*).

La permeabilidad de los materiales magnéticos varía normalmente con la intensidad del campo magnético con el que se aplica a cada caso particular. Al ser interesante para

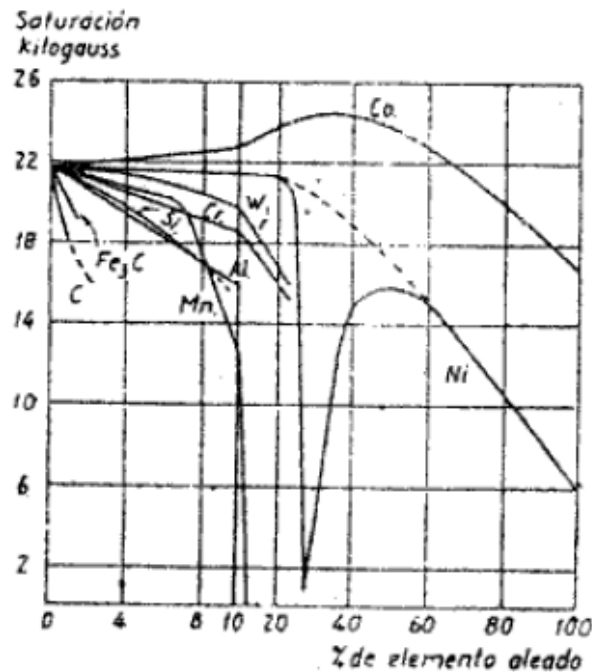


Figura 4: Influencia de los % de aleantes en la saturación magnética.

numerosas aplicaciones, es que el valor de la permeabilidad sea lo más constante posible, incluso a pesar de modificarse el campo. Para esto se han encontrado materiales como aleaciones Fe-Ni, Fe-Ni-Cu y Fe-Ni-Co, que después de tratamientos especiales poseen esa permeabilidad casi constante cuando se aplican diferentes intensidades del campo magnético. Los materiales de este grupo en la zona donde el valor de la permeabilidad es constante (bajos valores de inducción) suelen tener valores de permeabilidad bastante bajos (entre los 50 y 500) como se ve en la Figura 5.

Hay 2 aleaciones en este grupo con las que se consigue permeabilidad constante: *Copermik* (40 % a 50 % Ni y hierro), que después de ser sometido a fuertes reducciones de sección en frío con tratamientos intermedios tienen esa permeabilidad constante. La otra aleación con la que también se consigue permeabilidad constante bastante elevada es el *Isoperm* (hierro-níquel-cobre), con una composición de 45 % Ni, 10 % Cu y hierro; siguiendo los tratamientos que la anterior, se le suma un temple con alto ΔT . En estas aleaciones se obtienen μ constantes de 50 a 120.

Por último queda una aleación que es interesante también, que es el *Perminvar* (hierro-níquel-cobalto), con una composición de 45 % Ni, 25 % Co y 30 % Fe. Con esta aleación se consiguen muy buenos resultados al darle un recocido a 900 °C y luego un calentamiento a 450 °C durante 24 h, es decir, un enfriamiento lento. Con este tratamiento y una intensidad magnética de 0 a 3 Oe⁴, se consiguen μ constantes de 300 aproximadamente.

9.5. Aleaciones para realizar compensaciones magnéticas al variar la temperatura (*Compensator* y *Thermoperm*).

La permeabilidad de los materiales magnéticos disminuye normalmente con la temperatura. Se ha llegado a resolver esta problemática con el empleo de las aleaciones *Com-*

⁴La unidad oersted pertenece al sistema cgs, también equivalente al tesla del SI.

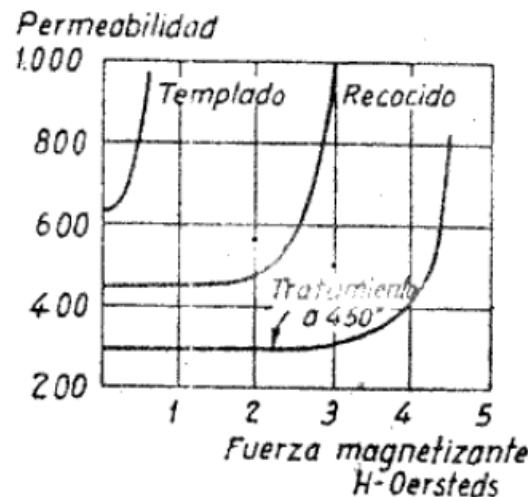


Figura 5

pensator y *Thermopern*. Éstas son aleaciones que tienen muy bajo el punto de Curie⁵ (de 30 °C a 80 °C) y por lo tanto cuando se eleva ligeramente la temperatura experimenta una gran pérdida de sus propiedades magnéticas.

Si se deriva una cierta cantidad del flujo magnético que atraviesa la parte móvil de los aparatos con una pequeña pieza de éstas aleaciones, al aumentar la temperatura del aparato disminuirá mucho el flujo que pasa por la aleación, lo que ayudará a que se mantenga constante la cantidad de flujo que pasa por la bobina móvil del aparato, dando indicaciones más exactas.

Con ese fin se emplean mucho las aleaciones Fe-Ni 70/30 conocida como *Compensator*, adicionalmente puede tener pequeñas cantidades de Si, Mn y Cr. También se emplean aleaciones Cu-Ni (30 % Cu y 70 % Ni) denominadas *Thermopern*.

9.6. Aceros amagnéticos.

Para determinadas aplicaciones industriales, interesa emplear materiales metálicos amagnéticos con permeabilidad parecida a la del aire. Para ese fin suelen ser muy empleados metales y aleaciones no ferrosas (es decir, que no contienen hierro), pero en ocasiones en que además es necesario que las piezas tengan elevadas características mecánicas (gran resistencia, tenacidad, etc.) se emplean ciertas aleaciones ferrosas (aceros y fundiciones) amagnéticas.

Cuando el hierro es calentado por encima de 768 °C pasa a la fase β y pierde gran parte de sus propiedades magnéticas, y al sobrepasar los 910 °C se transforma en hierro γ , completamente amagnético.

Se comprende que si fuera posible conseguir con los aceros ordinarios que la fase γ constituido por cristales de hierro de caras centradas se conservara a la temperatura ambiente estaría resuelto el problema con el empleo de estos aceros pero, esto no sucede así. En la práctica esto sólo se puede conseguir con los aceros de alta aleación (austeníticos, γ), en los que la presencia de manganeso, cromo y níquel retardan las transformaciones y por eso es posible obtener aceros austeníticos a temperatura ambiente.

Durante mucho tiempo se ha empleado un acero con 0,25 % C y 25 % Ni para apli-

⁵Temperatura a la que, el ferromagnético o ferrimagnético, pasa a ser paramagnético.

caciones eléctricas, debido a que es amagnético y posee una buena resistencia mecánica, tenacidad y resistencia a la corrosión. Posteriormente para numerosos usos se han empleado diferentes tipos de aceros austeníticos que no son magnéticos, las clases más utilizadas son:

- Aceros cromo-níquel inoxidable austenítico del tipo 18-8 (18 % Cr y 8 % Ni).
- Aceros al manganeso (12 %).
- Aceros cromo-níquel de alta aleación austeníticos 14-14 (14 % Cr y 14 % Ni), 20-12 (20 % Cr y 12 % Ni) y 25-20 (25 % Cr y 20 % Ni).

En todos los casos, para conseguir mejores resultados, conviene someter las piezas a un tratamiento térmico de austenitización que generalmente consiste en calentamiento de 1050 °C a 1150 °C con enfriamiento al agua, aceite o al aire, según el espesor. Donde, por medio de este tratamiento, eliminaremos tensiones residuales y posibles constituyentes (bainita, martensita o aún ferrita, perlita o sorbita) que al ser constituyentes magnéticos reducen las características del material.

10. Comparación de las características magnéticas de algunas aleaciones anteriormente mencionadas.

Propiedades Magnéticas	Aceros Extradulce	Hierro Armco	Fundición	Acero al Moldeado	Acero al Si	Aleaciones de alta permeabilidad
Permeabilidad inicial						10 000 – 100 000
Permeabilidad Máxima	de 1 900 a 5 000 para 9 000 G	de 7 000 a 227 000 para 6 000 G	de 250 a 500 para 2 000 a 5 000 G	de 700 a 1 500 para 7 000 G	de 5 000 a 9 000	de 10 000 a 125 000
Saturación	21 300 G	21 000 G	14 000 G	21 000 G	de 16 450 a 21 300 G	de 8 000 a 12 000 G
Resistividad	13 $\times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$	11 $\times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$	10 $\times 10^{-5} \Omega \text{ cm}$	15 $\times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$	de 17 a 50 $\times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$	20 $\times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$

Cuadro 2: Tabla comparativa de propiedades magnéticas de las aleaciones vistas anteriormente.

11. Uso actual de las aleaciones.

Las siguientes aleaciones siguen vigentes en la industria:

- *Permalloy*;

- *Supermalloy*;
- *Permalloy D*;
- *Hipernik* (aunque su uso es principalmente para la investigación de aleaciones, su uso en la industria sigue vigente en menor medida);
- *Hiperco*;
- *Permendur*;
- *Compensator*;
- *Thermopern*.

La mayoría de ellos han sido integrados u optimizados con otras aleaciones. (Aunque no sea la consigna del trabajo merece ser contado ya que hay una diferencia de 50 años entre el libro dado por la cátedra y la actualidad).

12. Aleaciones reemplazadas.

Y las siguientes aleaciones sí han sido reemplazadas:

- *Copernik*;
- *Isoperm*;
- *Perminvar*.

12.1. ¿Por cuáles fueron reemplazadas?

La consigna no especifica al decir por cuales fueron reemplazados, pero los autores ven consecuente nombrar mínimamente los reemplazos, y estos son:

- Para *Copernik*, aleaciones nanocristalinas como *Vitroperm* y *Finemet*; y aleaciones amorfas como *Metglas*.
- Para *Isoperm*, aleaciones nanocristalinas como *Nanoperm* y *Vitroperm*; en menor medida *HyMu 80* o *Mu Metal*®.
- Para *Perminvar*, las mismas que para *Copernik*.

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA para facilitar la confección, disposición de los elementos en dicho trabajo; y también en la búsqueda en la web de la "situación actual" de las aleaciones pedidas por la cátedra.

13. Bibliografía.

- <https://pubs.aip.org/aip/jap/article-abstract/30/7/1000/162323/Magnetic-Annealing-in-Perminvar-II-Magnetic?redirectedFrom=fulltext>.
- <https://vtda.org/pubs/BSTJ/vol08-1929/articles/bstj8-1-21.pdf>.
- <https://patents.google.com/patent/EP0240600B1/en>.