
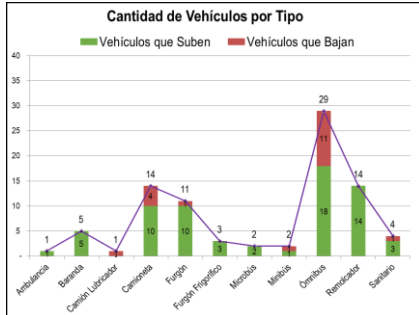
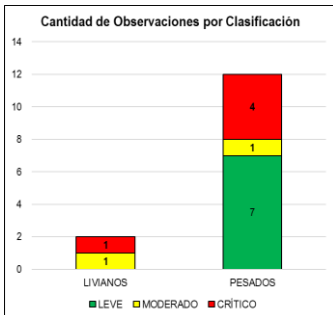


ES-21-001423-SGT-FO-003-03		REPORTE SEMANAL									
Proyecto:		Inspección y Verificación de los Requisitos de Seguridad Vial en los Puestos de Control Vehicular									
Puesto de Control:		Puesto de Control de Seguridad Vial - Tacna									
Unidad Minera a la que pertenece:		U.M. Pucamarca									
Inspector:		Nestor Condori				Periodo:	Del 15.10.21 al 21.10.21				
1 CANTIDAD DE VEHICULOS POR TIPO		2 CANTIDAD DE OBSERVACIONES POR CLASIFICACIÓN VEHICULAR									
											
3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	CANT.	COMENTARIOS								
3.1	Inspección de Vehículos Livianos	65									
3.2	Inspección de Vehículos Pesados	21									
3.3	Revisión Documentaria	20									
3.4	Pruebas de Alcotest	86									
3.5	Charla de Seguridad	3	Durante la presente semana se realizaron tres charlas: - ¿Qué es un contacto y cómo se debe registrar en la bitácora de contactos? - Importancia de la ventilación de los ambientes y durante el transporte - Significado de los diferentes tipos de pruebas para detectar Covid-19								
3.6	Incidentes Reportados	1									
3.7	Otras incidencias:	0									
		196									
4	OBSERVACIONES										
FECHA	EMPRESA QUE REALIZA EL TRANSPORTE	EMPRESA CONTRATANTE	ÁREA MINSUR	DATOS DEL VEHÍCULO			TIPO DE CARGA	OBSERVACIONES	TIPO DE OBSERVACIÓN	ACCIÓN INMEDIATA	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIÓN
				CLASIFICACIÓN VEHICULAR	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA					
15/10/2021	SERLOMIN	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Furgón	ASB-826	MATPEL	ROTULACIÓN (ROMBO) NO CORRESPONDE AL MATERIAL TRANSPORTADO	MODERADO	SE INFORMA AL CONDUCTOR CORREGIR ROTULACIÓN	LEVANTADO
16/10/2021	PEGASUS	ESSAC	SSOMA	Liviano	Camioneta	Z70-721	PERSONAL	CONOS DE SEGURIDAD NO CUMPLEN SEGÚN AL RITRAN	MODERADO	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE SE DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES SEGÚN AL RITRAN V7	PENDIENTE
17/10/2021	DCR	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Remolcador	ATG-930	MATPEL	FALTA ALCOHOL YODADO EN EL BOTIQUÍN	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES.	PENDIENTE
17/10/2021	DCR	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Remolcador	V8Y-712	MATPEL	TARJETA DEL EXTINTOR SIN LA INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE INFORMA AL CONDUCTOR QUE LAS INSPECCIONES DEBE REALIZAN EN FORMA MENSUAL	PENDIENTE
19/10/2021	TRANSP. CANITO	SODEXO	RR.HH.	Pesado	Furgón Frigorífico	V8S-851	CARGA	TARJETA DEL EXTINTOR SIN LA INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE LAS INSPECCIONES SE REALIZAN EN FORMA MENSUAL	PENDIENTE
19/10/2021	EXTINSERG	EXTINSERG	LOGISTICA	Pesado	Furgón	Z7P-750	CARGA	FALTA CABLE PASACORRIENTE Y TRABA TUERCAS EN EL EJE POSTERIOR (LADO DEL COPILOTO)	CRÍTICO	SE COMUNICO AL CONDUCTOR DEBE LEVANTAR OBS.	LEVANTADO
19/10/2021	CORP. ELEYON	COMIN	PROYECTOS	Pesado	Ómnibus	D7L-951	PERSONAL	CONO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTICA EN MAL ESTADO	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR MEJORAR CINTAS REFLECTIVOS (CAMBIO)	PENDIENTE
20/10/2021	VICTORIA	BOUBY SAC	PROYECTOS	Pesado	Baranda	V7P-897	CARGA	BANDERIN CON CINTAS DETERIORADAS	LEVE	SE COMUNICA AL CONDUCTOR QUE DEBE CAMBIAR	PENDIENTE
20/10/2021	PEGASUS	PEGASUS	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	F50-969	PERSONAL	LUZ DE FRENO LADO PILOTO NO ENCIENDE,	CRÍTICO	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE DEBE LEVANTAR LA OBS PARA CONTINUAR	LEVANTADO
20/10/2021	MINSUR	TAIR	PLANTA	Liviano	Camioneta	AZM-862	PERSONAL	REVISION TECNICA FUERA DE PLAZO SEGÚN RITRAN	CRÍTICO	SE INFORMA AL CONDUCTOR DEBE CONTAR VIGENTE C.I.T.V. SEGÚN AL RITRAN PUCAMARCA. LEVANTO OBS. 14:50 PM	LEVANTADO
21/10/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D5R-967	PERSONAL	TRABATUERCAS FALTANTES EJE 2,3 (LADO DEL PILOTO)	CRÍTICO	SE COMUNICO AL CONDUCTOR DEBE LEVANTAR OBS.	LEVANTADO
21/10/2021	CORP. ELEYON	MINSUR	RR.HH.	Pesado	Ómnibus	D5S-957	PERSONAL	INCIDENTE OCURRIDO EN EXTERIORES DEL TERRAPUERTO DE MINSUR TACNA, UN OMNIBUS DE TRANSPORTE DE PERSONAL HABÍA IMPACTADO CONTRA UN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO FRENTE A LA COCHERA DE LA EMPRESA MOQUEGUA OCASIONADO DAÑOS MATERIALES A LA UNIDAD VEHICULAR, SE OBSERVÓ QUE EL ESPEJO RETROVISOR DEL LADO DERECHO DEL BUS ESTABA ROTO Y HABIAN FRAGMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO DISPERSOS EN LA BERMA. SE ENTREVISTÓ AL CONDUCTOR Y MANIFIESTÓ QUE NO OBSERVÓ EL POSTE. CABE SEÑALAR QUE EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ENCONTRABA CON VIGÍA DE APOYO CON SUS RESPECTIVAS PALETAS DE PARE Y SIGA Y DURANTE TODO EL TIEMPO DE MANIOBRA DE VEHICULO EL SUPERVISOR VICTOR PALOMINO DE LA EMPRESA ELEYON SE ENCONTRABA OBSERVANDO.	CRÍTICO	SE REPORTO DE INMEDIATO A SSOMA- ING. MIGUEL ROJAS, SE REALIZO LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA AL CONDUCTOR ANTES DE EVENTO Y DESPUES DE EVENTO CON RESULTADO NEGATIVO.	PENDIENTE
21/10/2021	TRANSP. CANITO	SODEXO	RR.HH.	Pesado	Furgón Frigorífico	V7A-873	CARGA	FALTA CINTA REFLECTIVOS EN LOS CONOS DE SEGURIDAD, BOTIQUIN FALTA GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS	LEVE	SE COMUNICO AL CONDUCTOR DEBE LEVANTAR OBS ANTES DE CONTINUAR TRANSITO A UM PUCAMARCA	PENDIENTE
21/10/2021	VICTORIA	MINSUR	LOGISTICA	Pesado	Furgón	V8V-748	CARGA	TARJETA EXTINTOR SIN INSPECCION MENSUAL	LEVE	SE INDICA AL CONDUCTOR QUE LAS INSPECCIONES SE REALIZAN EN FORMA MENSUAL	PENDIENTE