


12c. Plaster all walls


I denne "work-package" består arbejdet i at gøre vægge glatte med gipspuds (rotband) og spartel og rullespartel.

Der er rum med forskellige slags overflader:

- fjernet tapet vægge
 - kitchen (ikke bag temporary sink), room 1, room 2, room 3, room 4 (vertikale vægge, ikke træloft/trævægge)
- struktarpuds
 - Entrance, stairway and hall
- rå pudset væg
 - bathroom 1
- træloft
 - vinduesramme i room 4
- Glasvæv
 - room 3

hvis rækkefølgen af dokumenterne og arbejdsprocessen har været korrekt, så er der allerede blevet grundet med forankrings grunder på alle væggene.

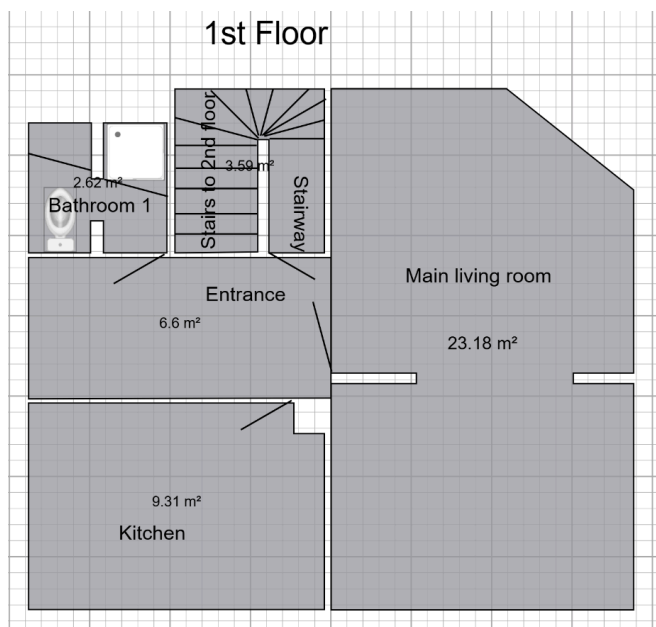

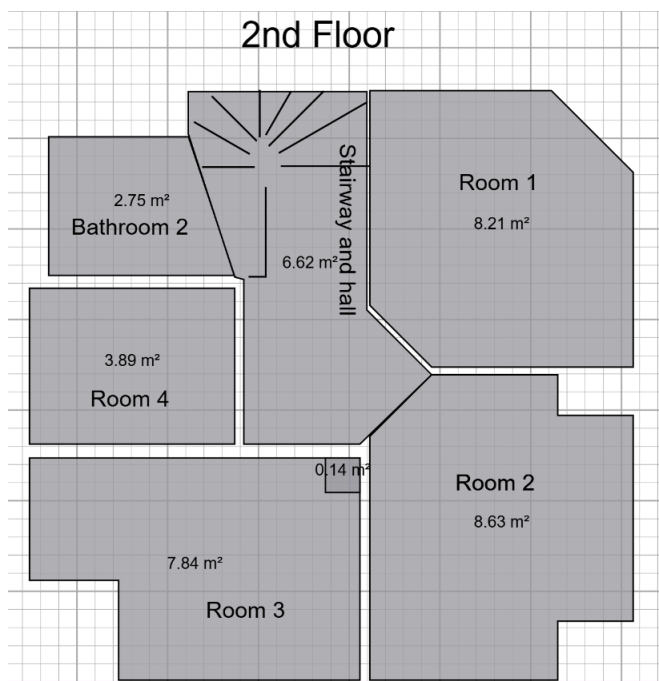

Alupofiler hjørner mellem rum

Inden spartle arbejdet begynder på væggene skal hjørnerne inddækkes med aluprofiler for at give dem styrke. Dette skal altså gøres for alle rum hvor der spartles og er kanter.

Hjørner

1. Påfør et jævnt lag medium spartelmasse langs hjørnet på begge sider.
2. Tryk aluprofilen direkte ind i den våde spartelmasse, så massen trænger ud gennem hullerne i profilen.
3. Justér profilen med vaterpas, så hjørnet bliver helt lodret.
4. Træk overskydende spartel af med bred spartel, så der er jævnt på begge sider.
5. Lad tørre fuldt ud, før du fortsætter med den øvrige spartling af væggene.

Spartle gamle tapetvægge.

kitchen, room 1, room 2

Hvis disse vægge er meget beskadigede, så kan det være nødvendigt at bruge rotband (gipspuds) som første lag.

I kitchen er der en midlertidig vask fra det gamle køkken. Det burde ikke være nødvendigt at spartle bag dette, men gerne til højre for.

Forarbejde / udligning

1. Hvis overfladen er grov, udjævn med grovspartel.

2. Spartl revner og samlinger.
3. Lad tørre og slib let (korn 150).

Fuldspartling 1-2 lag

1. fuldspartle vægge med letspartel og bred spartel.
2. Lad tørre 12–24 timer mellem lag
3. slib med korn 150

Afslutning: Finspartel

1. Påfør et tyndt lag finspartel for at få glat finish.
2. Slib (korn 180–220), så væggen føles glat som gips.

Spartle strukturpuds vægge

entrance, stairway

Første lag: Rullespartel

1. Påfør rulle spartel med med malerulle
2. Rul i 1-2 kvadratmeter felter af gangen
3. træk diagonalt hen over strukturen med bred spartel (35-45 cm) for at presse spartel ned i dalene på strukturpuds.
4. lad tørre 12-24 timer.

Andet lag (rullespartel igen eller almindelig letspartel)

Gentag med nyt lag – enten rullespartel eller almindelig letspartel på bred spartel.

Træk nu mere vandret/lodret for at udjævne fladen.

Lad tørre, slib med korn 150.

Sidste lag - finspartling

Hvis du vurderer at væggene er glatte nok, kan dette trin undværes.

1. Påfør et tyndt tredje lag (evt. med finspartel).
2. Brug bred spartel og træk lange strøg.
3. Tørretid: 12–24 timer.
4. Slib med korn 180–220

Spartle fast puds vægge

Bathroom 1 (ikke i brusekabine)

Væggene er generelt faste og egner sig til spartel direkte.

Anvend kun gipspuds (Rotband) lokalt på beskadigede områder, hvor pudsen er løs eller ujævn – fx ved toiletrulleholderen.

Herefter spartles væggene som beskrevet ovenfor (rullespartel / letspartel og finspartel).


Bag ved rør på badeværelset ønskes en så plan og glat overflade som muligt, selvom arbejdet kan være udfordrende. Udfør efter bedste evne.

spartle vinduesramme room 4

I Room 4 skal de skrå væg- og loftflader omkring vinduet gøres glatte, se billede for neden, markeret i blå.

Der spartles direkte på eksisterende fast træoverfalde (ikke gips), efter rengøring og grunding med forankringsgrunder.

1. Sørg for, at overfladen er tør og grundet med forankringsgrunder.
2. Påfør første lag letspartel eller mediumspartel for at udjævne ujævnheder.
3. Lad tørre og slib (korn 120–150).
4. Påfør et eller to yderligere lag efter behov.
5. Afslut med finspartel for at opnå glat overflade.
6. Slib med korn 180–220 og fjern støv.
7. Overfladen grundes efterfølgende med spærrende grunder som beskrevet i den senere work-package.

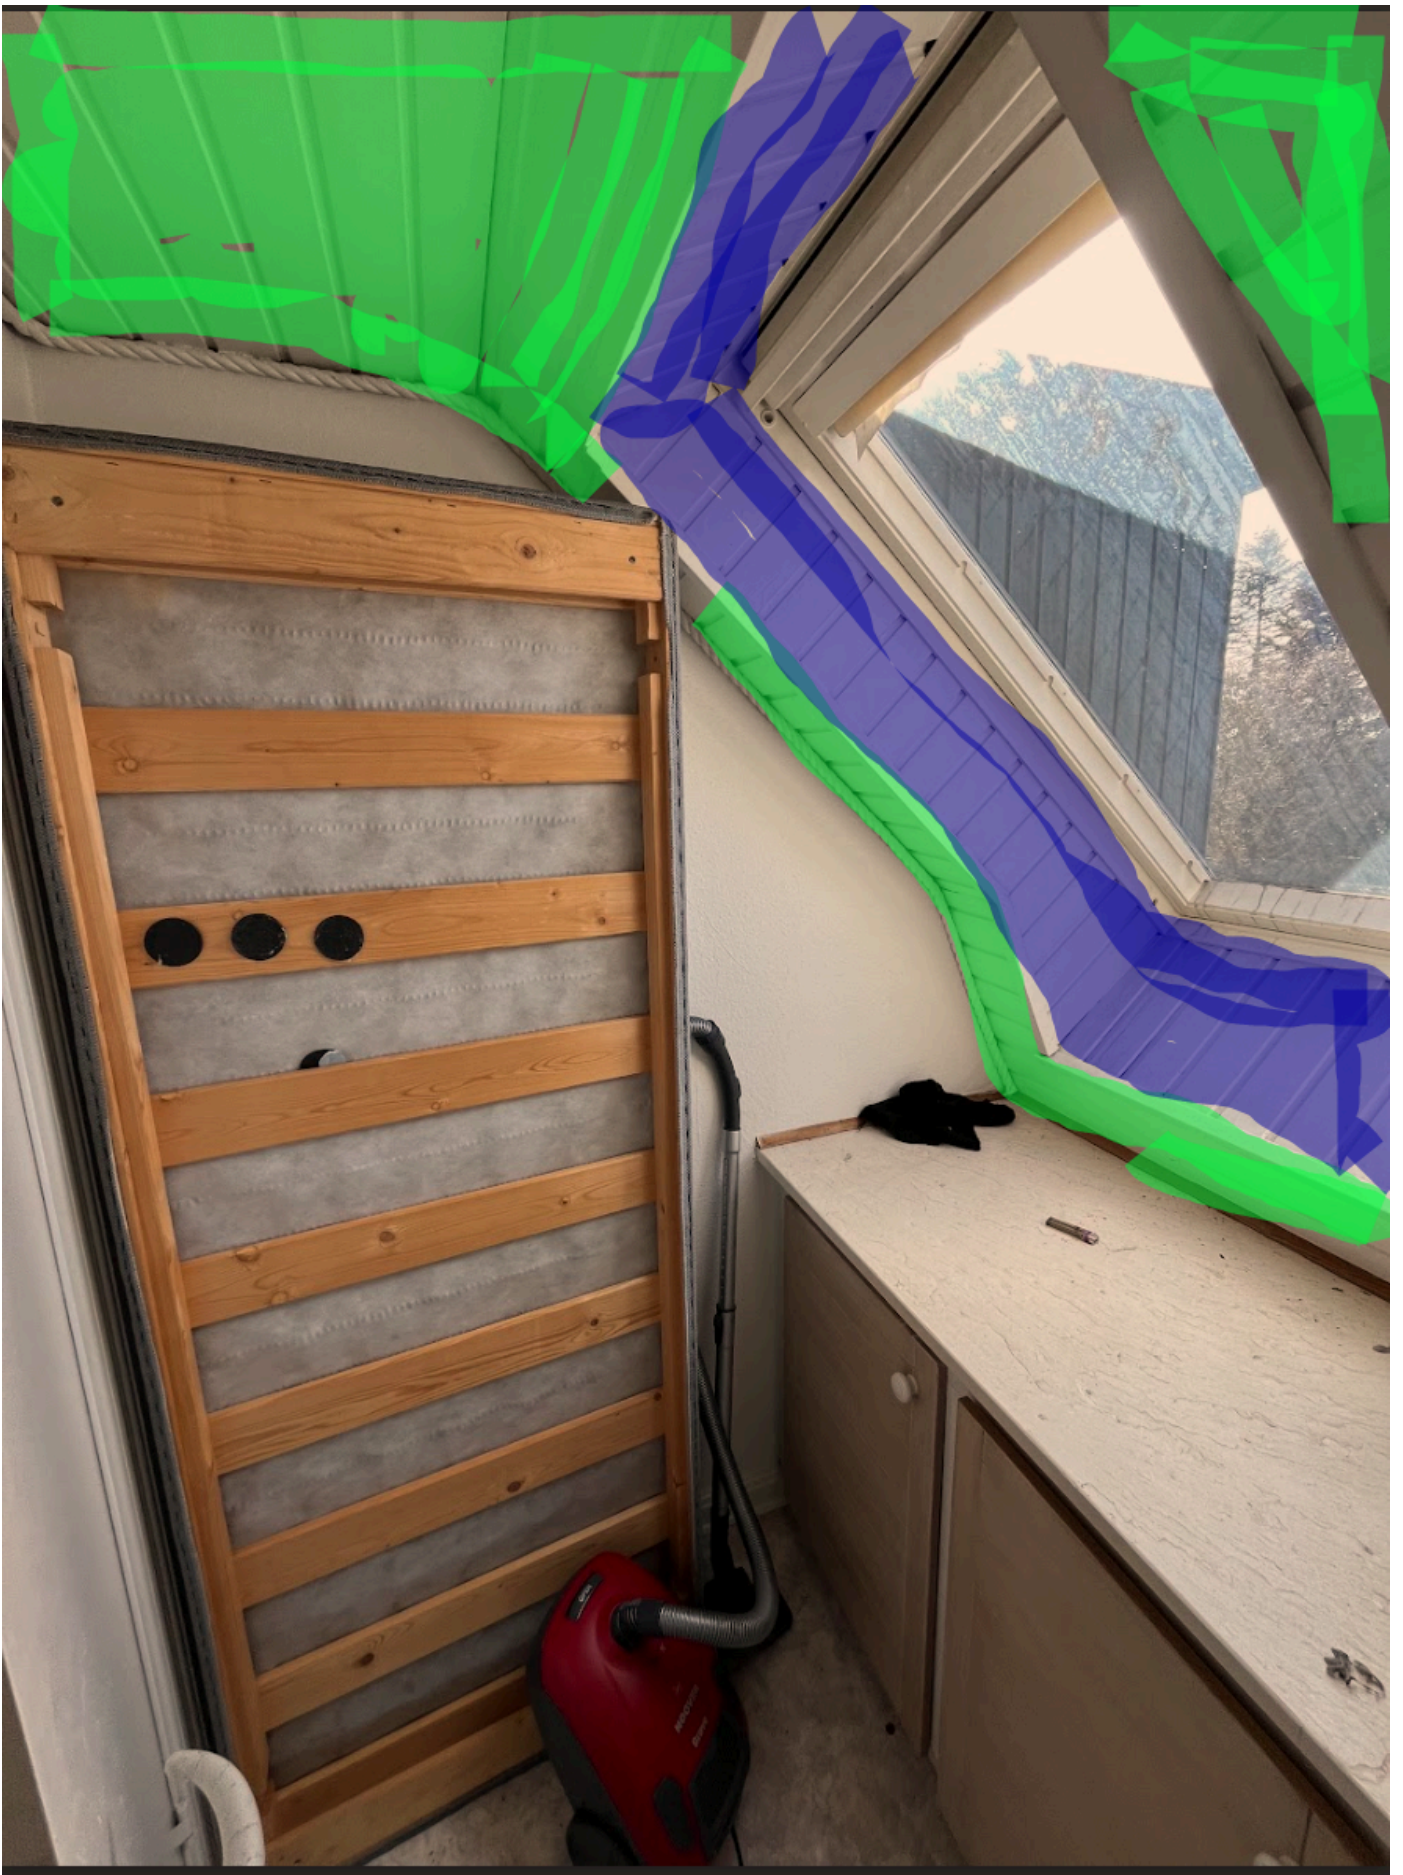

Spartling af vægge med glasvæv

room 3

Vægge med glasvæv i room 3 skal spartles for at opnå en glattere overflade, men vævet fjernes ikke.

Fremgangsmåde

1. Kontroller at vævet er rent, tørt og fastsiddende.
2. Fuldspartl væggene med letspartel på bred spartel (ikke rullespartel).
3. Træk diagonalt hen over strukturen for at fylde ujævnhederne ud.
4. Lad tørre 12–24 timer og slib med korn 150.
5. Påfør et tyndt lag finspartel for glat finish.
6. Slib let (korn 180–220) og kontroller at strukturen ikke længere er synlig.

Værktøj der er brug for

bred spartel (35-45 cm)

teleskopstang

vaterpas

mellemlang mikrofiberrulle

malerbakke

Materialer der skal bruges

medium spartel

gipsuds (rotband)

letspartel

finspartel

sandpapir 150

sandpapir 220

aluprofiler til hjørner