


12a. Plaster ceilings

I denne "work-package" består arbejdet i at gøre lofter glatte med spartel.

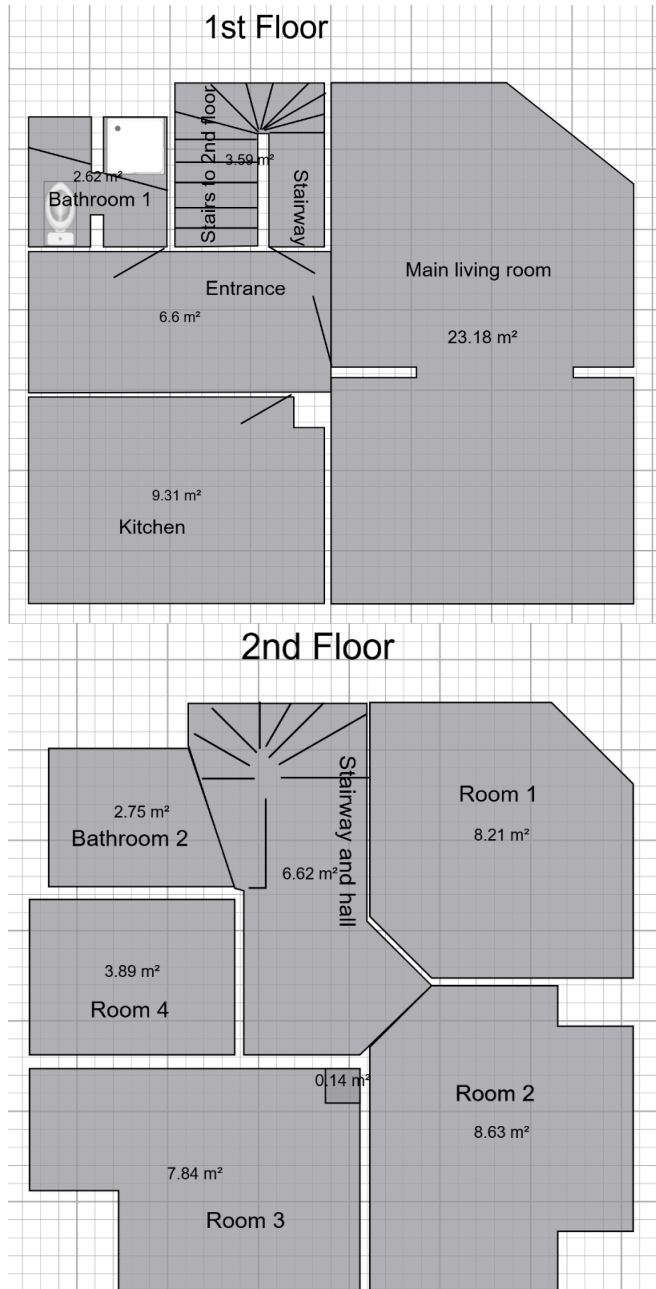

Disse rum skal have spartlet lofter

Alle rum med gipslofter

- entrance
- kitchen
- bathroom 1

- room 3
- room 4
- bathroom 2
- stairway and hall

Rum med semi glatte lofter

- room 1
- room 2

NOTE – Main living room (materialer): skal ikke spartles.

room 4: specielt

Vi ønsker at der også bliver spartlet direkte på træ i vindues parti - dette er beskrevet i 12c.

Spartling af lofter uden gipsplader

Gør hvad du kan for at få lofterne i room 1 og 2 til at blive glatte.

Spartling af lofter med gipsplader

Første lag

1. påfør selvklæbende armeringstape til alle samlinger
2. Glat efter med et tyndt lag letspartel over tapen.

Lad tørre i 12-24 timer

Andet lag

1. slib let med korn 120–150 for at fjerne kanter.
2. Påfør et bredere lag spartel over samlingerne (ca. 25-30 cm)
3. Sørg for, at du får en jævn overgang mellem spartel og plade.

Lad tørre i 12-24 timer

Tredje lag (finspartling)

1. slib let med korn 120–150 for at fjerne kanter.
2. Påfør et tyndt finlag, kun hvor nødvendigt (f.eks. små ujævnheder og skruehuller).
3. Brug bred spartel (40–50 cm) for at trække det helt ud.

Lad tørre i 12-24 timer

Slibning

Formål: Jævn og glat overflade før maling.

1. Slib hele loftet med korn 180–220.

Børst eller støvsug efter.

Værktøj der er brug for

bred spartel (40-50 cm)

smal spartel (20-30 cm)

støvsuger

Materialer der skal bruges

letspartel

armeringstape (glasfiber-tape)

sandpapir korn 120-150

støvsugerposer