

作業手順書

加工部署	得意先名	承認	確認	作成	管理 No.
製造2課	クボタ 枚方			河合	F3B - 1397 V1
		2023/4/11	2023/4/11	2023/4/11	

件名	出来栄確認	品番	工程名	梱包箱	CA20	入数	10 個
		R1431-63561-6	炉中ろう付(出口検査)				

2) 出来栄確認 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う

矢視図

※穴の内側

※ネジ溝

※穴の周囲

4) 検査済み製品の箱詰め

※先端

※シート面

作業手順	確認項目
1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
2) 出来栄確認	
ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと シート面に垂れていないこと ネジ溝に垂れていないこと
傷確認	シート面に傷がないこと ネジ溝に傷がないこと
3) 外観確認 製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを確認する
4) 検査済み製品の箱詰め	
向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける