

# 作業手順書

加工部署	得意先名	承認	確認	作成	管理 No.
製造2課	クボタ 筑波	増田 2023/2/20	高橋 2023/2/20	河合 2023/2/20	F3B - 1276 V1

件名	出来栄確認	品番	3D900-04161	工程名	炉中ろう付(出口検査)	梱包箱	9B	入数	50 個
----	-------	----	-------------	-----	-------------	-----	----	----	------



## 2) 出来栄確認



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う

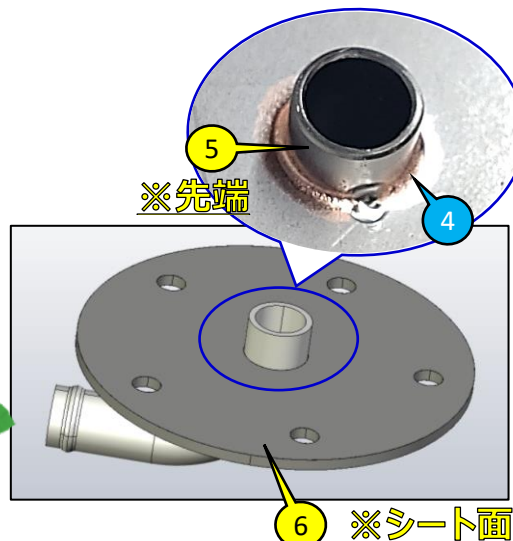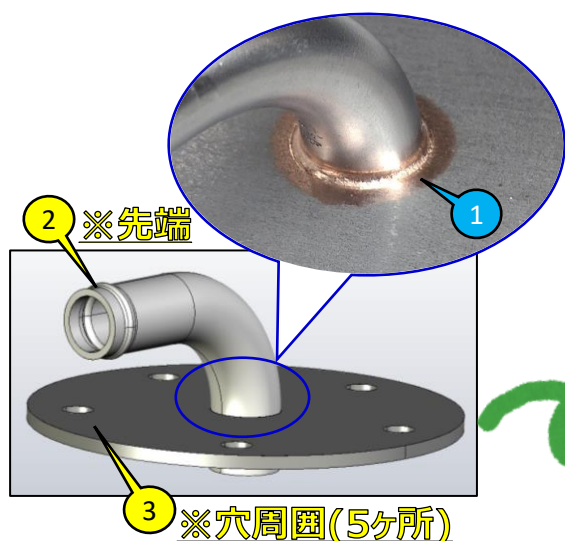

## 4) 検査済みの製品の箱詰め



### 作業手順

### 確認項目

1) くっつき確認	
箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
2) 出来栄確認 <span style="color: red;">図有</span>	
ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと シート面に垂れていないこと
傷確認	シート面に傷がないこと
3) 外観確認	
製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを確認する
4) 検査済み製品の箱詰め <span style="color: red;">図有</span>	
箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける



注意事項

異常や判断できないものは、  
工程責任者に報告し、判断をあおぐ

### 使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/2/20	新規作成	河合	増田