

Tilstandsrapport

VIK ØRSTA AS

Marina anlegg

Tilstandsrapport - Ørsta Marina anlegg

Marinaens navn:	Tokenes Bryggeforening
Kundens representant:	Rita H. Johansen
Serviceordre nr:	SO040615- Service
Prosjekt/Ordre nr:	SO040615- Service
Telefon:	90917478
Art.no:	
Dato:	04.06.15.

Objekt	FDV henvisning (se punkt 4)/ Inspeksjonen innbefatter:	Punkt nummer på tegning	Status 0=OK 1=Observ 2=Utbedr 3=Skiftes	Utbedret Dato	Kommentar
--------	---	----------------------------------	---	----------------------	-----------

1 Betongbrygger					
1	Bryggepiren	Skader, eksponert armering		0	
		Groing		1	Litt groe, men ikke slik det krever tiltak.
2	Endebrygge	Greasekoppene er hele og sitter på (endebryggene)		0	
3	Fender og slitebord	Skader eller slitasje, løse bolter, løse bord/spiker		2 og 3	Fendere løse, skadd, mangler dekkbord. Bolter mot brygge må strammes/ skiftes? Gjelder endefendere. Litt småskader elles på sidefendere, men funksjon ok.
4	Bufferene	Deformasjoner, Sprekker eller avskallinger		0	
5	Wirene	Slakk eller brudd, eller retthetsavvik på piren.		0	
Kommentarer:					

3 Utriggere					
1	Pontonger	Uskadde, groing		1	3 stk 520 L og 3 stk 140 L har lekkasje, men fungerer ok ligger bare litt lavere i vannet(fylte). Litt groe, men ikke nødvendig med tiltak.
2	Tverrjern	Brudd, sprekker		0	
3	Fortøyningsøyer	Brudd, sprekker, løse bolter		0	

			Status	Utbedret	
Objekt	FDV henvisning (se punkt 4)/ Inspeksjonen innbefatter:	Punkt nummer på tegning	0=OK 1=Observ 2=Utbedr 3=Skiftes	Dato	Kommentar
4	Prihengsler	Slitasje, løse bolter	2	3	1 sett må skiftes nå. Slitasje på hengsler elles på ytre utriggere (utside). Skiftes 2016?
5	Endevange	Brudd, sprekker		0	
6	Tredekke, gitterrist	Skader, spiker		1	Litt slitasje, men holder noen år til
7	Bolter	er stramme		...	Ikke kontrollert
Kommentarer:					

4 Landgang					
1	Landgangsbolter	På plass m splinter intakte	3	2	1 stk splint mangler
2	Bord og underliggere 2"x2"	Hele og ikke sprekker, løse spiker		0	
3	Klosser og bolter /Hjul og splinter	rullefunksjon, skader og slitasje		0	
4	Styreskinner	På plass og har alle skruer		0	
5	Bolter	er stramme		0	Typ: M12:75NM, M16: 180NM, NB! Ingen deformasjon
Kommentarer:					

5 Landstrekkfester					
	Betongbrygger				
1	Bolt, kjetting, bøyle eller annen feste i land	På plass, slitasje, korrosjon	4	3	Under grumset vann så ser ikke. Men anbefaler utskifting av kjettinger, evt. Bøyle land + montering av strekkavlastere
2	Dempemekanisme	På plass, slitasje	4	3	se pnkt 1
3	Landstrekkfester	Begge er like stramme	4	3	se pnkt 1
Kommentarer:					

			Status	Utbedret	
Objekt	FDV henvisning (se punkt 4)/ Inspeksjonen innbefatter:	Punkt nummer på tegning	0=OK 1=Observ 2=Utbedr 3=Skiftes	Dato	Kommentar

7. Tilleggsutstyr					
1	Redningsstiger	Uskadde		1	Bøyler er bøyd, men funksjon ok
2	Pullerter	Uskadde og på plass		0	
Kommentarer:					

9. Generelle punkt						
1	Retthet	Flyter bryggene i annlegget rett		0		
Kommentarer:						

[illegible]

[illegible]