

เรื่อง	ข้อแนะนำและข้อควรระวังเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องเล่นวิทยุ	ระบบ
รุ่นรถ	All-New Isuzu D-MAX รุ่นปี 2020	ไฟฟ้า

ตามที่ศูนย์บริการได้ดำเนินการโครงการพิเศษด้านเทคนิคที่ CPS-000235 “ตรวจเช็คและอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องเล่นวิทยุ (RC3)” มาระยะหนึ่งแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการอัปเดตให้กับรถที่มีซอฟต์แวร์เครื่องเล่นวิทยุเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ทำให้เกิดความขัดข้องของซอฟต์แวร์ ส่งผลให้เครื่องเล่นวิทยุใช้งานไม่ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือศูนย์บริการให้ทำการตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันของเครื่องเล่นวิทยุทุกครั้งก่อนดำเนินการอัปเดต ตามรายละเอียดดังนี้


## ตารางการตรวจสอบซอฟต์แวร์เครื่องเล่นวิทยุ

เวอร์ชันปัจจุบัน	สถานะการอัปเดต	เวอร์ชันเมื่ออัปเดตแล้ว
01.01.0101	✅ ต้องอัปเดต	01.01.0105
01.01.0102		
01.01.0103		
01.01.0104		
01.01.0105	❌ ไม่ต้องอัปเดต	-
01.01.0200		


**ข้อควรระวัง** ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 01.01.0105 และ 01.01.0200 เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ห้ามอัปเดตเครื่องเล่นวิทยุ

## ภาพตัวอย่างหน้าจอขณะอัปเดต

### เวอร์ชันที่สามารถอัปเดตได้

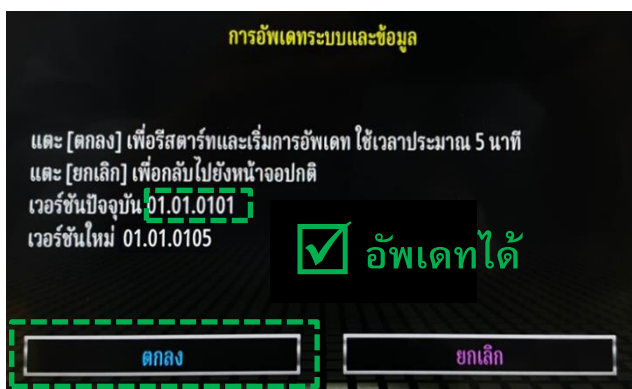

### เวอร์ชันที่ห้ามอัปเดต

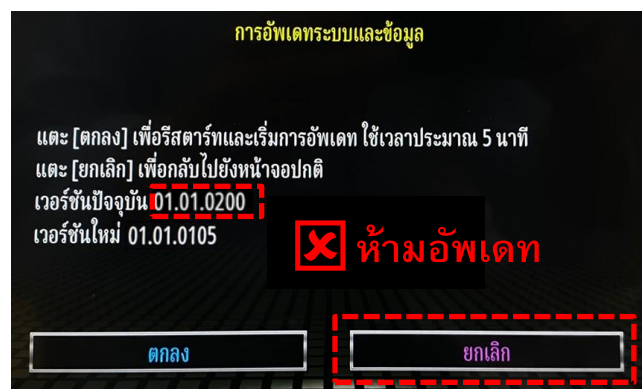

**หมายเหตุ** อ้างอิงขั้นตอนการอัปเดตจากคู่มือโครงการพิเศษที่ CPS-000235 “ตรวจเช็คและอัปเดตซอฟต์แวร์วิทยุ (RC3)”

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41