

เรื่อง	ข้อควรปฏิบัติในการอัดจาระบี	ข้อมูล
รุ่นรถ	รถยนต์รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อและรถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น	การบำรุงรักษา

รถยนต์รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น มีข้อกำหนดสำหรับการอัดจาระบีของชิ้นส่วนต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการซ่อมเพื่อให้การบำรุงรักษาเป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด ทั้งนี้หากมีการอัดจาระบีที่ไม่ถูกต้องหรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามข้อกำหนด อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนนั้นๆได้




ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันมีการพบปัญหาการสึกหรอและเสียหายของชิ้นส่วนในระบบรองรับน้ำหนักเช่น บูชเพลลาหามแหนบ เนื่องจากขาดการหล่อลื่นอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เกิดจากการอัดจาระบีไม่เข้าหรือปริมาณไม่เพียงพอ อาจเกิดจากการที่มีสิ่งสกปรกอุดตันบริเวณช่องทางอัด หรือช่องระบายต่างๆ และอาจมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการอัดจาระบีได้

ภาพตัวอย่าง



ภาพเพลลาหามแหนบและบูชเพลลาหามแหนบที่เกิดความเสียหาย

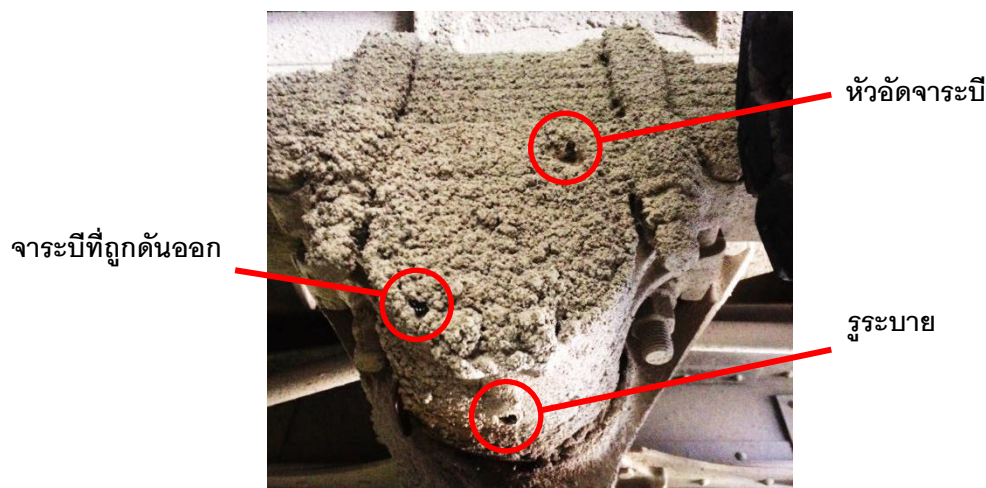

ภาพชุดเพลลาหามแหนบที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเพียงพอจนทำให้หัวอัดจาระบีและรูระบายอุดตัน

! ข้อควรปฏิบัติในการอัดจาระบี

ก่อนทำการอัดจาระบี


1. ทำความสะอาดบริเวณหัวอัดจาระบี รุระบาย และบริเวณโดยรอบทุกครั้งเพื่อป้องกันการอุดตันจากสิ่งสกปรก
2. จัดเตรียมอุปกรณ์อัดจาระบีตามลักษณะของงาน
3. ใช้ชนิดของจาระบีให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในคู่มือการซ่อม
4. ตรวจสอบชิ้นส่วนและหัวอัดจาระบี ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถอัดจาระบีได้

หลังทำการอัดจาระบี

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจาระบีได้เข้าถูกอัดเข้าไปอย่างทั่วถึง สังเกตได้จากมีการไหลของจาระบีส่วนที่เกิน ออกจากบริเวณรอยต่อต่างๆของชิ้นส่วนที่จาระบีสามารถไหลออกมาได้ และบริเวณรุระบาย (ดังภาพตัวอย่าง)
2. ทำความสะอาดจาระบีที่ล้นออกมาที่บริเวณโดยรอบ


ภาพตัวอย่าง

หัวอัดจาระบี

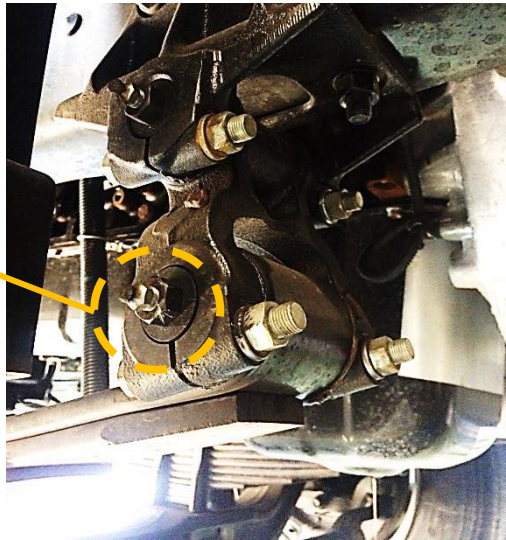

ภาพบุชเพลลาหูแหบนหน้าด้านหลัง ก่อนทำการอัดจาระบี

จาระบีที่ถูกดันออก

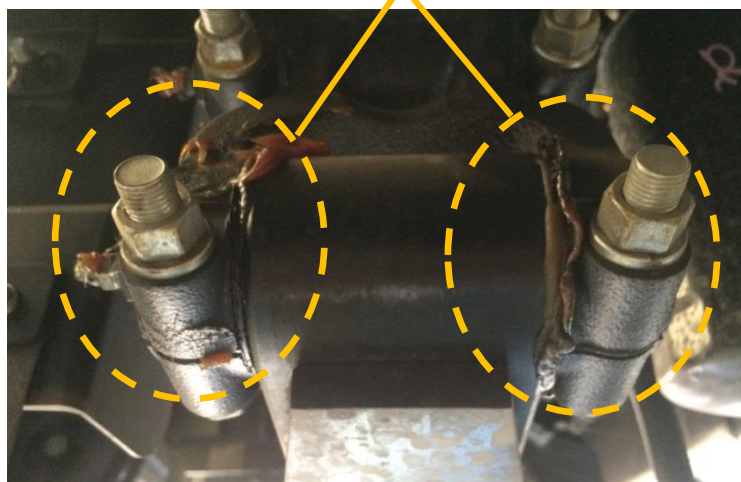

ภาพบุชเพลลาหูแหบนหน้าด้านหลัง หลังทำการอัดจาระบีแล้ว



ชนิดของจาระบีที่กำหนดให้ใช้

สำหรับรถรุ่น	สำหรับล้อเส้น	ชนิดของจาระบีที่กำหนดให้ใช้
D-MAX, MU-X (เฉพาะขับเคลื่อน 4 ล้อ)	ก้ามปูเลื่อนที่เพลากลาง ข้อต่ออ่อน	เชลล์ กาดุส เอส 2 วี 220 เอดี 2 (เบอร์ 2)
รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่	จุดอัดจาระบีต่างๆ	จาระบีตรีเพชร แอล-3 ลิเทียมคอมเพล็กซ์ จาระบีตรีเพชร แอล-2 ซุปเปอร์ไบร์ท เชลล์ กาดุส เอส 3 วี 220 ซี 2 (เบอร์ 2)



ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานช่างของศูนย์บริการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2034-5