

**เรื่อง** ข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดตั้งแขนยึดฝาท้าย  
**รุ่นรถ** ออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ รุ่นปี 2020

**ระบบ**  
**ตัวถัง**

บริษัทพบว่าการติดตั้งหูยึดของแขนยึดฝาท้ายผิดด้าน จะส่งผลให้ขณะที่เปิดหรือปิดฝาท้าย แขนยึดฝาท้ายจะขยับเบี่ยงไปทางขอบด้านในของชุดไฟฟ้า อาจเกิดการเบียดหรือกระแทกจนเกิดความเสียหายแก่ชุดไฟฟ้าได้ (ดังภาพ)


ภาพตัวอย่าง



ตำแหน่งที่อาจเกิดการเบียดหรือ  
กระแทกขอบด้านในของชุดไฟฟ้า

### แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์บริการ

ทุกครั้งที่มีการติดตั้งแขนยึดฝาท้าย โปรดตรวจสอบว่าติดตั้งหูยึดของแขนยึดฝาท้ายในตำแหน่งทิศทางที่ถูกต้อง โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์ลูกศรบริเวณหูยึดด้านที่ติดตั้งกับฝาท้ายต้องชี้ขึ้นด้านบนเท่านั้น (ดังภาพ)

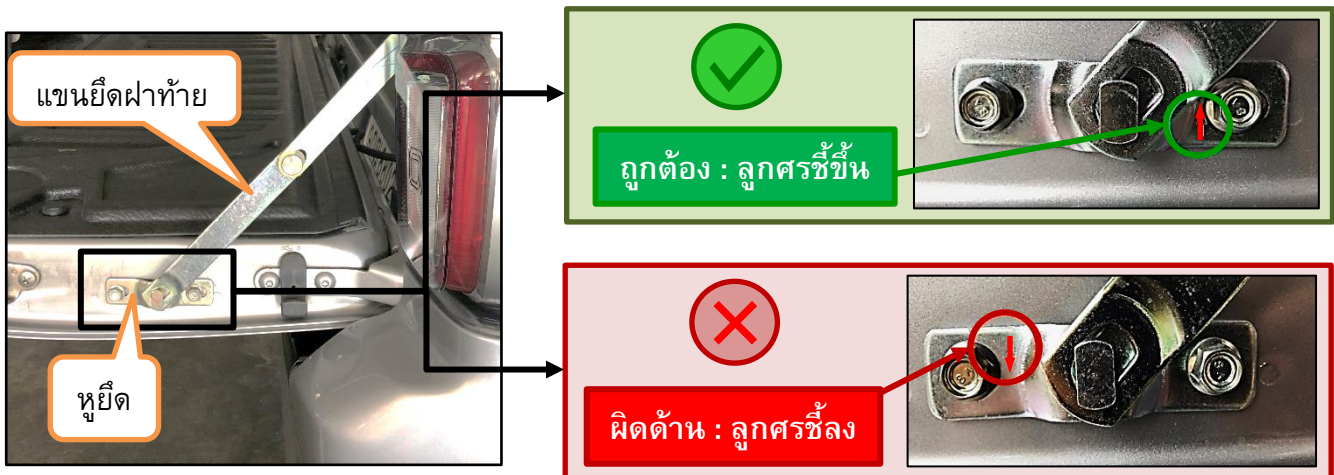

**หมายเหตุ** ภาพตัวอย่างเป็นภาพฝาท้ายด้านขวา โปรดตรวจสอบการติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาขณะปฏิบัติงาน

### ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท โตโยต้าเชลล์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41