

เรื่อง	ข้อแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบฝาครอบท่อหายใจของกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM)	เครื่องยนต์
รุ่นรถ	รถบรรทุกอีซูซุตระกูล N, F, และ G (ยกเว้นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ 6UZ1)	

เนื่องด้วยบริษัทฯ พบปัญหากรณีฝาครอบท่อหายใจที่กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) มีรอยร้าว โดยมีสาเหตุมาจากแมลงกัดเจาะจนแผ่นฟิล์มกันน้ำฉีกขาด ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีน้ำไหลซึมเข้าไปในกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) จนเกิดการเสียหายได้



ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงฝาครอบท่อหายใจ โดยการเพิ่มตาข่ายลวดกันแมลงในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะข้อแตกต่างระหว่างฝาครอบท่อหายใจแบบเดิมและแบบใหม่ดังนี้

แบบเดิม	แบบใหม่
<p>ฝาครอบมีทั้งแบบสีฟ้าและสีดำ และด้านบนฝาครอบจะมีตัวอักษร</p>	<p>ฝาครอบมีสีดำเท่านั้น ด้านบนฝาครอบจะเรียบไม่มีตัวอักษร</p>

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ

ทั้งนี้กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) ที่เป็นหมายเลขอะไหล่เบอร์ใหม่ ของฝ่ายอะไหล่จะมีการเปลี่ยนฝาครอบท่อหายใจเป็นแบบใหม่แล้ว แต่ในระยะแรกนี้ศูนย์บริการ อาจได้รับกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) ที่เป็นหมายเลขเดิม ซึ่งอาจยังเป็นฝาครอบแบบเดิมอยู่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงความร่วมมือศูนย์บริการ หลังจากได้รับกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) แล้ว ขอให้ตรวจสอบฝาครอบท่อหายใจก่อนทุกครั้ง ว่ามีลักษณะเป็นแบบเดิมหรือแบบใหม่ จากนั้นให้ปฏิบัติตามนี้



- หากเป็นฝาครอบแบบใหม่แล้วให้ดำเนินการเปลี่ยนกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) ได้ทันที
- หากเป็นฝาครอบแบบเดิม ต้องทำการเบิกฝาครอบแบบใหม่ (อะไหล่เทคนิค) จากฝ่ายบริการด้านเทคนิคฯ เพิ่มเติมได้ทันทีโดยไม่ต้องทำรายงานก่อน เพื่อนำมาเปลี่ยนใหม่ โดยวิธีการเปลี่ยนอ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพิเศษด้านเทคนิค 000221 เปลี่ยนฝาครอบท่อหายใจ กล่องควบคุมระบบเครื่องยนต์ ECM ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก **ระบบคุณใจดี > โครงการพิเศษด้านเทคนิค > คู่มือโครงการพิเศษด้านเทคนิค**



ตรวจสอบลักษณะของฝาครอบท่อหายใจ

ข้อสำคัญ

- หลังการเปลี่ยนฝาครอบแบบใหม่เรียบร้อยแล้ว ต้องใช้ฟิลเลอร์เกจขนาด 0.3 มม. ตรวจสอบการประกอบด้วยทุกครั้ง
- จากนั้นใช้ปากกามาร์คเกอร์สีแดงทำสัญลักษณ์ ตามคู่มือฯ ให้เรียบร้อย

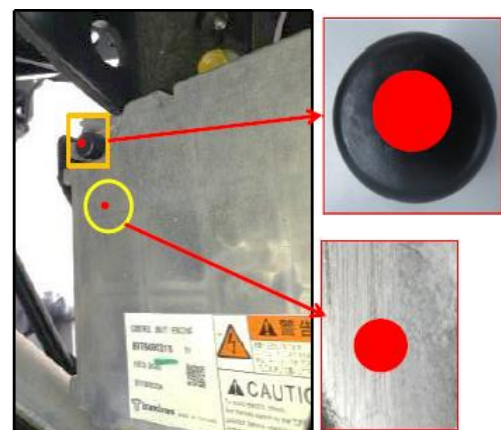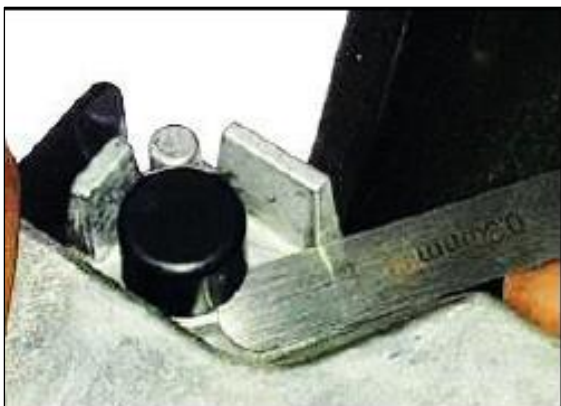

รายการอะไหล่

อะไหล่เทคนิคหมายเลข : TN4502

ชื่ออะไหล่ : ฝาครอบท่อหายใจECM (MESH TYPE) (แบบมีตาข่ายลวดกันแมลง)

ตารางหมายเลขอะไหล่กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM)

รุ่นเครื่องยนต์	หมายเลขอะไหล่กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM)	
	เบอร์เดิม	เบอร์ใหม่
4JJ1	8981829854	8981829855
	8974819610	8974819611
	8981829864	8981829865
	8981941201	8981941202
	8981941211	8981941212
	8983097270	8983097271
4HK1	8979489281	8979489282
	8979480281	8979480282
	8979480291	8979480292
	8979480301	8979480302
	8979480311	8979480312
	8979480321	8979480322
	8975239580	8975239581
6HK1	8982253982	8982253983
	8982253972	8982253973
	8983741900	8983741901
	8983855400	8983855401
6NX1	8983595573	8983595574
	8983622193	8983622194
	8983748160	8983748161



ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชริชซูเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41