

เรื่อง ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถอดประกอบแผงคอนโซลด้านหน้ารถ
รุ่นรถ All-New Isuzu D-MAX รุ่นปี 2020

ระบบ
ตัวถัง

เนื่องด้วยรถยนต์ออลนิว อีซูซุดีแมกซ์ รุ่นปี 2020 มีชิ้นส่วนประกอบแผงคอนโซลด้านหน้าที่แตกต่างไปจากรถยนต์อีซูซุดีแมกซ์รุ่นเดิม ซึ่งมีข้อควรระวังและข้อแนะนำขณะปฏิบัติงานในการถอดและประกอบแผงคอนโซลด้านหน้าดังต่อไปนี้

1. ก่อนถอดหรือประกอบชุดจอแสดงผลของเครื่องเล่นวิทยุ ควรตัดเทปกาบริเวณแนวขอบรอยต่อของชิ้นส่วนแผงคอนโซลและชิ้นส่วนรอบข้าง เพื่อป้องกันการเกิดรอยจากการเบียดกันของชิ้นส่วนในระหว่างปฏิบัติงาน

ภาพประกอบ




2. ขณะถอดชุดจอแสดงผลของเครื่องเล่นวิทยุออกจากแผงคอนโซล ระวังอย่าให้สายไฟและขั้วต่อสายไฟ ที่เชื่อมต่อระหว่างชุดหน้าจอแสดงผลวิทยุกับตัวเครื่องเล่นวิทยุเกิดความเสียหาย

ภาพประกอบ



3. การถอดแผงคอนโซลหน้าขึ้นบน ให้ทำการถอดโดยดึงแผงคอนโซลขึ้นบนในแนวระนาบออกมาตรงๆก่อน แล้วจึงยกขึ้น โดยขณะยกขึ้นต้องระวังอย่าให้ขอบของแผงคอนโซลหน้าขึ้นบนขูดหรือกระแทกกับโครงมือจับที่เสา A (ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาร) ดังภาพ

ภาพประกอบ

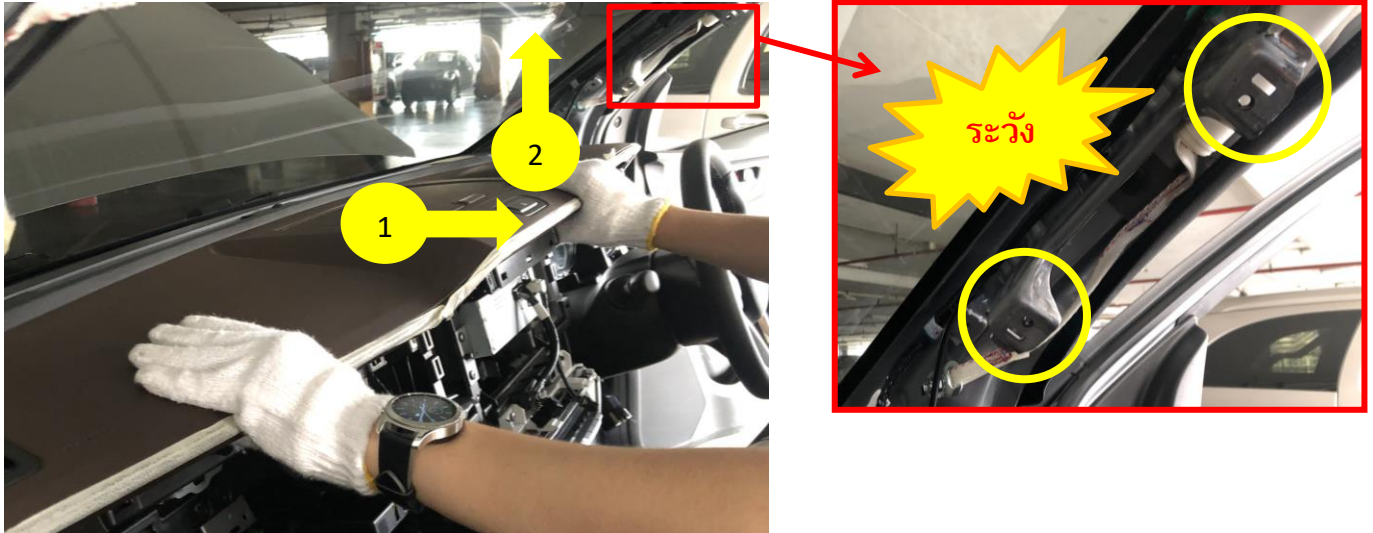

4. ขณะถอดหรือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ระวังอย่าให้คลิปยึดที่ติดอยู่ตามจุดยึดต่างๆที่แผงคอนโซล หล่นเข้าไปด้านในแผงคอนโซล ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเสียงดังบริเวณคอนโซลขณะวิ่งใช้งาน

ภาพประกอบ



หมายเหตุ: ศูนย์บริการสามารถอ้างอิงขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการถอดประกอบแผงคอนโซลภายในห้องโดยสาร ด้านหน้าได้จาก โปรแกรม G-IDSS หรือจากคู่มือการซ่อมไฟฟ้าตัวถังและแชสซีส์ โดยเข้าไปที่หัวข้อ “ข้อมูลการบริการ -> กลไก -> ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม”

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41