







# 장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2017-00254	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2017-11-23 ~ 2017-11-23
기안자	하승범	보존기간	5년
기안일자	2017-11-23 16:45	시행자	하승범
결재	파트장	팀장	대표이사
	 	 	 
합의			
수신참조	함아란/경영기획팀		
제목	카메라 페데스탈 정밀점검(오버홀) 검토 건		

## 1. 개요

- 스튜디오에서 사용중인 카메라 페데스탈에 대한 정밀점검(오버홀)을 진행함

## 2. 현황

- 오픈·다목적·스튜디오에서 사용중인 EFP카메라의 지지대로 사용중인 페데스탈에 대한 정밀점검을 진행함
- 페데스탈 제품은 셔틀러와 빈텐 브랜드를 혼용하여 사용하고, 이번 정밀점검은 셔틀러 제품에 대하여 정밀점검을 실시함
- 점검 대수는 총 6대이며, 점검 기간은 2016년 8월 ~ 2017년 11월(15개월)임

## 3. 특이사항

 
- 페데스탈 정밀점검은 각 부품의 이상유무와 카메라 하중의 지지여부를 확인하기 위한 기간 외에 해외본사로의 이관 수리(국내업체 수리 불가)가 추가적으로 진행되어 전체적인 점검 기간이 장기 지연되었음

## 4. 점검내용 및 수리비용

- 주요 점검내용은 아래와 같으며 점검과정에서 추가로 발견된 파손 및 마모 등의 특이사항은 해당 부품을 교체하여 수리를 완료함
- 주요 점검내용
  - 공기주입 밸브 체크
  - 컴럼(지지대) 윤활유 공압 체크
  - Dolly(바퀴) 작동유무 체크

- 붐업다운(페데스탈 상·하 제어부) 체크

[수리내역 및 비용]

페데스탈 No	특이사항	수리내역	비용
1	페데스칼 컬럼(지지대)과 Dolly(바퀴) 분리 현상  운용 불가 상태	특수 접착제를 이용한 접합과 볼트 고정작업을 병행하여 정상화 됨	1,500,000원 (운송비 포함)
2	공기 주입 후에도 지속적으로 공기가 새어나와 카메라 지지가 안됨	O-ring(공압 유지용부품) 교체 후 정상화	200,000원
3	주요 점검 외 수리내역 없음		100,000원
4	주요 점검 외 수리내역 없음		100,000원
5	공기 주입 후에도 지속적으로 공기가 새어나와 카메라 지지가 안됨	O-ring(공압 유지용부품) 교체 후 정상화	200,000원
6	주요 점검 외 수리내역 없음		100,000원
총 계(부가세 별도)			2,630,000원

※ 별첨

- 정밀점검 견적서
- 해외본사 Shipping INVOICE