

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,  
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер ПАО МЗИК  
(руководитель организации)  
Чевардин И.В.  
(Ф.И.О. руководителя)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 41/48

г. Екатеринбург

"17" августа 2020г.

Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н.,

членов комиссии:

- 1) зам.начальника цеха № 48 Недокушева А.С.,
- 2) механика цеха № 48 Хамова И.В.,
- 3) заместителя главного механика Неволина Р.А.,
- 4) начальника бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Лукьянова Л.В.,

составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства:

наименование станок токарно-винторезный мод. 16К20П инв. № 11397 год выпуска 1984

выявлены следующие дефекты:

1. Непрямолинейность направляющих станины в продольном направлении 0,13 мм на 1000мм. Допускается 0,03мм. (износ станины)
2. Непрямолинейность продольного перемещения суппорта:
  - а) в вертикальной плоскости 0,015 мм. на длине 500 мм. Допускается 0,01 мм. (износ станины)
  - б) в горизонтальной плоскости 0,02 мм. на длине 500 мм. Допускается 0,01 мм. (износ станины)
3. Радиальное биение оси конического отверстия шпинделя передней бабки 0,02 мм. на расстоянии 300 мм. от конца шпинделя. Допускается 0,015 мм. (износ коренного подшипника шпиндельной бабки)
4. Непрямолинейность и непараллельность траектории перемещения суппорта оси шпинделя передней бабки в вертикальной плоскости 0,03мм. на длине 300 мм. Допускается 0,02 мм. (износ станины)
5. Разновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней

бабки: ось отверстия шпинделя задней бабки ниже на 0,03 мм. Допускается расположение только выше оси отверстия шпинделя передней бабки. (износ станины, износ коренного подшипника шпиндельной бабки и направляющих задней бабки)

6. Износ шестерен и подшипников коробки подач 4 фартука

7. Износ шестерен и подшипников коробки скоростей

8. Износ электрооборудования

9. Износ системы смазки

10. Износ РТИ (кольца, манжеты)

Предлагаю включить в план работ на 2021 г. - 2022 г. Дефектную ведомость составил: механик цеха № 48 Хамов И.В.

Дефекты проверил: инженер отдела № 63 Венетиков А.Е. (Ф.И.О.)

Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:

1)хоз.способом                      (тысяч рублей),

2)подрядной организацией от 800 (тысяч рублей).

Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н. (подпись)

Члены комиссии:

1) зам.начальника цеха № 48 Недокушев А.С. (Ф.И.О., подпись)

2) механик цеха № 48 Хамов И.В. (Ф.И.О., подпись)

3) заместитель главного механика Неволин Р.А. (подпись)

4) начальника бюро ремонта Лукьянов Л.В. (подпись)