

**GRUPO POPULAR
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA**

Sevilla, 15 de noviembre de 2019

Asunto: hundimiento en el acerado y grietas en la fachada vivienda situada en la calle Padre Pérez Ayala nº 45 de Sevilla

- ¿Tiene conocimiento EMASESA de este desperfecto?
 - Sí, el día 3/09/2019 EMASESA recibe aviso de hundimiento en acerado
- En caso afirmativo ¿se sabe cuál es la causa tanto del hundimiento como de las grietas?
 - El mismo día el equipo de diagnóstico y sectorización realiza rastreo de fugas y no encuentra salidero alguno después de rastrear 145 m de red.
 - El día 05/09/2019 el equipo de inspección de red de saneamiento de EMASESA se persona para hacer una inspección de TV de la acometida de saneamiento. Es preciso volver por la tarde por motivos de agenda del cliente. Finalmente se realiza la inspección, no apreciándose anomalías, ni en la instalación ni en el funcionamiento de la citada acometida de saneamiento. Se informa al cliente que debe limpiar la arqueta sifónica. En todo caso se planifica el saneo de la calicata realizada en 2012 para la acometida de saneamiento y acondicionamiento de algunos defectos causados a la arqueta sifónica durante los trabajos de inspección, lo que se intenta para el día 13/09 no pudiéndose realizar por ausencia de la clienta. El arreglo de los desperfectos se realiza finalmente el 16/09
 - El día 19/09, con la correspondiente autorización de corte de tráfico, se realiza el trabajo de saneo de la calicata y reponiendo 1,65x1,20 metros de losas hexagonales.
 - Adicionalmente se realizan trabajos ordinarios de mantenimiento preventivo de la red de abastecimiento: el día 20/09 se procede a retranquear la llave de paso de la acometida de abastecimiento (PE Ø25) pues su ubicación anterior muy próxima a fachada dificulta su mantenimiento y correcta función, realizándose el cierre de la correspondiente de la calicata el 01/10/2019.
 - Nuevamente, tras la recibir esta pregunta de la Comisión de Fiscalización, se ha vuelto a rastrear la red de abastecimiento por parte de Diagnóstico y Sectorización y no se ha encontrado fuga alguna.
 - Se concluye por lo tanto indicado que no se ha detectado ningún funcionamiento anómalo de las redes de abastecimiento/saneamiento, habiéndose en todo caso por EMASESA corregido leves defectos de pavimentación en vía pública que pudieran, en su caso, estar relacionados con la calicata ejecutada en el año 2012 para la instalación de la acometida de saneamiento, no pudiendo inferirse relación alguna con posibles desperfectos en la vivienda.

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.

- ¿Se han producido más hundimientos en esta calle o ha sido un incidente puntual?

No tenemos constancia en nuestros puntos de información al ciudadano.

- ¿Se han recibido más quejas de vecinos del entorno?

No tenemos constancia en nuestros puntos de información al ciudadano.

Jaime Palop Piqueras
CONSEJERO DELEGADO



EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A.